

# EPSON

工业机器人：水平多关节型机器人

## T 系列

手册

Rev.6

SCM238R5894F

翻译版

T系列 手册 Rev.6

工业机器人：水平多关节型机器人

# T 系列 手册

Rev.6

©Seiko Epson Corporation 2021-2023

# 前言

感谢您购买本公司的机器人系统。  
本手册记载了正确使用机械手和内置控制器的所需事项。  
安装该机器人系统前，请仔细阅读本手册与其他相关手册。  
阅读之后，请妥善保管，以便随时取阅。

本公司的产品均通过严格的测试和检查，以确保机器人系统的性能符合本公司的标准。但是如果在超出本手册所描述的环境中使用本产品，则可能会影响产品的基本性能。

本手册阐述了本公司可以预见的危险和问题。请务必遵守本手册中的安全注意事项，安全正确地使用机器人系统。

# 商标

Microsoft、Windows及Windows标识为美国Microsoft Corporation在美国或其它国家的注册商标或商标。其它品牌与产品名称均为各公司的注册商标或商标。

# 关于标记

Microsoft® Windows® 8 operating system  
Microsoft® Windows® 10 operating system  
Microsoft® Windows® 11 operating system  
在本手册中，Windows 8、Windows 10和Windows 11指的是上述各操作系统。在某些情况下，Windows一般是指Windows 8、Windows 10和Windows 11。

# 注意事项

禁止擅自复印或转载本手册的部分或全部内容。  
本手册记载的内容将来可能会随时变更，恕不事先通告。  
如您发现本手册的内容有误或需要改进之处，请不吝斧正。

# 制造商

**SEIKO EPSON CORPORATION**

# 联系方式

有关咨询处的详细内容，请参阅下记手册序言中的“销售商”。

机器人系统 安全手册 请先阅读本手册

## 报废

报废本产品时，请根据各国或各地区的法律法规进行报废处置。

## 关于电池报废

有关如何拆卸并更换电池的详细说明，请参考以下手册。  
维护手册

### 致欧盟客户



产品上贴有打叉的带轮垃圾桶标签，表示该产品及内置电池不得作为一般垃圾处理。为防止危害环境和人类健康，请将该产品和电池与其他废弃物分开处理，并以环保方式对其回收。有关收集设施的更多信息，请联系当地政府机构或购买本产品的经销商。Pb、Cd或Hg化学符号，表示电池中使用了这些金属。

#### NOTE



此信息适用于所有欧盟客户，并遵守取代了《指令 91/157/EEC》的《2006年9月6日颁布的 欧盟会议和理事会 2006/66/EC 电池和蓄电池及废电池和蓄电池指令》和相关法律法规。

同时也适用于例如欧洲、中东和非洲地区(EMEA)，具有类似法规的国家和地区。对于其他国家的地区，请咨询当地政府了解回收产品的具体操作。

### 致台湾地区客户




已使用的电池应与其他废弃物分开处理，并以环保方式对其回收。有关收集设施的更多信息，请联系当地政府机构或购买本产品的经销商。

### 致加州客户

本品所用的锂电池含高氯酸盐材料，须进行特殊处理，详情请参见 [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)

# 阅读本手册之前

本节介绍了您在阅读本手册之前应了解的事项。

 <p>注意</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 关于网络安全组织措施的必要性 请采取以下组织措施来防范网络安全风险。<ul style="list-style-type: none"><li>- 请对组织资产相关的安全威胁和漏洞进行风险分析</li><li>- 请制定安全规则、培训并教育相关人员以防止安全风险</li><li>- 请指定出现安全问题时的应急指南，并周知组织内相关人员。</li></ul></li><li>■ 关于网络连接的安全措施 请在封闭的局域网中使用本公司机器人系统，避免连接到互连网络。如需连接互连网络，建议您采取必要措施(例如，设置访问控制、防火墙或数据二极管等)来确保不会受到恶意攻击或信息泄露。</li></ul>
---	---



本手册中描述的“T”和“T系列”为以下型号。

T3 系列

T6 系列



T 系列机器人可以使用示教器 TP2 和 TP3。请勿将 TP2 和 TP3 以外的其他设备连接至 T 系列机器人的 TP 端口。连接其他设备可能因引脚分配不同而造成设备故障。



关于网络连接的安全性支持:

本公司产品的网络连接功能(以太网)假定在工厂局域网等本地网络中使用。请勿连接至互联网等外部网络。

此外，请采取安装防病毒软件等安全措施防止来自网络连接的病毒感染。



关于 USB 存储器的安全性支持:

确保 USB 存储器连接到控制器时没有感染病毒。

## T 系列机器人的特征

T系列是机械手和控制器一体化的机器人。

## 机器人系统的构成

通过以下软件组合构成了T系列机器人系统。

T3-401S		控制器固件
		7.3.51.1 版以后的版本
EPSON RC+ 7.0	7.3.0 版以前的版本	!!!
	7.3.1 版以后的版本	OK

T6-602S		控制器固件
		7.3.53.0 版以前的版本
EPSON RC+ 7.0	7.3.3 版以前的版本	!!!
	7.3.4 版以后的版本	OK

OK: 可连接 可使用EPSON RC+ 7.0与机器人系统具备的所有功能。

!!!: 可连接 建议使用以下版本以后的版本。显示或控制可能无法正常操作。

T3-401S: EPSON RC+7.0 Ver.7.3.1

T6-602S: EPSON RC+7.0 Ver.7.3.4

## 电机形状

使用的机器人电机形状与手册中描述的电机形状可能会因规格而异。

## 使用软件进行设定

本手册包含使用软件进行设定的步骤。利用下述标记进行解说。



## 本产品相关手册

以下为本产品具有代表性的手册类型及说明概要。

### 安全手册（印刷本、PDF）

该手册记载的安全注意事项，适用于所有使用本公司产品的用户。并说明了从开箱到使用的步骤以及接下来要阅读的手册。

请首先阅读本手册。

- 关于机器人系统的安全注意事项和残余风险
- 符合性声明
- 培训
- 从开箱到使用的流程

### T系列手册（PDF）

（机械手和控制器一体化机器人）

该手册介绍了机械手的规格和功能。该手册主要面向机器人系统的设计人员。

- 机械手安装方法、设计所需的技术信息、功能和规格等
- 机械手的日常检查

### 状态代码和错误代码（PDF）

该手册记载了控制器上显示的代码编号，以及软件的信息区中显示的信息代码。该手册主要面向机器人系统的设计或编程人员。

### T系列维护手册（PDF）

（机械手和控制器一体化机器人）

该手册介绍维护等详细信息。该手册主要面向维护人员。

- 日常检查
- 维护备件的更换和修理
- 固件更新和控制器设定备份等

### EPSON RC+ 7.0用户指南（PDF）

该手册包含了程序开发软件的所有信息。

### EPSON RC+ 7.0 SPEL+语言参考（PDF）

该手册介绍了机器人编程语言“SPEL+”。

### 其他（PDF）

机器人系统或软件各类选件手册。



# 安装

<b>1. 关于安全</b>	<b>3</b>
1.1 关于正文中的符号 .....	3
<b>2. 安装</b>	<b>4</b>
2.1 系统组成示例 .....	4
2.2 开箱 .....	5
2.3 搬运 .....	5
2.3.1 搬运时的注意事项 .....	5
2.3.2 搬运机械手时的搬运位置和人数 .....	5
2.4 环境和安装 .....	5
2.5 连接EMERGENCY接头 .....	5
<b>3. 接通电源</b>	<b>6</b>
3.1 电源、电源线和断路器 .....	6
3.2 通电时的注意事项 .....	6
3.3 接通电源的步骤 .....	6
<b>4. 第一步</b>	<b>7</b>
4.1 EPSON RC+ 7.0软件安装 .....	7
4.2 连接电脑和机械手 .....	10
4.2.1 什么是电脑专用USB端口 .....	10
4.2.2 注意事项 .....	11
4.2.3 软件设定和连接检查 .....	11
4.2.4 备份机械手的初始状态 .....	12
4.2.5 断开电脑和机械手的连接 .....	12
4.2.6 将机械手移动到初始位置 .....	13
4.3 简单编程 .....	16
<b>5. 第二步</b>	<b>21</b>
5.1 与外部装置连接 .....	21
5.1.1 远程控制 .....	21
5.1.2 以太网 .....	21
5.2 通过以太网连接电脑和机械手 .....	21
5.3 连接示教器 (选件) .....	21

# T3 T6 机械手

<b>1. 关于安全</b>	<b>25</b>
1.1 关于正文中的符号 .....	25
1.2 设计与安装注意事项 .....	25
1.2.1 滚珠丝杠花键的强度 .....	26
1.3 操作注意事项 .....	26
1.4 紧急停止 .....	28
1.5 安全门 (安全联锁装置) .....	29
1.6 如何操作紧急停止状态下的机械臂 .....	30
1.7 CP运动的ACCELS设置 .....	31
1.8 标签 .....	32
1.9 紧急状态和异常状态时的对策 .....	34
1.9.1 机械手发生碰撞 .....	34
1.9.2 当被机械手卡住 .....	34
<b>2. 规格</b>	<b>35</b>
2.1 型号 .....	35
2.2 部件名称 .....	36
2.2.1 T3 .....	36
2.2.2 T6 .....	37
2.3 外形尺寸 .....	38
2.3.1 T3 .....	38
2.3.2 T6 .....	39
2.4 系统示例 .....	40
2.5 规格表 .....	41
2.6 如何设定机型 .....	41
<b>3. 环境与安装</b>	<b>42</b>
3.1 环境 .....	42
3.2 台架 .....	44
3.3 机器人安装尺寸 .....	45
3.4 开箱与搬运 .....	47
3.5 安装 .....	48
3.6 电源 .....	49
3.6.1 电源规格 .....	49
3.6.2 AC电源电缆 .....	50
3.6.3 断路器 .....	51
3.6.4 电源单元 .....	52
3.7 电缆连接 .....	53
3.7.1 连接示例 .....	53
3.7.2 噪声措施 .....	55

3.8	空气管	56
3.9	移设与保管	58
3.9.1	移设与保管注意事项	58
3.9.2	移设	59
<b>4.</b>	<b>夹具末端的设定</b>	<b>61</b>
4.1	夹具末端的安装	61
4.2	相机/气动阀等的安装	62
4.3	Weight设定与Inertia设定	63
4.3.1	Weight设定	63
4.3.2	Inertia设定	65
4.4	第3关节自动加/减速注意事项	70
<b>5.</b>	<b>动作区域</b>	<b>71</b>
5.1	利用脉冲范围设定动作区域(全关节)	71
5.1.1	第1关节最大脉冲范围	72
5.1.2	第2关节最大脉冲范围	72
5.1.3	第3关节最大脉冲范围	73
5.1.4	第4关节最大脉冲范围	73
5.2	利用机械挡块设定动作区域	74
5.2.1	第1关节/第2关节的机械挡块设定	74
5.2.2	第3关节的机械挡块设定	76
5.3	机器人XY坐标系中的矩形范围设定(第1关节和第2关节)	78
5.4	标准动作区域	78
<b>6.</b>	<b>操作模式与LED</b>	<b>79</b>
6.1	操作模式的概述	79
6.2	切换操作模式	79
6.3	程序模式(AUTO)	80
6.3.1	什么是程序模式(AUTO)?	80
6.3.2	从EPSON RC+ 7.0进行设置	80
6.4	自动模式(AUTO)	81
6.4.1	什么是自动模式(AUTO)?	81
6.4.2	从EPSON RC+ 7.0进行设置	81
6.4.3	从控制设备进行设置	82
6.5	LED	83
<b>7.</b>	<b>开发用PC的连接端口</b>	<b>84</b>
7.1	什么是开发用PC连接端口	84
7.2	注意事项	85
7.3	软件设定和连接检查	85

7.4 断开开发用PC和机器人.....	86
<b>8. 存储器端口</b>	<b>87</b>
8.1 什么是控制器状态存储功能? .....	87
8.2 使用控制器状态存储功能前 .....	87
8.2.1 注意事项 .....	87
8.2.2 可采用的USB存储器 .....	87
8.3 控制器状态存储功能.....	88
8.3.1 控制器状态存储 .....	88
8.3.2 通过EPSON RC+ 7.0加载数据 .....	89
8.3.3 使用电子邮件进行传输.....	90
8.4 数据详细信息.....	91
<b>9. LAN(Ethernet通信)端口</b>	<b>92</b>
9.1 什么是LAN(Ethernet通信)端口 .....	92
9.2 IP地址 .....	92
9.3 更改机器人IP地址.....	93
9.4 通过Ethernet连接开发用PC和机器人 .....	94
9.5 断开通过Ethernet连接的开发用PC与机器人 .....	95
<b>10. TP端口</b>	<b>96</b>
10.1 什么是TP端口? .....	96
10.2 示教器连接 .....	96
<b>11. EMERGENCY</b>	<b>97</b>
11.1 安全防护门开关和门锁释放开关 .....	97
11.1.1 安全防护门开关 .....	98
11.1.2 门锁释放开关 .....	98
11.1.3 确认门锁释放开关操作.....	99
11.2 紧急停止开关连接 .....	99
11.2.1 紧急停止开关 .....	99
11.2.2 确认紧急停止开关操作.....	100
11.2.3 从紧急停止恢复 .....	100
11.3 针脚分配.....	101
11.4 电路图与配线示例 .....	102
11.4.1 示例1: 外部紧急停止开关典型用途.....	102
11.4.2 示例2: 外部安全继电器典型用途 .....	103
<b>12. 标准I/O连接器</b>	<b>104</b>
12.1 输入电路.....	104

12.1.1	输入电路图与配线示例1 .....	105
12.1.2	输入电路图与配线示例2 .....	106
12.1.3	输入电路的针脚分配 .....	107
12.2	输出电路 .....	108
12.2.1	输出电路图与配线示例1: SINK型 (NPN).....	109
12.2.2	输出电路图与配线示例2: SOURCE型 (PNP).....	110
12.2.3	输出电路的针脚分配 .....	111
12.3	I/O电缆的制作步骤 .....	112
12.3.1	连接I/O电缆的方法 .....	112
12.3.2	固定I/O电缆的方法 .....	112
<b>13. 夹具末端I/O连接器</b> .....		<b>113</b>
13.1	电源规格 .....	113
13.2	输入电路 .....	114
13.2.1	输入电路图与配线示例1: (SOURCE型) .....	114
13.2.2	输入电路图与配线示例2: (SINK型).....	114
13.3	输出电路 .....	115
13.3.1	输出电路图与配线示例1: SINK型 (NPN).....	115
13.3.2	输出电路图与配线示例2: SOURCE型 (PNP).....	115
13.4	针脚分配 .....	116
13.5	控制夹具末端I/O的方法.....	116
<b>14. I/O远程设置</b> .....		<b>118</b>
14.1	I/O信号的功能 .....	119
14.1.1	远程输入信号 .....	119
14.1.2	远程输出信号 .....	123
14.2	时序规格 .....	126
14.2.1	远程输入信号的注意事项.....	126
14.2.2	操作执行顺序的时序图 .....	126
14.2.3	程序执行顺序的时序图 .....	126
14.2.4	安全防护门输入顺序的时序图 .....	127
14.2.5	紧急停止顺序的时序图 .....	127
<b>15. SD卡槽</b> .....		<b>128</b>
<b>16. 现场总线I/O</b> .....		<b>129</b>
<b>17. 限制事项</b> .....		<b>130</b>
17.1	无法使用命令 .....	130
17.2	指定RS-232C时命令会引起动作错误 .....	130

17.3 命令引起错误.....	130
17.3.1 6轴机器人命令.....	130
17.3.2 输送带跟踪命令.....	131
17.3.3 PG命令.....	132
17.3.4 R-I/O命令.....	132
17.3.5 力传感命令.....	132
17.3.6 机器人控制命令.....	132
17.3.7 其他(FineDist).....	132
17.3.8 其他(HealthCalcPeriod).....	132
17.3.9 其他(ChDisk).....	133
17.4 功能限制.....	133
17.4.1 TP3.....	133
17.4.2 循环处理.....	133
17.4.3 按CV1/CV2进行相机搜索.....	134
17.4.4 恢复备份控制器数据的功能.....	134

**18. 错误代码 135**

**定期维护**

**1. T3 T6机械手的定期维护 139**

1.1 维护检查.....	139
1.1.1 维护检查进度表.....	139
1.1.2 检查内容.....	140
1.2 检修(更换部件).....	141
1.3 润滑脂加注.....	141
1.4 内六角螺栓的紧固.....	144

**Appendix**

**Appendix A: 规格表 147**

T3 规格表.....	147
T6 规格表.....	150

**Appendix B: 紧急停止时的停止时间和停止距离 153**

T3 紧急停止时的停止时间和停止距离.....	154
T3-401S: J1.....	154
T3-401S: J2.....	154
T3-401S: J3.....	154
T6 紧急停止时的停止时间和停止距离.....	155
T6-602S: J1.....	155
T6-602S: J2.....	155
T6-602S: J3.....	155

---

<b>Appendix C: 安全门开启时的停止时间和停止距离</b>	<b>156</b>
T3 安全门开启时的停止时间和停止距离 .....	157
T3-401S: J1 .....	157
T3-401S: J2 .....	157
T3-401S: J3 .....	157
T6 安全门开启时的停止时间和停止距离 .....	158
T6-602S: J1 .....	158
T6-602S: J2 .....	158
T6-602S: J3 .....	158
<b>Appendix D: 开源软件许可证</b>	<b>159</b>





# 安装

包括机器人系统的设计信息在内，介绍了从开箱到使用的全部流程。



# 1. 关于安全




请由经过我公司或经销商的入门培训的人员，来进行机械手及相关设备的开箱、运输和安装。并且，请务必遵守个国家或地区的法律法规。

使用本产品前，请先阅读《安全手册》，了解相关安全注意事项。

阅读完后，请妥善保管，方便日后随时取阅。


## 1.1 关于正文中的符号

以下符号代表与安装相关的注意事项。请务必阅读。


 警告	<p>如果用户忽视该指示或处理不当，可能会导致死亡或重伤。</p>
 警告	<p>如果用户忽略该指示或处理不当，可能会因触电而受伤。</p>
 注意	<p>如果用户忽略该指示或处理不当，可能会导致人生伤害或财产损失。</p>

## 2. 安装


### 2.1 系统组成示例

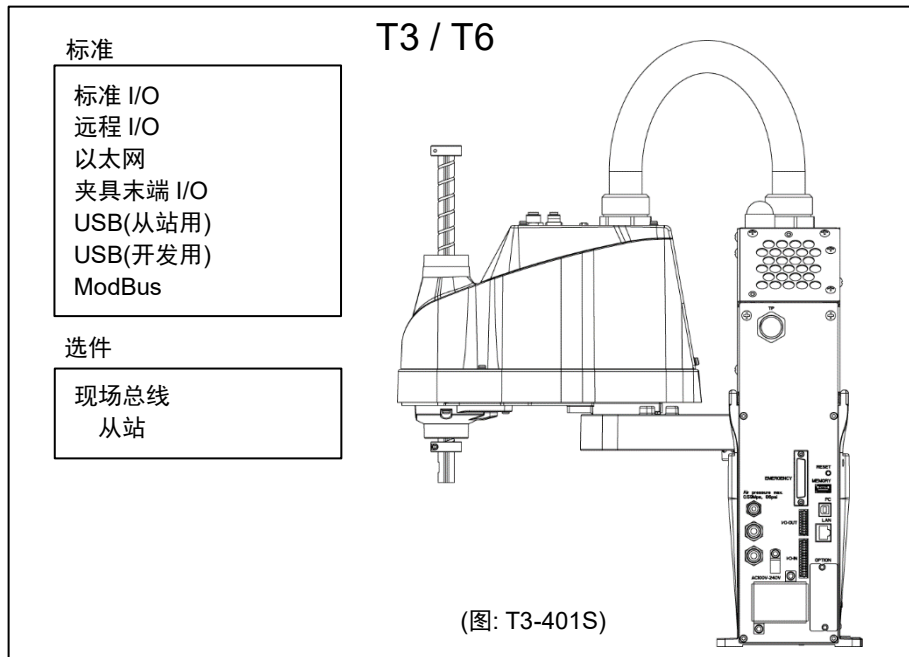

USB 2.0  
或  
以太网

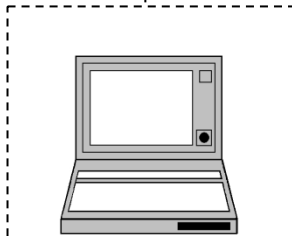

Windows \*1

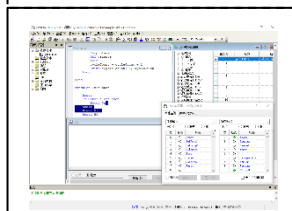


EPSON RC+ 7.0  
软件


选件

\*2

选件: 示教器

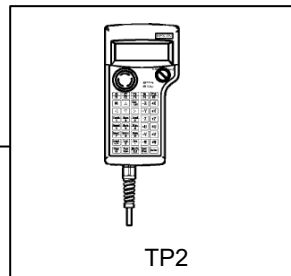

\*3

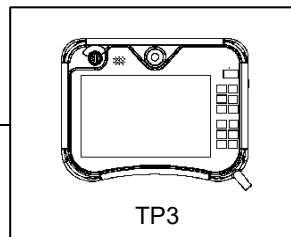

- \*1 有关系统要求的详细信息，请参阅以下手册。  
EPSON RC+ 用户指南
- \*2 两个型号的示教器均可以使用。
- \*3 连接到T3或T6时，需要指定的转换电缆。

## 2.2 开箱

请由经过我公司或经销商的入门培训的人员，来进行机械手及相关设备的开箱。并且，请务必遵守个国家或地区的法律法规。

使用本产品前，请先阅读《安全手册》，了解相关安全注意事项。

## 2.3 搬运

### 2.3.1 搬运时的注意事项

请由经过我公司或经销商的入门培训的人员，来进行机械手及相关设备的搬运。并且，请务必遵守个国家或地区的法律法规。

使用本产品前，请先阅读《安全手册》，了解相关安全注意事项。


### 2.3.2 搬运机械手时的搬运位置和人数

搬运时放手位置： 第1机械臂或底座下面\* (阴影处)

\* 当握住底座下方进行搬运时，请小心夹手。

最小搬运人数： 2人

禁止放手位置： 电源单元

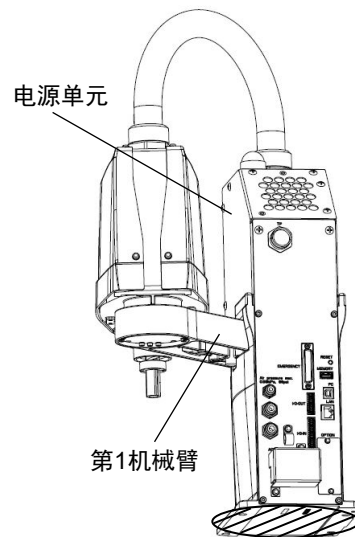

(图: T3-401S)

## 2.4 环境和安装

请由经过我公司或经销商的入门培训的人员，来进行机械手及相关设备的安装。并且，请务必遵守个国家或地区的法律法规。

使用本产品前，请先阅读《安全手册》，了解相关安全注意事项。

有关详细资讯，请参阅“T3 T6 机械手 3. 环境和安装”。

## 2.5 连接EMERGENCY接头

为确保安全，请将安全门开关、紧急停止开关等连接到 EMERGENCY 接头。

当 EMERGENCY 接头不连接任何设备时，系统无法正常运行。

有关详细资讯，请参阅“T3 T6 机械手 11. EMERGENCY”。

## 3. 接通电源

### 3.1 电源、电源线和断路器



机械手上没有电源开关。在将电源插头插入电源后，机器人系统会立即通电。  
插入电源接头时，请小心不要触电。


有关电源、电源线和断路器的详细资讯，请参阅“T3 T6 机械手 3.6 电源”。

### 3.2 通电时的注意事项

- 检查机械手 : 操作机械手之前，请确保机械手的所有部件没有损伤或划痕。如果零件上有损伤或划痕会非常危险，可能会导致人员受伤或物品损伤。
- 接通电源前  
请检查运输时的  
固定夹具 : 安装完成后，首次通电前，请务必拆下运输时的固定夹具。接通电源时若未拆下运输固定夹具，可能会损坏机械手的主要驱动部分。
- 通电 : 接通电源或操作机器人之前需进行固定。否则，可能会因机器人翻倒而导致人员受伤或设备损害，非常危险。
- 再次通电时 : 再次打开控制器电源时，请先关闭控制器电源，并等待5秒以上。然后再打开。

### 3.3 接通电源的步骤

- (1) 检查EMERGENCY接头的连接。
- (2) 将TP旁路插头连接至TP端口。
- (3) 将电源电缆连接至机械手。
- (4) 将电源电缆连接至电源插座。
- (5) 控制器正常启动约30秒后PROGRAM LED闪烁。
- (6) 如果ERROR LED亮起或闪烁，检查步骤(1)到(4)中的连接，并再次接通电源。
- (7) 如果重新通电后ERROR LED仍然亮起或闪烁，请咨询经销商。

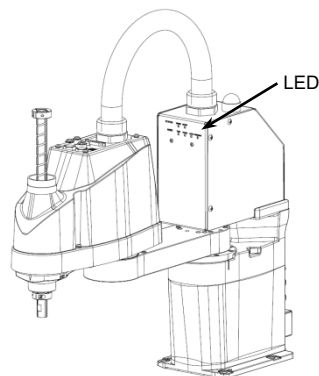

(图: T3-401S)

## 4. 第一步

本章将介绍如何使用将EPSON RC+安装至电脑，以及通过USB连接电脑与机械手，并进行简单编程和运行的步骤。

请遵循“1. 关于安全”和“2. 安装”中所述内容，确认安全地安装机器人系统。然后根据以下步骤操作机器人系统。


### 4.1 EPSON RC+ 7.0软件安装

EPSON RC+ 7.0软件需安装到您的开发个人电脑上。

- (1) 将 EPSON RC+ 7.0 安装 DVD 插入 DVD 驱动器中。
- (2) 将显示以下对话框。点击<下一步>。




- (3) 输入您的用户名和公司名，并点击<下一步>。

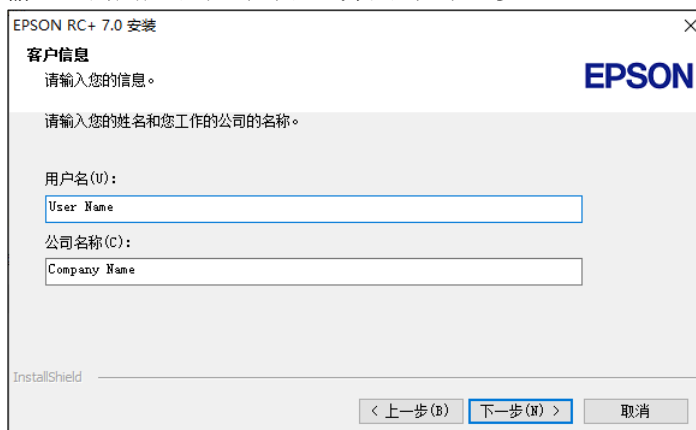

(4) 选择想要安装 EPSON RC+ 7.0 的驱动盘，然后点击<下一步>。

NOTE  



安装目录称为 Epson RC+70。这是不能更改的。

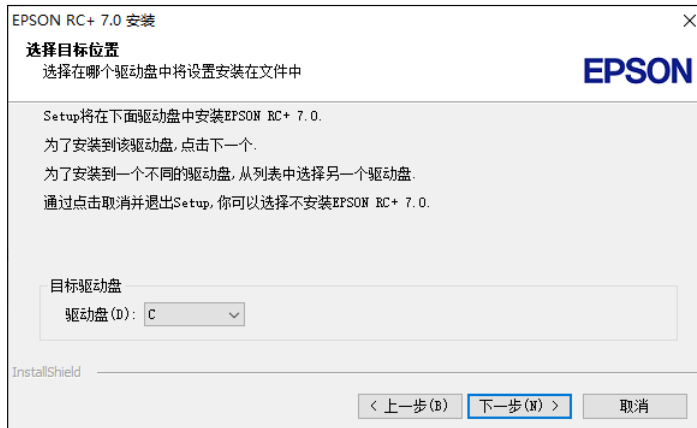

(5) 将显示选择要安装选项的对话框。选定您要安装的选项，点击<下一步>。




(6) 将显示检查设置的对话框。如果您对该设置满意，请点击<下一步>。

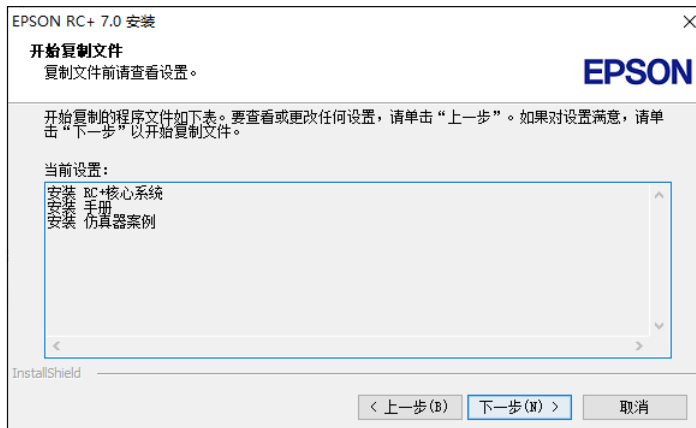




(7) 安装“Windows Installer”，这可能需要几分钟时间。

NOTE  手册均为 PDF 文件。请使用 Windows 自带的 PDF 阅读软件，或下载 Adobe Acrobat Reader 等软件来查看手册。

(8) 安装完成后，重启您的计算机。  
此时，EPSON RC+ 7.0 软件的安装已经完成。




安装 RC+时，可能会出现“Cannot create parser instance.”错误。

NOTE  如果发生错误，请卸载 RC+，然后运行 DVD 中的 Microsoft\VC151719.exe 程序，之后再次执行安装。

## 4.2 连接电脑和机械手

请将电脑连接至专用端口。

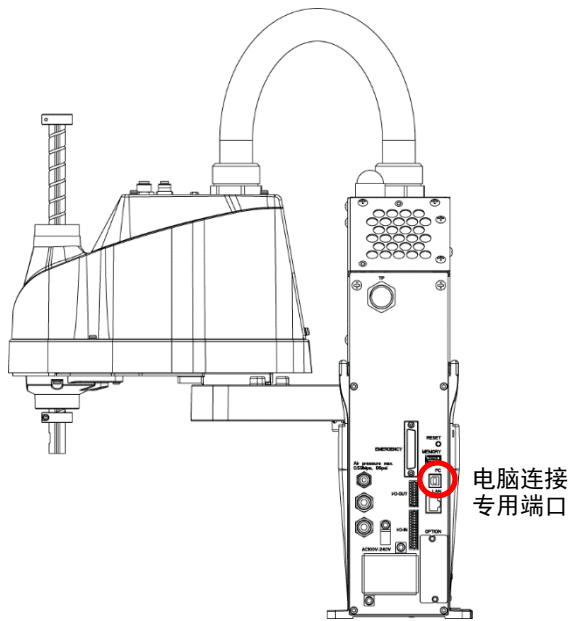

(图 : T3-401S)



- 有关连接电脑和机器人的更多详细内容，请参阅《EPSON RC+ 7.0 用户指南》中“电脑与控制器通信命令”。
- 请先在电脑上安装EPSON RC+ 7.0，然后再使用USB电缆连接电脑与机械手。如果电脑中未安装EPSON RC+ 7.0直接连接机械手，将显示[添加新硬件向导]。此时，请点击<取消>按钮并安装软件。

### 4.2.1 什么是电脑专用USB端口

电脑专用USB端口支持以下USB连接。

- USB2.0 HighSpeed/ FullSpeed (速度自动选择或全速模式)
- USB1.1 FullSpeed

接口标准 : USB规格 Ver.2.0版本 (USB Ver.1.1向上兼容)

在电脑上安装EPSON RC+ 7.0软件，并使用USB电缆连接电脑和机械手，即可进行机器人程序开发，以及执行各种操作。

电脑专用USB接口支持热插拔，可以在机械手开机时，直接插拔电缆。但如果断开电脑与机械手的连接，机械手也将停止动作。

### 4.2.2 注意事项


连接电脑和机械手时，请注意以下事项。

- 使用5m以下的USB电缆连接电脑与机械手。请勿使用USB集线器或延长电缆。
- 请勿将电脑以外的设备连接至电脑专用端口。
- 请使用支持USB2.0高速模式的电脑和USB电缆，以便在USB2.0高速模式下操作。
- 请勿用力拉扯或弯曲电缆。
- 连接至连接器时请勿过于用力。
- 电脑连接机械手时，请勿插拔其他USB设备。否则可能会中断机械手的连接。


### 4.2.3 软件设定和连接检查

以下是连接电脑和机械手的步骤。

- (1) 请确认电脑中已安装EPSON RC+ 7.0软件。(请安装软件后再连接机械手。)
- (2) 使用USB电缆连接电脑与机械手。
- (3) 打开机械手电源。
- (4) 启动EPSON RC+ 7.0软件。
- (5) 选择EPSON RC+ 7.0菜单-[设置]-[电脑与控制器通信]，显示[电脑与控制器通信]对话框。

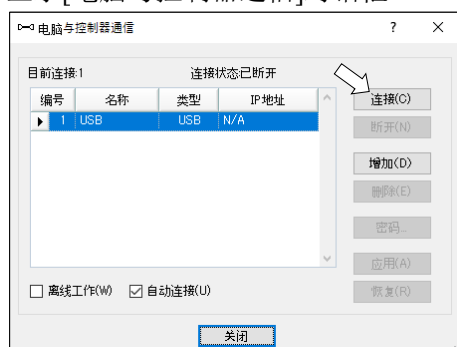

- (6) 选择“No.1 USB”，然后单击<连接>按钮
- (7) 开发用PC和机器人连接完成后，[连接状态:]中显示“已连接”。请确认显示”已连接”，然后单击<关闭>按钮关闭[电脑与控制器通信]对话框。

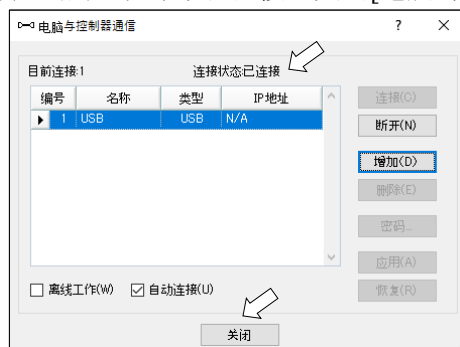

以上，电脑与机械臂连接完成。可以用过EPSON RC+ 7.0操作机器人系统。

#### 4.2.4 备份机械手的初始状态

请备份机械手出厂时的初始数据。

项目和系统配置的备份步骤:

- (1) 从EPSON RC+ 7.0菜单中选择 [项目] - [拷贝]。
- (2) 将[目标驱动盘]更改为任意驱动器。
- (3) 单击<确定>。项目将被复制到外部存储介质。
- (4) 从EPSON RC+ 7.0菜单中选择 [工具] - [控制器]。
- (5) 单击<备份控制器>按钮。
- (6) 选择任意驱动器。
- (7) 单击<确定>。系统配置将备份至外部存储介质。

#### 4.2.5 断开电脑和机械手的连接

以下说明如何断开电脑和机械手的连接。

- (1) 选择EPSON RC+ 7.0菜单-[设置]-[电脑与控制器通信],  
显示[电脑与控制器通信]对话框。
- (2) 单击<断开>按钮。  
断开机器人和电脑的连接, 可以拔下USB电缆。



若在机器人与电脑连接时移除USB电缆, 机器人将停止。在移除USB电缆之前, 请单击[电脑与控制器通信]对话框中的<断开>按钮。

### 4.2.6 将机械手移动到初始位置

除通过程序控制机械手外，还可以通过下列方法操作机械手。

手动操作

通过示教器执行步进动作

从EPSON RC+执行命令

从EPSON RC+执行步进动作

下面介绍以下方法。

A: 手动操作

B: 从EPSON RC+执行命令

C: 从EPSON RC+执行步进动作

#### A: 手动操作

可以手动移动非励磁状态下的机械手。

当机械手处于励磁状态下，第3关节可以在按住机械手臂上的制动解除开关的同时，手动操作。

其他关节可以直接手动移动。

还可以通过EPSON RC+的命令窗口解除电磁制动，手动移动机器人。



**注意**

- 通常情况下请一次只释放一各关节的制动器。如果需要同时释放两个以上关节的制动器，请谨慎操作。同时释放两个以上关节的制动器可，机械手可能会发生意外动作，并造成手指夹伤或设备损坏、故障。
- 释放制动器时，要注意轴因为自重下降。按住制动器解除开关时，轴会因为自重下降。可能会导致手指夹伤或设备损坏、故障。
- 释放制动器之前，务必将紧急停止开关放在手边。当紧急停止开关没有在手边，若发生误操作等导致轴部下降时，可能会造成机械手损坏或故障。

(1) 启动EPSON RC+ 7.0软件。

双击桌面上的<EPSON RC+ 7.0>图标。

(2) 打开命令窗口。

EPSON RC+ 7.0菜单-[工具]-[命令窗口]

(3) 在[命令窗口]中，执行以下命令。

>Reset

>Brake Off, [解除制动的机械臂(1~4)]

执行以下命令重新开启制动器。

>Brake On, [解除制动的机械臂(1~4)]

**B: 从EPSON RC+执行命令**

启动机械手的电机，并执行命令来移动机械手。

以下举例介绍通过指定各关节的脉冲将所有关节移动至0脉冲位置。

- (1) 启动EPSON RC+ 7.0软件。  
双击桌面上的<EPSON RC+ 7.0>图标。
- (2) 打开命令窗口。  
EPSON RC+ 7.0菜单-[工具]-[命令窗口]
- (3) 在[命令窗口]中，执行以下命令。


```
>Motor On  
>Go Pulse (0,0,0,0)
```

有关机器人在0脉冲位置的位置和姿势，请参阅“T3 T6机械手”的“动作区域”。

**C: 从EPSON RC+执行步进动作**

启动机械手的电机，并在EPSON RC+的步进&示教画面中控制机械手。

- (1) 启动EPSON RC+ 7.0软件。  
双击桌面上的<EPSON RC+ 7.0>图标。
- (2) 创建新程序。
  - 1. EPSON RC+ 7.0 菜单-[项目]-[新建]，将显示[新建项目]对话框。

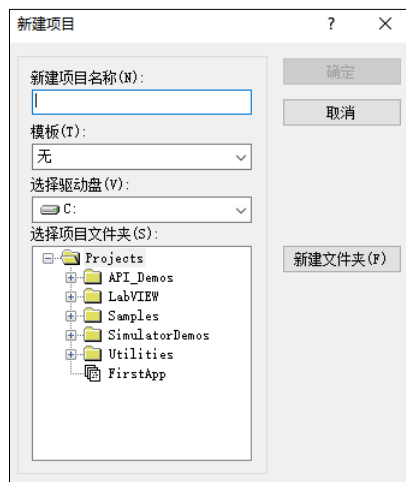


- 2. 在[新建项目名称]框中输入项目名称。(例:FirstApp)
    - 3. 单击<确定>按钮创建新项目。
  - (3) 打开机器人管理器。  
EPSON RC+ 7.0菜单-[工具]-[机器人管理器]

- (4) 开启电机。  
 确认[控制面板]标签打开。单击<MOTOR ON>按钮。



- (5) 通过步进动作移动机器人。  
 1. 选择[步进示教]标签。

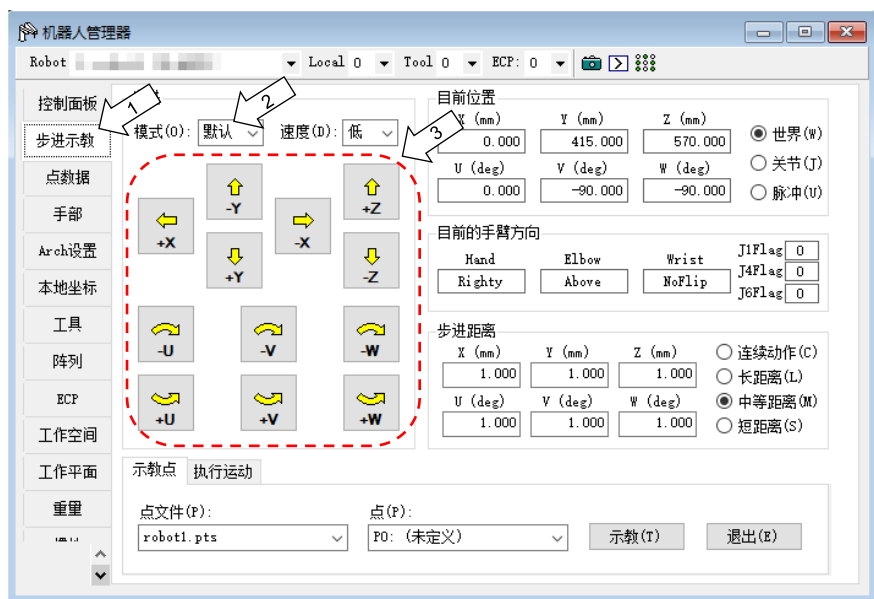


2. 在[步进]-<模式>中选择“Joint”。
3. 按关节通过单击J1-J4步进键移动机器人。  
 可通过设定为其他模式或设定步进距离移动机器人。

### 4.3 简单编程

安装完机械手，并在电脑上安装EPSON RC+7.0软件后，按照下列步骤，来创建一个简单的应用程序。

1. 启动EPSON RC+ 7.0软件。  
双击桌面上的<EPSON RC+ 7.0>图标。
2. 创建新项目。
  - (1) EPSON RC+ 7.0 菜单-[项目]-[新建]，将显示[新建项目]对话框。

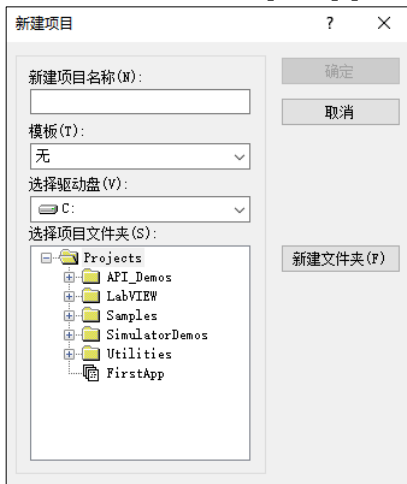


- (2) 在[新建项目名称]框中输入项目名称。(例:FirstApp)
- (3) 单击<确定>按钮创建新项目。

创建新项目的同时将创建称为Main.prg的程序。  
显示标题为Main.prg的窗口，且光标在左上角闪烁，  
现在可以开始输入第一个程序。

3. 编辑程序。  
在Main.prg编辑窗口中键入以下程序。


```
Function main  
    Print "This is my first program"  
Fend
```

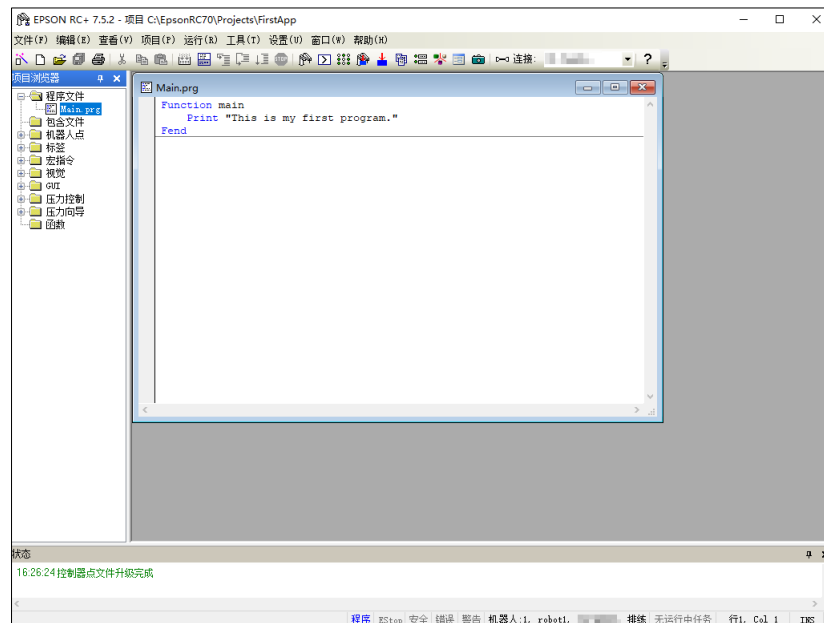



## 4. 运行程序。

- (1) 按 F5 运行程序。(F5 是选择[运行]菜单中[运行窗口]的热键)。可以看到位于主窗口下部的状态窗口中显示生成运行状态。
- (2) 生成项目过程中, 进行程序编译及链接。然后与机器人建立通信, 项目文件被发送至控制器。如果生成项目时没有发生错误, 将出现运行窗口。

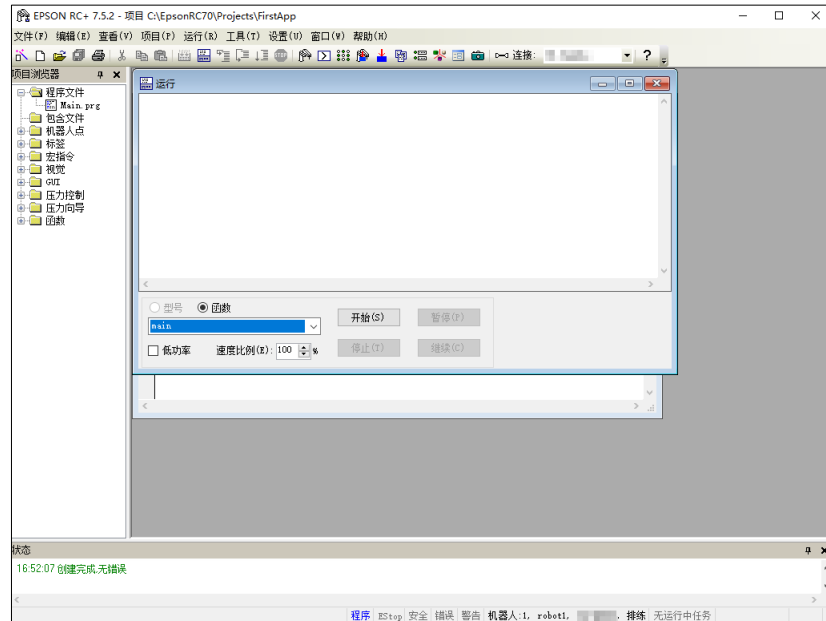

- (3) 单击运行窗口中的<开始>按钮以运行程序。
- (4) 状态窗口将显示如下任务。  
19:32:45 任务main已经开始  
19:32:45 所有任务已终止


可以看到Run窗口中的显示语句输出。

下面对一些机械手点位进行示教，并修改程序以移动机械手。



请在安全防护装置外进行本步骤的示教操作。


5. 示教点位。

- (1) 确保可安全操作机器人。单击工具栏上的<机器人管理器>按钮，以显示[机器人管理器]窗口。



- (2) 单击[控制面板]选项卡。  
然后单击<Motor On>按钮开启机器人电机。提示进行操作确认。
- (3) 单击<是(Y)>继续执行。
- (4) 单击[步进示教]选项卡。



- (5) 单击右下角的<示教>按钮对 P0 点进行示教。提示输入点位标签和说明。
- (6) 单击<+Y>按钮在+Y 方向步进移动机器人。按住按钮继续步进移动。移动机器人直至到达动作区域的中间。
- (7) 单击<-Z>按钮，以降低机器人的 Z 轴。
- (8) 在位于<示教>按钮旁边的[点(P)]下拉列表中选择“P1”。当前点位改为 P1。
- (9) 单击<示教>按钮。可以看到对点位示教的确认信息。
- (10)单击<是(Y)>按钮。
- (11)单击<+X>按钮在+X 方向步进移动机器人。
- (12)在位于<示教>按钮旁边的[点(P)]下拉列表中选择“P2”。当前点位改为 P2。
- (13)单击<示教>按钮。可以看到对点位示教的确认信息。
- (14)单击<是(Y)>按钮。
- (15)单击工具栏按钮<保存所有文件>  以保存更改。

6. 修改为包含机器人动作命令的程序。

- (1) 如下所示，插入三个新的 Go 语句到 Main.prg 程序。

```
Function main
  Print "This is my first program."
  Go P1
  Go P2
  Go P0
Fend
```

- (2) 按 F5 显示运行窗口。
- (3) 单击<开始>按钮以运行程序。  
机器人将移动到您所示教的点位。

7. 修改程序为改变机器人动作命令速度。

- (1) 如以下程序所示，插入 Power、Speed 和 Accel 命令:

```
Function main
  Print "This is my first program."
  Power High
  Speed 20
  Accel 20, 20
  Go P1
  Go P2
  Go P0
Fend
```

- (2) 按 F5 显示运行窗口。
- (3) 单击<开始>按钮以运行程序。  
机器人将以20%的速度、加速度和减速度移动至示教的点位。Power High语句运行程序以适应提高的速度与加速度操作机器人。

8. 备份项目和系统配置。

尽管这只是一个示例项目，我们将备份项目和机器人配置。备份可通过EPSON RC+ 7.0轻松完成。将应用程序定期备份到USB存储器等外部存储介质非常重要。

请按照以下步骤备份项目和系统配置：

- (1) 选择 EPSON RC+ 7.0 菜单-[项目]-[拷贝]。
- (2) 将[目标驱动盘]更改为任意驱动器。
- (3) 单击<确定>。项目将被复制到外部存储介质。
- (4) 选择 EPSON RC+ 7.0 菜单-[工具]-[控制器]。
- (5) 单击<备份控制器>按钮。
- (6) 选择任意驱动器。
- (7) 单击<确定>。系统配置将备份至外部存储介质。

## 5. 第二步

根据“4. 第一步”中记载的内容操作机器人系统后，设定其他所需的功能。  
本节介绍含必要设置和设置步骤信息的手册。

### 5.1 与外部装置连接

#### 5.1.1 远程控制

《EPSON RC+ 7.0 用户手册》 远程控制

T3 T6机械手 14. 远程I/O设置

I/O

《EPSON RC+ 7.0 用户手册》 I/O 设置

T3 T6机械手 12. 标准I/O接头

T3 T6机械手 13. 夹具I/O接头

现场总线I/O(选件)

《机器人控制器 选件 现场总线I/O板》

#### 5.1.2 以太网

《EPSON RC+ 7.0 用户手册》

1.9 控制器连接以太网的安全性

1.10 紧凑型视觉系统CV2-A的以太网连接安全

1.11 供料器的以太网连接安全

4.3.3 以太网通信

T3 T6机械手 7. LAN(Ethernet通信)端口

### 5.2 通过以太网连接电脑和机械手

《EPSON RC+ 7.0 用户手册》

1.9 控制器连接以太网的安全性

1.10 紧凑型视觉系统CV2-A的以太网连接安全

1.11 供料器的以太网连接安全

4.3.3 以太网通信

T3 T6机械手 7. LAN(Ethernet通信)端口

### 5.3 连接示教器 (选件)

T3 T6机械手 10. TP端口

《机器人控制器选件 TP2》 功能篇 3. 设置

《机器人控制器选件 TP3》 功能篇 3. 设置



# T3 T6机械手

记载了设置与操作机械手的相关事项。  
请务必在设置与操作之前阅读。





## 1. 关于安全




请由经过我公司或经销商的入门培训的人员，来进行机械手及相关设备的开箱、运输和安装。并且，请务必遵守个国家或地区的法律法规。

使用本产品前，请先阅读《安全手册》，了解相关安全注意事项。

阅读完后，请妥善保管，方便日后随时取阅。

### 1.1 关于正文中的符号

以下符号代表与安全相关的注意事项。请务必阅读。

 警告	如果用户忽视该指示或处理不当，可能会导致死亡或重伤。
 警告	如果用户忽略该指示或处理不当，可能会因触电而受伤。
 注意	如果用户忽略该指示或处理不当，可能会导致人生伤害或财产损失。


### 1.2 设计与安装注意事项

本产品用于在安全隔离区域内搬运和组装零件。

请由经过我公司或经销商的入门培训的人员，来进行机械手及相关设备的设计和安装。并且，请务必遵守个国家或地区的法律法规。

机器人系统必须安装防护装置以确保安全。请参阅《EPSON RC+用户指南》中“安全：安装及设计注意事项”，了解更过安全防护装置的信息。

请设计人员遵守下述安全注意事项：

 警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 请使用本产品进行机器人系统设计与制造的人员，务必在进行机器人系统的设计或制造前，阅读《安全手册》。如果未理解遵守事项进行机器人系统的设计或制造则非常危险，可能会导致重伤或重大损害，并可能造成严重的安全问题。</li> <li>■ 请在各手册记载的使用环境条件下使用机器人系统。本产品的设计与制造以通常的室内环境下使用为前提。如果在未满足使用环境条件的环境中使用，则不仅会缩短产品的使用寿命，还可能会造成严重的安全问题。</li> <li>■ 请在规定的规格范围内使用机器人系统。如果在超出产品规格的状态下使用，则不仅会缩短产品的使用寿命，还可能会造成严重的安全问题。</li> <li>■ 设计或安装机器人系统时，应至少穿戴以下防护装置。作业时不穿戴防护装置可能会造成严重的安全问题。             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 适合作业的工作服</li> <li>- 头盔</li> <li>- 安全靴</li> </ul> </li> </ul>
---	---

安装注意事项在“3.环境与安装”中详细记载。请务必阅读并根据注意事项安全地进行安装作业。

### 1.2.1 滚珠丝杠花键的强度

如果在滚珠丝杠花键上施加了超过容许值的负载,可能会由于轴变形或破损而导致无法正常工作。如果在滚珠丝杠花键上施加的负载超过容许值,那么需要更换滚珠丝杠花键。

容许负载根据施加负载的距离而不同。

有关容许负载的计算,请参阅以下计算公式。

**【容许的弯曲力矩】**


T3:  $M=13,000\text{ N}\cdot\text{mm}$

T6:  $M=27,000\text{ N}\cdot\text{mm}$

例: 如果100 N负载施加在  
与花键螺母末端  
相距200毫米的地方



**【力矩】**
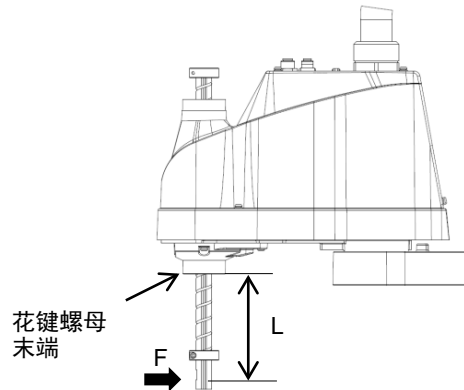
$$M=F\cdot L=200\cdot 100=20,000\text{ N}\cdot\text{mm}$$



## 1.3 操作注意事项

请操作人员遵守下述安全注意事项:

 <p>警告</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 进行机器人系统的操作前,请认真阅读《安全手册》的内容。如果未理解遵守事项进行机器人系统的操作,则可能会导致重伤或重大损害,非常危险。</li> <li>■ 通电期间请勿进入到动作区域内。即使看到机器人似乎停止了动作,但它可能还会进行动作,并可能造成严重的安全问题,非常危险。</li> <li>■ 操作机器人系统之前,请确认安全护板内侧没有人。不过,即使安全护板内有人,也可以在示教操作模式下操作机器人系统。虽然动作始终处于受限状态(低速、低功率),这样可确保作业人员的安全。但在机器人进行意想不到的动作时,也可能造成严重的安全问题,非常危险。</li> <li>■ 如果在操作机器人系统期间机器人异常动作,请立即按下紧急停止开关。如果在机器人动作异常时继续操作,非常危险,可能会导致重伤或机器人系统遭受重大的设备损害。</li> </ul>
 <p>警告</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 通过拔下电源插头来关闭机器人系统的电源。请务必将AC电源电缆连接到电源插头上,切勿直接连到工厂电源上。</li> </ul>



注意

- 原则上一个人操作机器人系统。如果需要多人操作该机器人系统，请确保所有相关人员相互告知正在进行何种操作并采取所有必要的安全措施。
- 第1、2和4关节  
如果在动作角度小于5度的范围内重复操作关节，在这样的情况下容易造成轴承油膜不足，因此可能导致关节过早损坏。为了防止过早损坏，请将关节移动大于50度，每天进行大约五至十次。  
第3关节：  
如果机械臂的上下移动距离小于10 mm，请将关节移动最大行程一半以上，每小时维护一次。
- 机器人低速动作(速度约5到20%)时根据机械臂方向与夹具末端负载的组合情况可能连续发生振动(共振)。振动为机械臂的自然振动频率所致，可以通过以下措施进行控制。
  - 改变机器人速度
  - 改变示教点
  - 改变夹具末端负载
- 机器人可能会因电机发热等原因发热。在温度下降之前请勿触摸机器人。在确认机器人温度下降且触摸时感觉不到热时，进行示教或维护。

## 1.4 紧急停止

如果在机器人动作期间感觉到异常，请立即按下紧急停止开关。按下紧急停止开关，机器人将立即改为减速动作并以最大减速度停止。

但在机械手正常动作时，请避免不必要的按下紧急停止开关。原因如下

- 机械手可能会与周边设备产生干涉。  
按下紧急停止开关时，机械手停止的运动轨迹与正常运行时的轨迹不同。
- 制动器寿命缩短。  
当制动器锁定时，会磨损制动器摩擦片。  
制动器的正常寿命：约2年(制动100次/天)  
但是，继电器的正常寿命约为20,000次。不必要的按下紧急停止开关会影响继电器的寿命。
- 对减速机施加冲击力时，可能会缩短减速机的寿命。

在非紧急(正常)情况下，如需使机械手处于紧急停止状态，请在机械手不工作时按下紧急开关。

请参阅“11. EMERGENCY”了解紧急停止开关的配线方法。

请勿在机器人工作时关闭电源。

如果试图在“安全防护门开启”等类似的紧急情况下停止机器人，务必要使用紧急停止开关停止机器人。

如果在操作时通过关闭电源停止机器人，可能会发生以下问题。

- 缩短寿命和造成减速器损坏
- 关节的位置偏移

此外，如果在机器人操作时，机器人因停电等类似的情况下被迫关闭，请务必在恢复电力时检查下列各点。

- 减速器是否受损
- 关节是否在正确位置

如果有偏移，请参阅《T系列维护手册》“16. 原点调整”，进行原点调整。如果在操作期间发生错误，机器人紧急停止，也会产生相同的问题。检查机器人的状况并视需要执行原点调整。

使用紧急停止开关前，需了解以下事项。

- 只有在紧急情况下才能使用紧急停止(E-STOP)开关来停止机器人。
- 若要在非紧急情况下停止机器人运行程序，需使用 Pause(停止)或 STOP(程序停止)命令。  
Pause 与 STOP 命令不会关闭电机。因此，制动器也不会工作。
- 安全防护门，请勿使用 E-STOP 电路。

检查制动器故障，请参阅“定期维护 1. T3 T6机械手的定期维护”。



本机型的紧急停止的输入，不支持测试脉冲。

### 紧急停止时的停止距离

按下紧急停止开关后，正在运行的机器人不会立即停止。

影响停止时间和停止距离的条件如下。

- |      |          |         |   |
|------|----------|---------|---|
| 夹具重量 | WEIGHT设置 | ACCEL设置 |   |
| 工件重量 | SPEED设置  | 动作姿态    | 等 |

机械手的控制时间和停止距离，请参阅“Appendix B: 紧急停止时的停止时间和停止距离”

## 1.5 安全门 (安全连锁装置)

机器人系统必须安装在防护装置中以确保安全。防护装置包括安全栅、安全屏、安全罩和安全毯等。本节中描述的“安全门”只是其中一种防护措施。

当机器人运行时，打开安全门则会激活安全连锁装置。此时，机器人会立即减速。当机器人停止运作时，会暂停并关闭所有电机的电源。安全门的主要工作方式如下。

**安全门开启** : 机器人会立即停止运作，关闭电机进入禁止运作状态。要使机器人重新开始运行，可以关闭安全门并继续执行程序，或者激活使能电路，将机器人运行模式更改为TEACH或TEST。

**安全门关闭** : 机器人可以在无限制状态下(高功率运作)自动运行。

请尽量避免在在电机励磁时打开安全门。频繁的安全门输入会影响继电器的寿命。  
继电器的正常寿命: 约 20,000 次。

请勿将 E-STOP 电路用于安全门。  
具体的接线方法，请参阅“11. EMERGENCY”。

NOTE



本机型的的安全门输入，不支持测试脉冲。



- 控制器的EMERGENCY接头分配了用于安全门输入电路，可用于连接安全门开关控制等安全连锁开关。为了保护在机器人附近作业的人员，请务必连接安全连锁开关并确保其正常工作。
- 由于安全防护连锁的使用条件，机器人的停止时间和停止距离可能会不同。请务必根据机器人的安装环境确认安全。

### 安全门开启时的停止距离

即使安全门开启时，正在运行的机器人不会立即停止。

影响停止时间和停止距离的条件如下。


夹具重量            WEIGHT设置    ACCEL设置  
工件重量            SPEED设置     动作姿态        等

机械手的控制时间和停止距离，请参阅“Appendix C: 安全门开启时的停止时间和停止距离”

## 1.6 如何操作紧急停止状态下的机械臂

当系统处于紧急模式时，根据如下所述用手按下机器人的机械臂或关节：

- 第1机械臂 用手推动机械臂。
- 第2机械臂 用手推动机械臂。
- 第3关节 此关节中有电磁制动器，无法直接用手推动机械臂。  
请按住制动解除开关的同时移动机械臂。
- 第4关节 用手旋转轴。

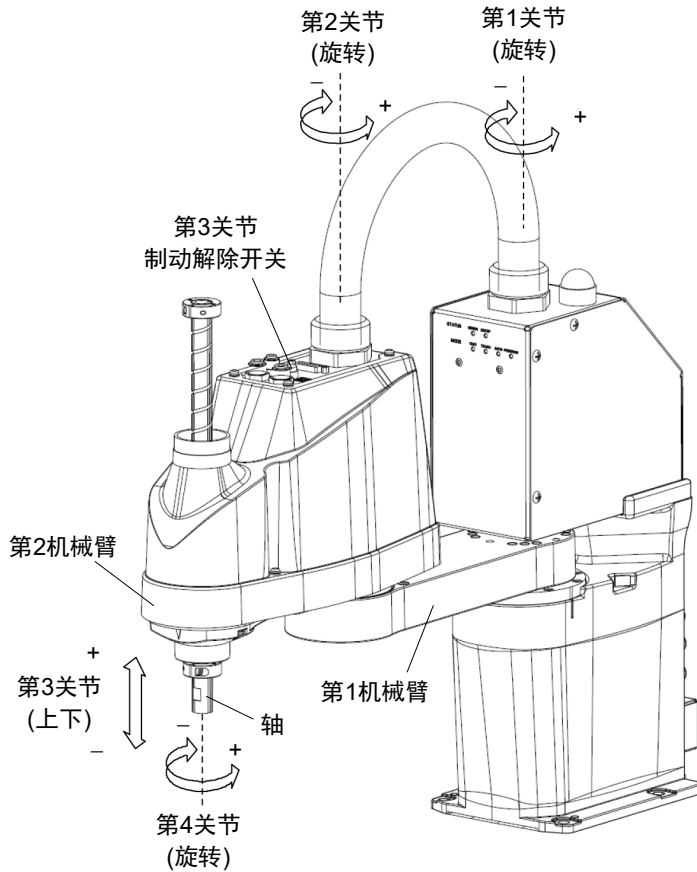

(图: T3-401S)

NOTE  
👉

制动解除开关仅作用于第3关节。在紧急停止状态下，按住制动解除开关时，第3关节制动器被解除。

按下制动解除开关期间，请注意因夹具末端自重而下降。

NOTE  
👉

发生下列错误时，即使按下制动解除开关，机器人的制动也不会解除。

检查电缆连接并消除错误原因。然后，再次通电并解除制动。

错误: 1552, 2118, 4003, 4004, 4009, 4100, 4101, 4103, 4187, 4188, 4189, 4191, 4192, 4233, 4240, 4285-4292, 9633, 9640, 9691, 9685-9692

## 1.7 CP运动的ACCELS设置

如需让机器人进行CP运动，请参见下文，并根据顶端负载和Z轴高度正确设置ACCELS。

### NOTE



设置不当可能会导致如下问题。

- 缩短滚珠丝杠花键的寿命和造成损坏

视Z轴高度按如下方式设置ACCELS。


按照Z轴高度和顶端负载设置ACCELS数值

T3

Z 轴高度 (mm)	顶端负载		
	1kg 或以下	2kg 或以下	3kg 或以下
$0 > Z \geq -50$	10000以下		
$-50 > Z \geq -100$			
$-100 > Z \geq -150$			

T6

Z 轴高度 (mm)	顶端负载		
	2kg 或以下	4kg 或以下	6kg 或以下
$0 > Z \geq -50$	10000以下		
$-50 > Z \geq -100$			
$-100 > Z \geq -150$			
$-150 > Z \geq -200$			

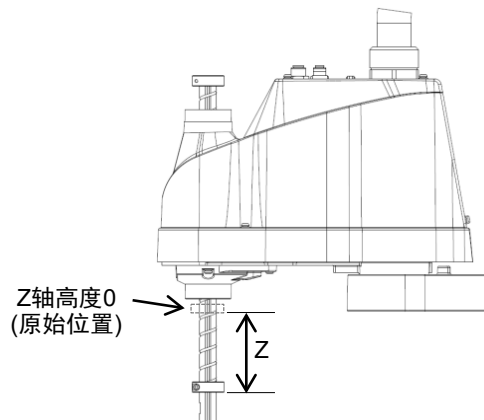

如果在设置数值错误的情况下，执行了机器人CP运动，那么请确保检查如下各点。

- 滚珠丝杠花键的轴是否变形或者弯曲






## 1.8 标签

机器人贴有以下警告标签。

警告标签贴在有特定危险的位置附近。

务必遵守标签上的说明与警告，以安全操作和维护机器人。

切勿撕扯、损坏或清除警告标签。处理贴有或附近区域贴有以下警告标签的部件或装置时需尤为小心。


位置	警告标签	NOTE
A	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>警告 WARNING 警告 AVERTISSEMENT 警告 ADVERTENCIA 警告 ATENÇÃO 경고 OSTOPZHKO</p> <p>当心倒下 TIP-OVER HAZARD 当心倒下 RISQUE DE BASCULEMENT 転倒の危険 PELIGRO DE VUELCO 当心倒下 PERIGO DE QUEDA 当心倒下 ОПАСНОСТЬ ОПРОКИДЫВАНИЯ</p> </div>	为了防止手或手指被机器人夹住，请在拧下底座固定螺丝之前收起机械臂，并用绳带等进行固定。
B	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>警告 WARNING 警告 AVERTISSEMENT 警告 ADVERTENCIA 警告 ATENÇÃO 경고 OSTOPZHKO</p> <p>当心碰撞 COLLISION HAZARD 当心碰撞 RISQUE DE COLLISION 衝突の危険 PELIGRO DE COLISION 当心碰撞 PERIGO DE MORTE OU FERIMENTOS GRAVES 当心碰撞 ОПАСНОСТЬ СТОЛКНОВЕНИЯ</p> </div>	请勿在机器人移动时进入作业区域内。机械臂可能碰撞到作业人员。这非常危险，可能会造成严重的安全问题。
C	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>警告 WARNING 警告 AVERTISSEMENT 警告 ADVERTENCIA 警告 ATENÇÃO 경고 OSTOPZHKO</p> <p>当心触电 ELECTRIC SHOCK HAZARD 当心触电 RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE 触电の危険 PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA 当心触电 PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO 当心触电 ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ</p> </div>	机器人通电时存在危险电压。请勿触摸内部的电子部件，以免触电。
D	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>警告 WARNING 警告 AVERTISSEMENT 警告 ADVERTENCIA 警告 ATENÇÃO 경고 OSTOPZHKO</p> <p>当心夹手 CRUSH HAZARD 当心夹手 RISQUE D'ÉCRASEMENT 挟み込みの危険 PELIGRO DE APLASTAMIENTO 当心夹手 PERIGO DE ESMAGAMENTO 当心夹手 ОПАСНОСТЬ РАЗРАБОТКИ</p> </div>	将手移至移动部件附近时可能会使手或手指卡在轴和外罩之间。
H	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>注意 CAUTION 注意 ATTENTION 注意 ATENCIÓN 注意 CUIDADO 주의 OSTOPZHKO</p> <p>TP以外禁止接続 CONNECT ONLY TP TP以外禁止接続 CONNECTER UNIQUEMENT TP TP以外接続禁止 CONECTAR SOLO TP TP只 连接 CONECTAR SOMENTE O TP 只 连接 ПОДКЛЮЧИТЬ ТОЛЬКО TP</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>注意 CAUTION 注意 ATTENTION 注意 ATENCIÓN 注意 CUIDADO 주의 OSTOPZHKO</p> <p>TP以外禁止接続 CONNECT ONLY TP TP以外禁止接続 CONNECTER UNIQUEMENT TP TP以外接続禁止 CONECTAR SOLO TP TP只 连接 CONECTAR SOMENTE O TP 只 连接 ПОДКЛЮЧИТЬ ТОЛЬКО TP</p> </div>	在贴有此标签的TP端口，请不要连接以下设备。因为信号配置不同，可能会产生设备故障。  OPTIONAL DEVICE 虚拟插头 操作盒 OP500 操作盒OP500RC 步进操作盘 JP500 示教器 TP-3** 操作面板 OP1

位置	标签	NOTE
1	-	记载了产品名称、型号、序列号、相应的法律法规信息、产品规格、生产商、进口商、生产日期和生产国家等。 详细信息请参阅机身上的标签。




标签位置

T3

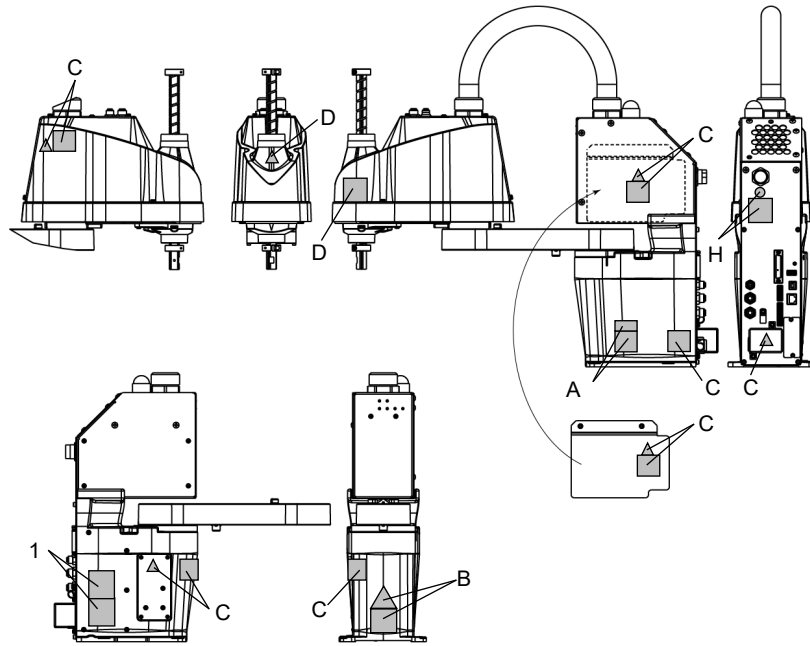

T6

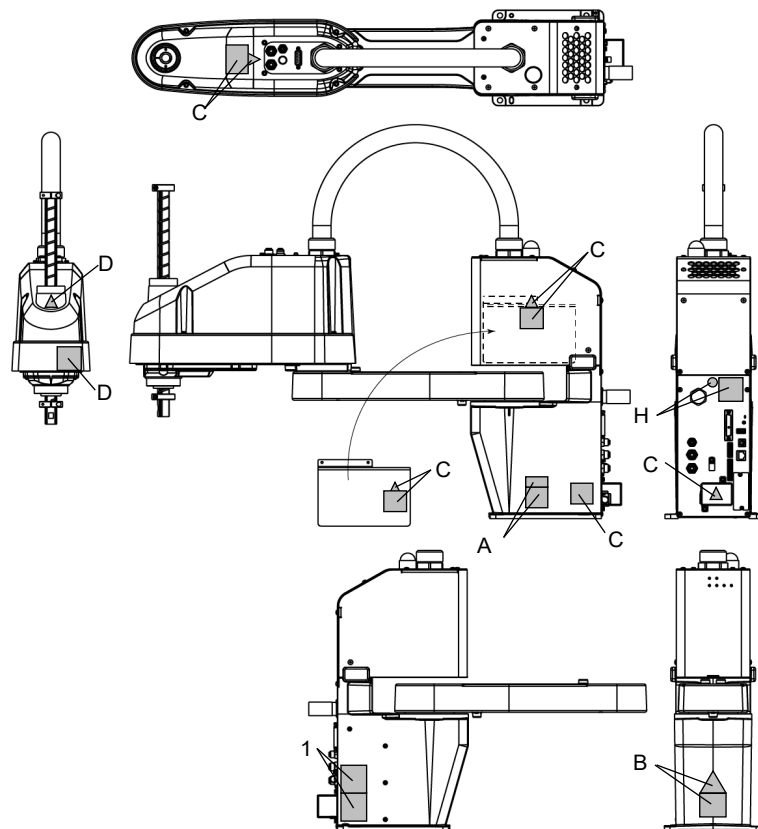

## 1.9 紧急状态和异常状态时的对策

### 1.9.1 机械手发生碰撞

如果机械手与机械挡块或周边设备发生碰撞，请立即停止使用并联系经销商。

### 1.9.2 当被机械手卡住


如果作业人员被卡在机械手和安装台架或其他机械部件之间，请按下紧急停止开关，并解除对象机械臂的制动器，然后手动移动机械臂。

制动器解除方法

详情请参阅“1.6 如何操作紧急停止状态下的机械臂”。

## 2. 规格


### 2.1 型号

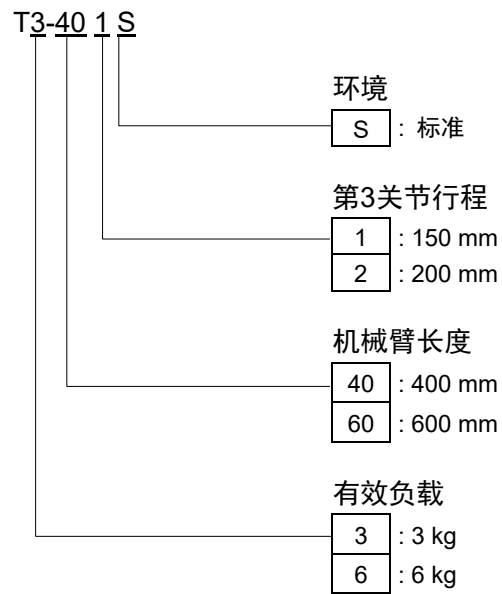

有关规格的详细信息，请参阅“Appendix A: T3 T6规格表”。

## 2.2 部件名称

### 2.2.1 T3

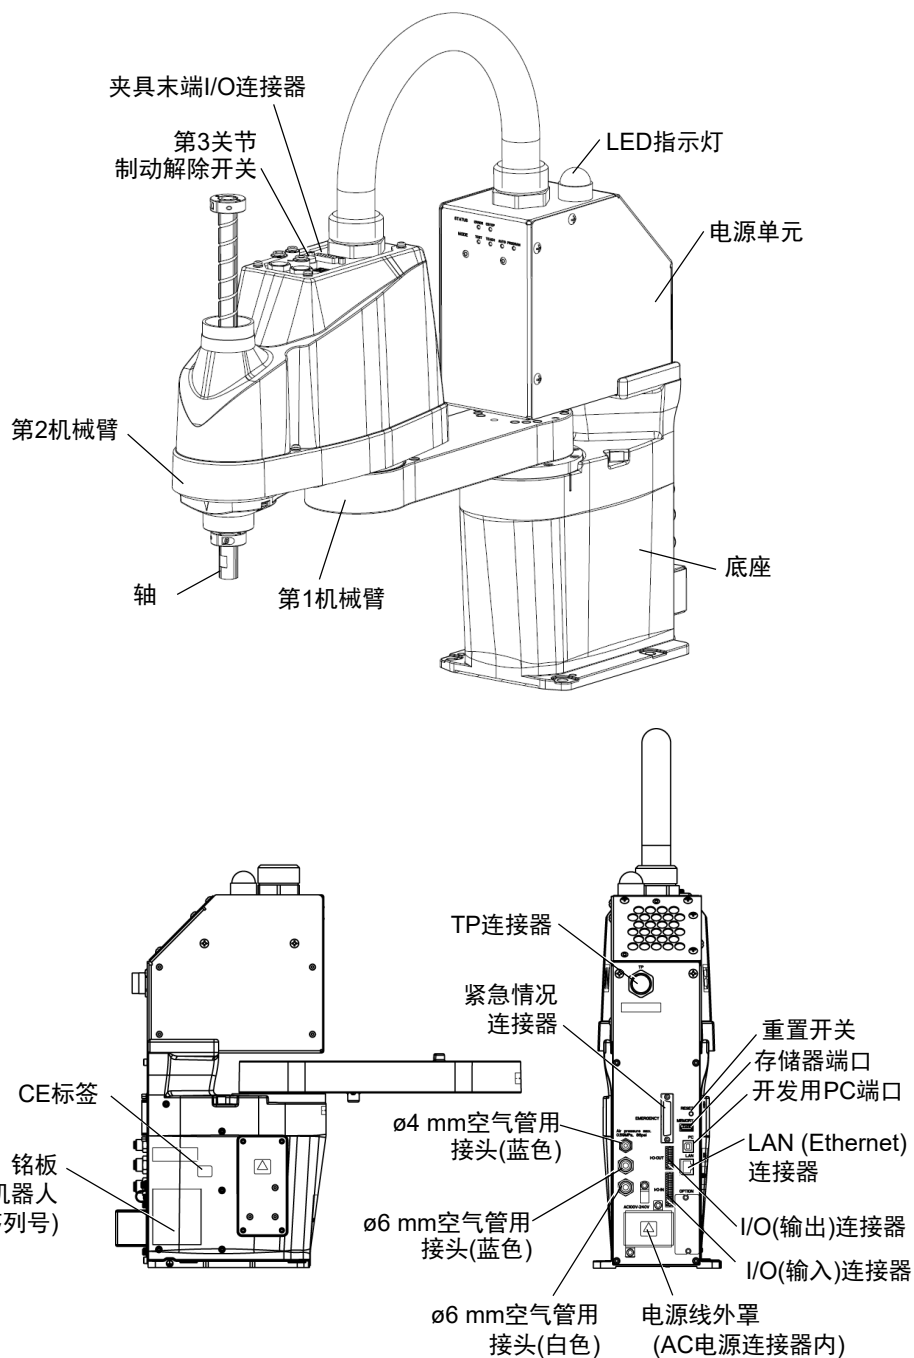


NOTE



- 制动解除开关仅作用于第3关节。在紧急模式下按下制动解除开关时，第3关节制动器被解除。
- LED灯开启时，会对机器人供电。在通电状态下进行作业极其危险，可能会导致触电或机器人系统功能异常。确保在进行维护工作前关闭机器人电源。

## 2.2.2 T6

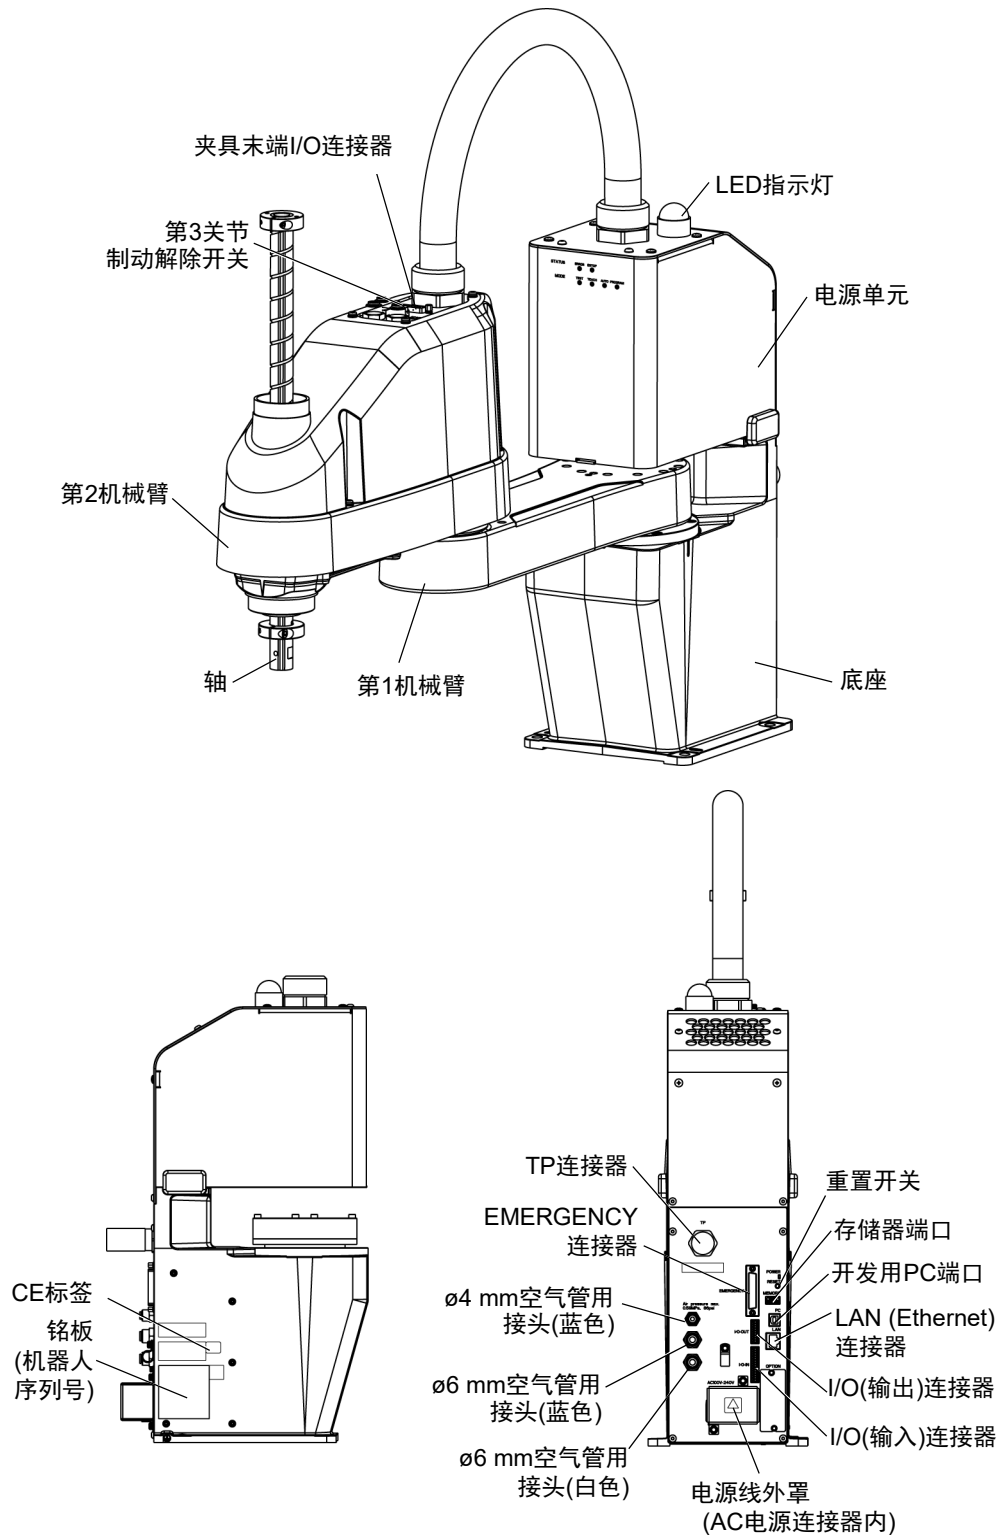


## NOTE

- 制动解除开关仅作用于第3关节。在紧急模式下按下制动解除开关时，第3关节制动器被解除。
- LED灯开启时，会对机器人供电。在通电状态下进行作业极其危险，可能会导致触电或机器人系统功能异常。确保在进行维护工作前关闭机器人电源。



## 2.3 外形尺寸

### 2.3.1 T3

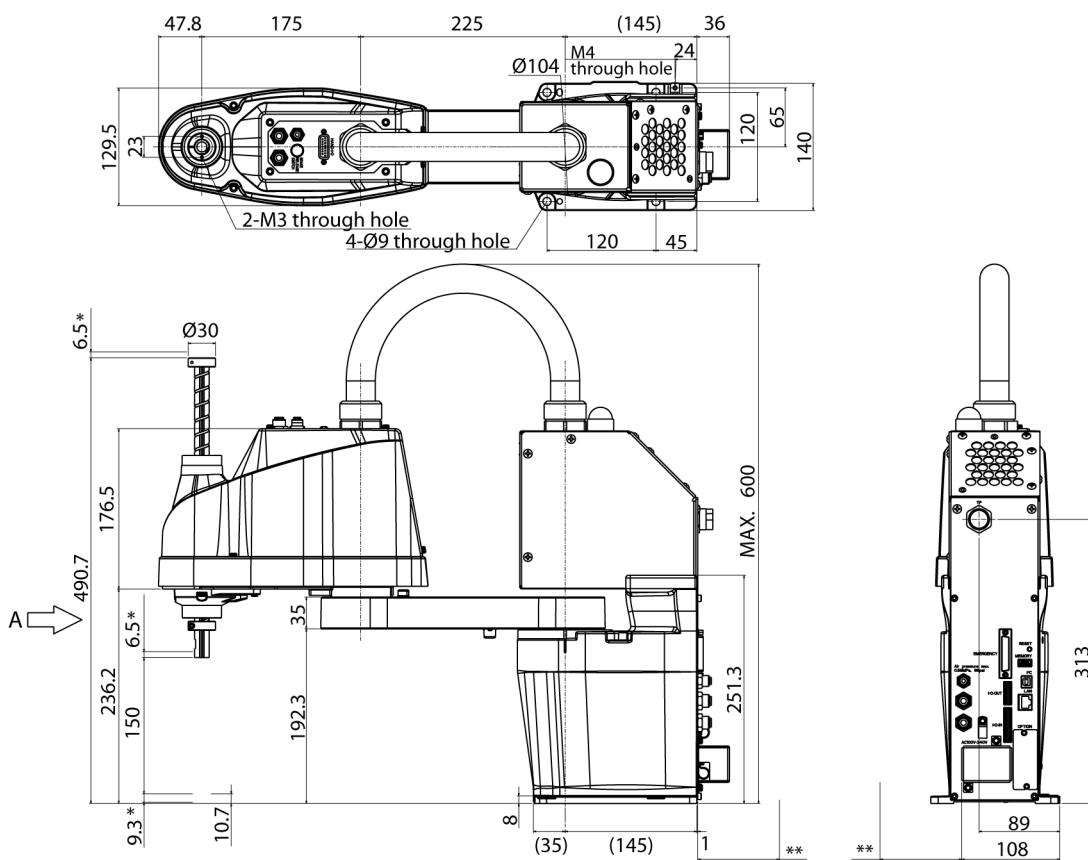


\*表示机械挡块的行程边距。

\*\* 90以上(用于电缆的空间)

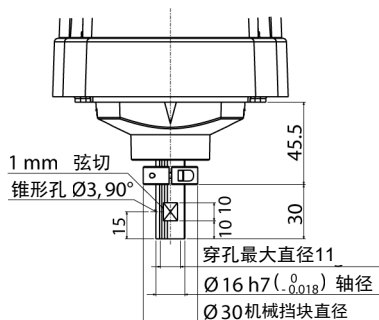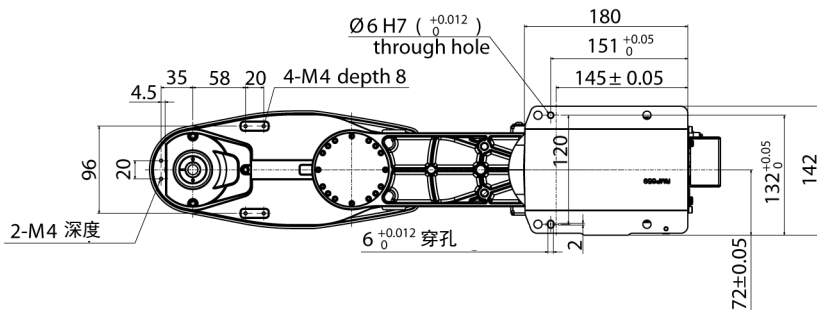


"A"详细信息  
(第3关节和第4关节的原点调整位置点)

2.3.2 T6

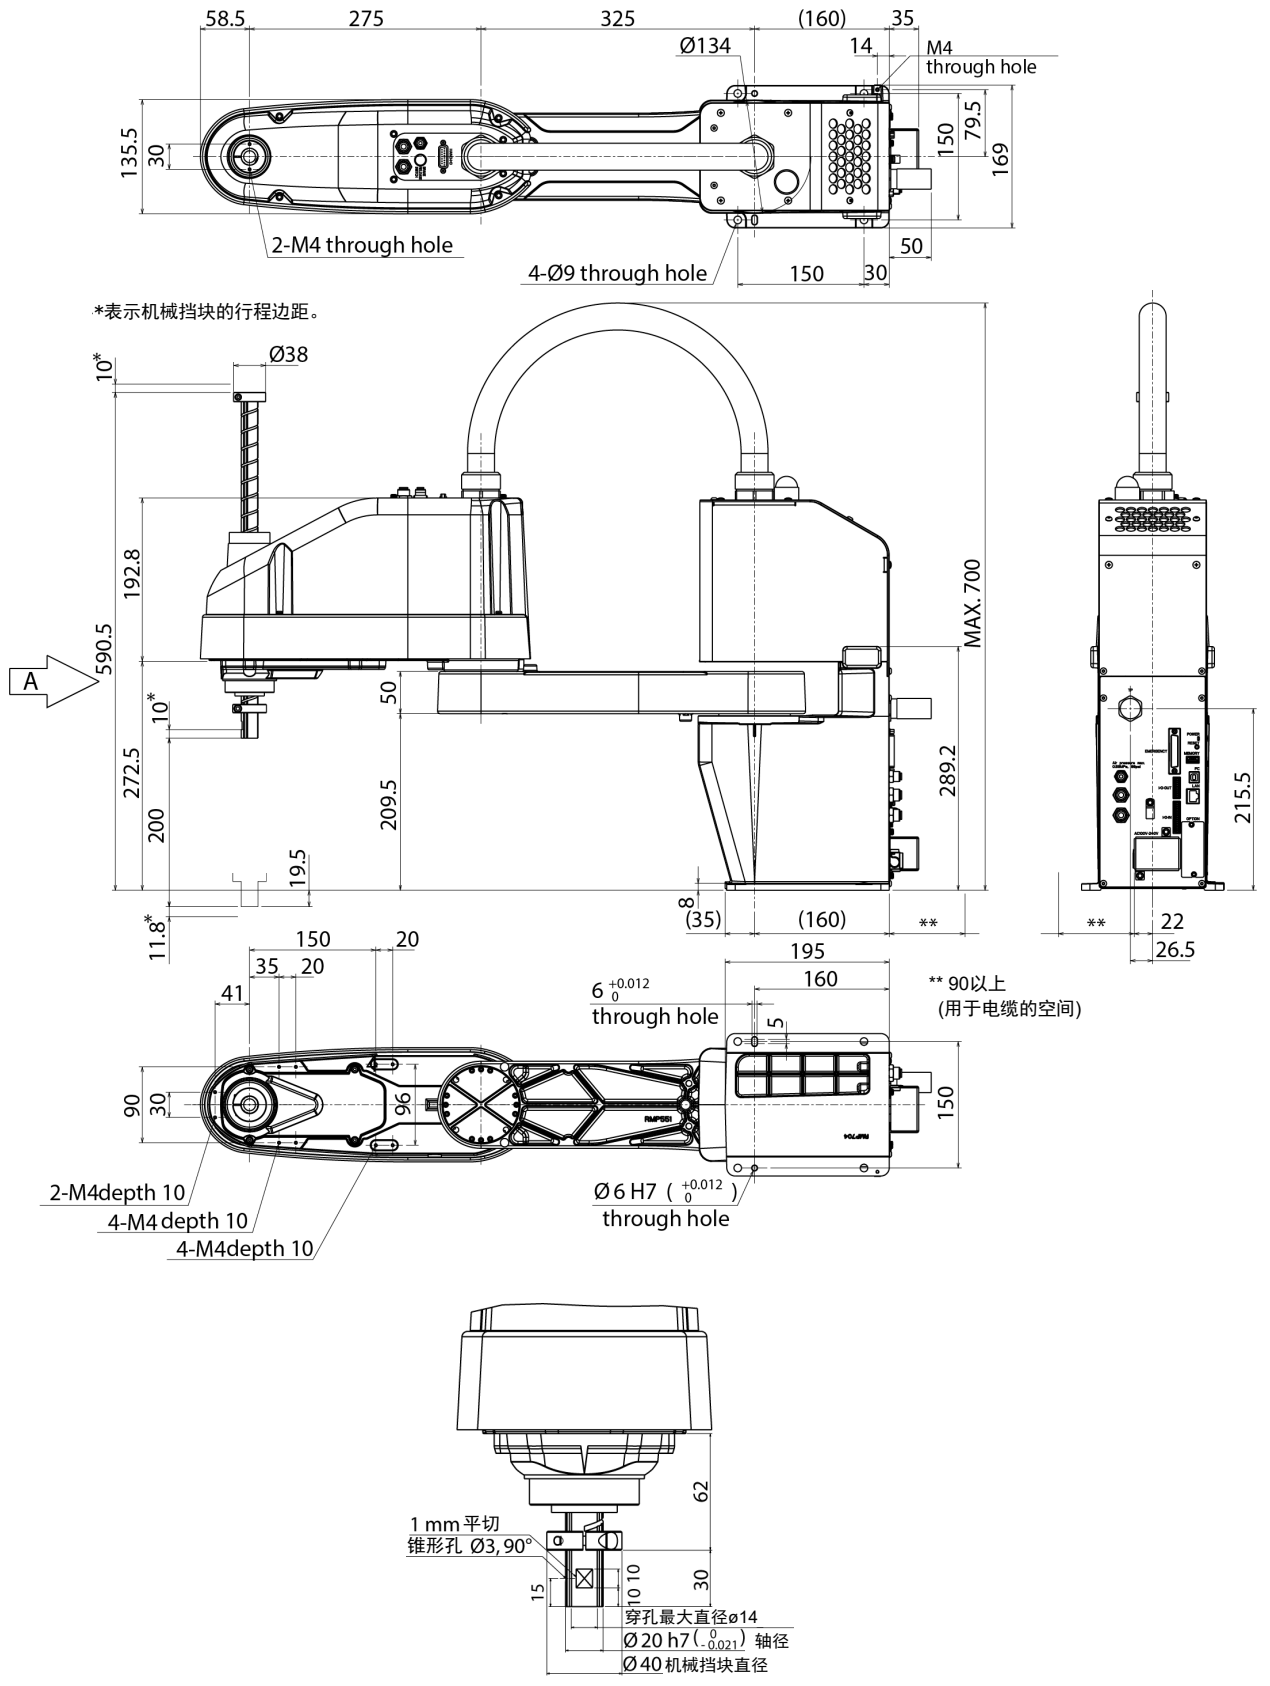


A详图  
(第3关节和第4关节的原点位置)

## 2.4 系统示例

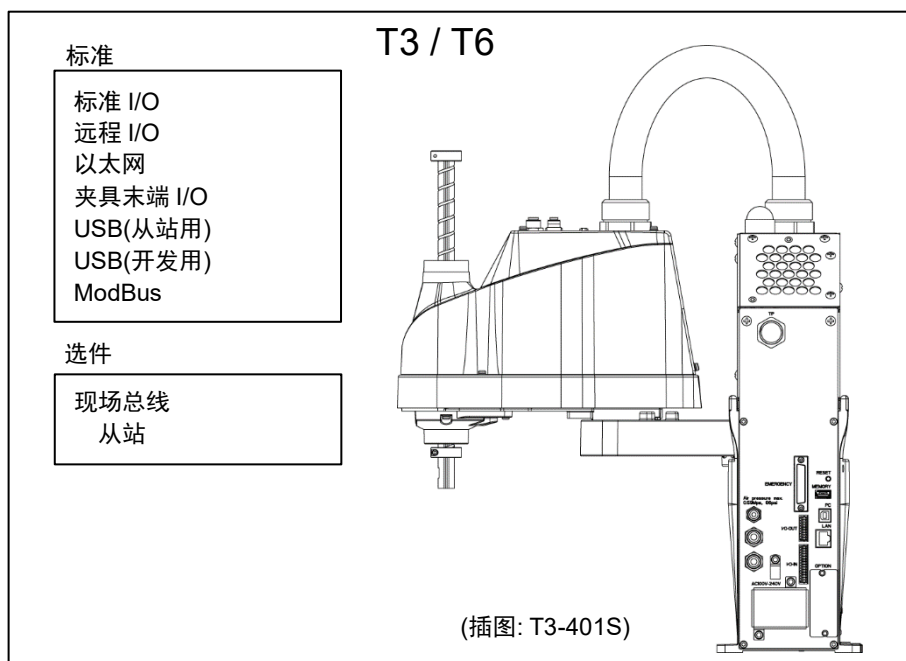


USB 2.0  
或  
以太网

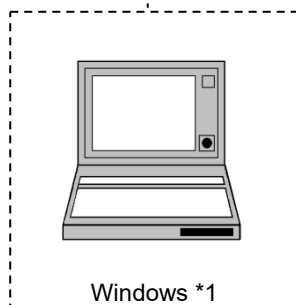


\*2

选件: 示教器

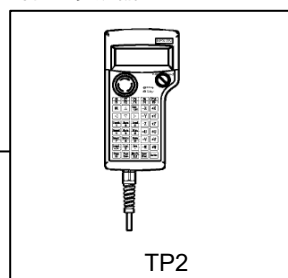

\*3

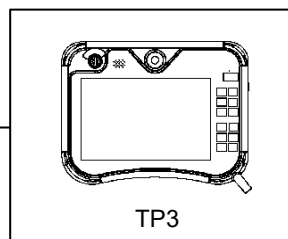

- \*1 有关系统要求的详细信息，请参阅以下手册。  
EPSON RC+ 用户指南
- \*2 两个示教器均可以使用。
- \*3 连接到T3/T6时，需要指定的转换电缆。



## 2.5 规格表

各机型的规格表，请参阅“Appendix A: T3 T6规格表”。

## 2.6 如何设定机型

从工厂发货前已设定系统的机型。通常情况下，客户无需设定机型。



- 如需变更机型，请务必谨慎操作。一旦设置有误，机械手可能会进行异常动作或无法运转，甚至可能引起安全问题。



如果签名标签(S/N标签)的型号中带有定制规格编号(MT\*\*\*),那么机器人为定制规格。定制规格可能需要不同的配置步骤;如有需要,请确认定制规格编号(MT\*\*\*)并与销售商联系。

可从软件进行机型设定。

请参阅《EPSON RC+ 用户指南》的“机器人配置”。

## 3. 环境与安装

请由经过我公司或经销商的入门培训的人员，来进行机械手及相关设备的开箱和搬运。并且，请务必遵守个国家或地区的法律法规。

### 3.1 环境

为发挥并维持本机的性能并安全使用，请在符合下述条件的环境中安装机器人系统。

项目	条件
环境温度 *	5至40°C
环境相对湿度	20至80%(不得结露)
电快速瞬变脉冲群抗扰度	1kV或以下 (信号线) 2kV或以下 (电源线)
静电抗扰度	4 kV或以下
海拔	1000m
环境	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 安装在室内</li> <li>- 避免阳光照射</li> <li>- 远离灰尘、油烟、盐分、铁屑等</li> <li>- 远离易燃性、腐蚀性液体与气体</li> <li>- 不得与水接触</li> <li>- 不传递冲击与振动等</li> <li>- 远离电气干扰源</li> <li>- 无爆炸危险</li> <li>- 无大量辐射</li> </ul>

\* 如果本产品在近似产品规格最低温度的低温环境下使用时，或因节假日及夜间长时间暂停使用，可能会在重新开始运行时，因驱动器电阻较大而发生碰撞感知的错误。这种情况下，建议预热10分钟后再运行。



机器人不适合在涂布作业等恶劣环境下使用。若要在不符合上述条件的场所使用，请与销售商联系。

**特殊环境条件**

机器人的表面具有一般的耐油性。可能会沾染特殊油时，需要事先确认。请咨询销售商。

如果在温度与湿度变化较大的环境中使用，机器人内部可能会结露。

直接搬运食品时，需要确认机器人有无导致食品污损的可能性。请咨询销售商。

不能在酸或碱等腐蚀性环境中使用。另外，在盐分等易生锈的环境中使用时可能会导致主体生锈。

**警告**

- 请务必在机器人的交流电源电缆上使用漏电断路器。如果未使用漏电断路器，则可能会因短路而导致触电或故障。

**注意**

- 清洁机器人时，请勿用酒精或苯等用力擦拭。否则可能会导致涂装面光泽度降低。

### 3.2 台架

未提供用于锚固机器人的台架。请客户自行制作用于固定机器人的台架。台架的形状与大小因机器人系统的用途而异。在此列出了机器人所要求的条件，供设计台架时参考。

台架不仅可以支撑机器人的重量，还可以在机器人以最大加减速度操作时支撑其动态动作。提供充足的横梁以产生充分的强度。

如下所示为机器人动作产生的转矩与反作用力:

	T3	T6
水平面最大转矩	150 N·m	350 N·m
水平方向最大反作用力	500 N	750 N
垂直方向最大反作用力	900 N	1500 N

台架上用于安装机器人的螺纹孔为M8。请使用符合ISO898-1性能等级10.9或12.9标准的安装螺栓。

有关尺寸，请参阅“3.3 机器人安装尺寸”。


为了抑制振动，建议机器人安装面的板使用厚度为20 mm以上的钢板。钢板表面粗糙度为25 μm以下为宜。

请将台架固定在外部(地面或墙壁)并且不会产生移动。

机械手的安装面的平面需在0.5mm以下，倾斜度小于0.5°。安装面的平面度不够，可能会损坏底座，或影响机器人性能。

使用可调节台架高度的调解式支撑脚时，请使用直径大于M16的螺丝。

在台架上开孔并穿过电缆时，请参阅下图所示的连接器尺寸。

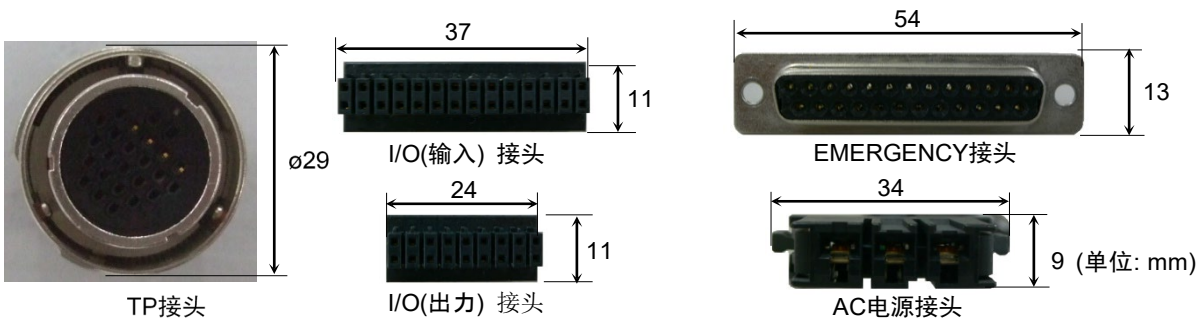

- 为了确保安全，请务必对机器人系统安装安全防护。  
有关安全防护装置的详细信息，请参阅《EPSON RC+ 用户指南》。

### 3.3 机器人安装尺寸

图中所示的最大区域表示夹具末端半径为60 mm以下的状况。夹具末端半径超过60 mm时，请将该半径设为与最大区域外缘之间的距离。

除了夹具末端之外，机械臂上安装的相机或电磁阀等较大时，请设定包括可能得到范围在内的最大区域。

除了安装机器人与外围装置等所需的面积之外，请确保下述最低所需限度的额外空间。

#### 示教用空间


维护、检查用空间(维护还需要用于打开外罩等的区域。)

#### 电缆用空间


电源电缆的最小弯曲半径为90 mm。安装时，请注意与障碍物之间的距离。此外，请确保不会使其它电缆极端弯曲的空间。

请在最大区域与安全护板之间确保最低100 mm宽的空间。

T3

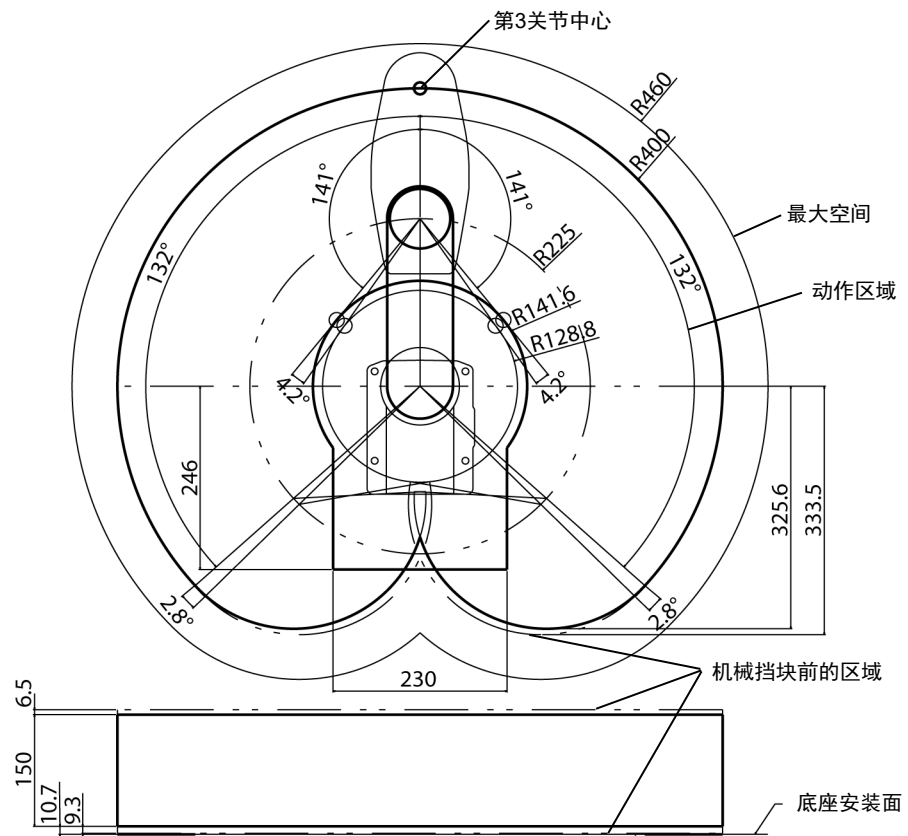

T6

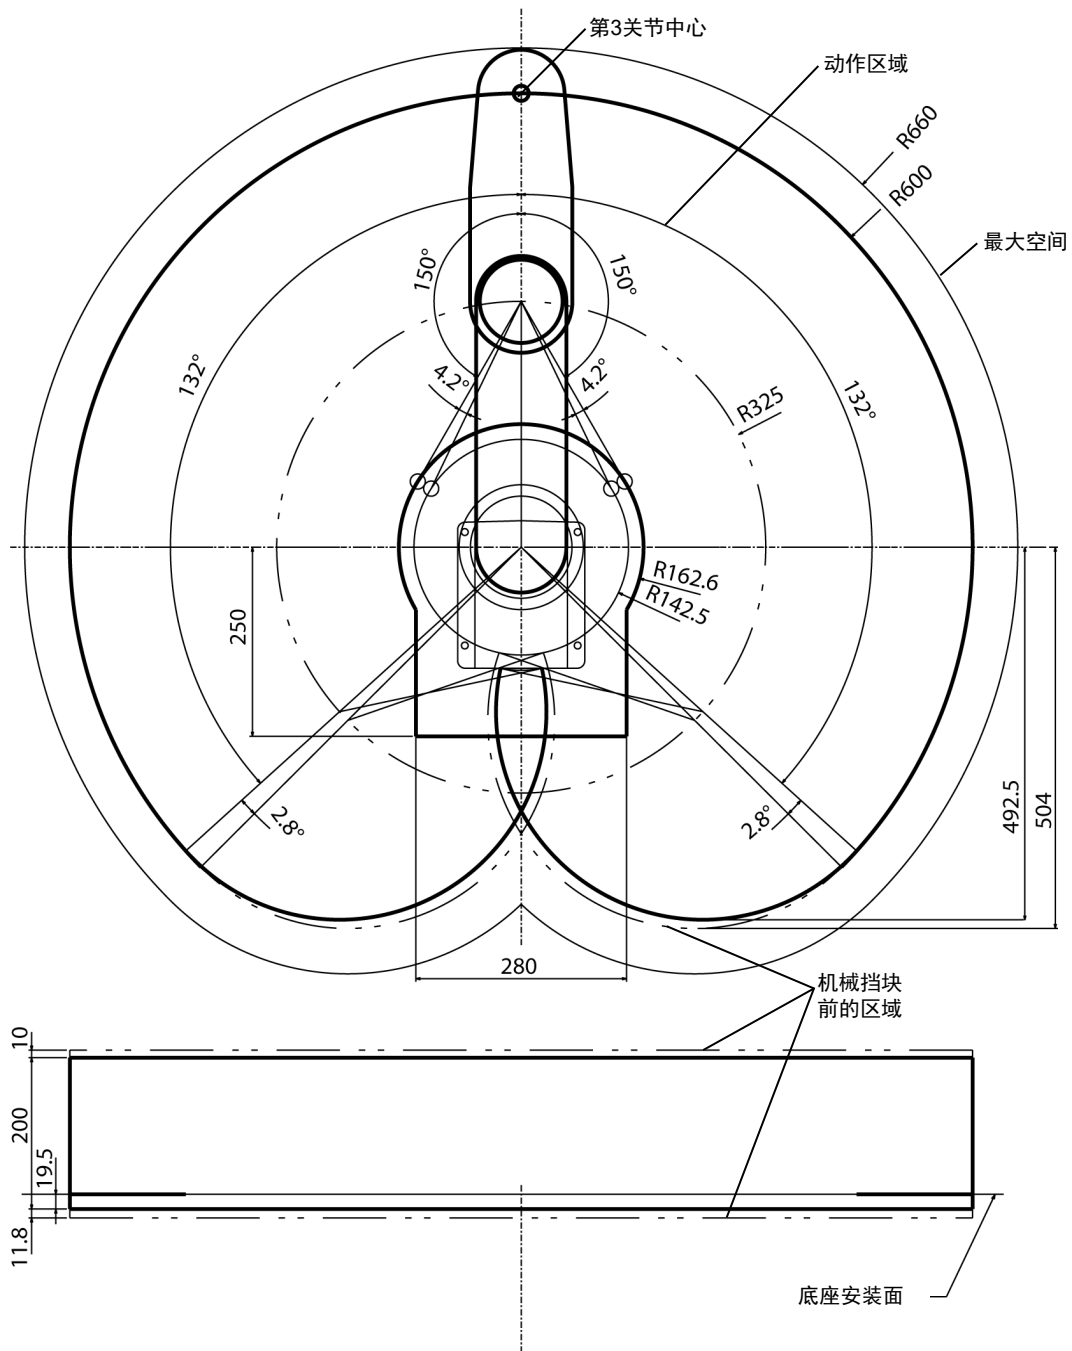

### 3.4 开箱与搬运

请由经过我公司或经销商的入门培训的人员，来进行机械手及相关设备的开箱和搬运。并且，请务必遵守个国家或地区的法律法规。




- 请由具有资格的作业人员进行司索、起重机起吊作业与叉车驾驶等搬运作业。如果由没有资格的作业人员进行作业，则可能会导致重伤或重大损害，非常危险。
- 将机器人吊起时，请用双手扶住保持平衡。失去平衡可能会导致机械手坠落，造成人员受伤和设备损坏，十分危险。



- 请尽可能以交货时的相同方式用台车等搬运机器人。
- 拆下将机器人固定在托盘或包装箱上的固定螺栓时，请支撑机械手保持平衡，以免翻到。不支撑机械手直接拆下固定螺栓时，可能会因机械手翻到夹伤手脚。
- 机械臂使用保护膜保护。安装完成之前，请勿拆下保护膜，以防夹住手或手指等。
- 搬运机器人时，请固定在搬运器具上，或用手托住第1机械臂的下面和底座区域(图中灰色部分所示)下面，并由2人以上人员进行搬运。  
托住底座下面时，请充分注意，不要夹住手指。

T3-401S: 约16 kg:35 lbs.(Pound)

T6-602S: 约22 kg:49 lbs. (Pound)

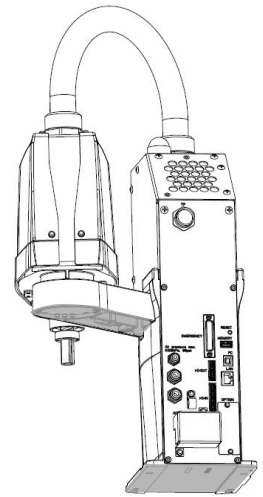

(图: T3-401S)


- 在搬运机器人时，确保不要握住电源单元。
- 长距离搬运时，请直接将机器人固定在搬运器具上以防翻倒。  
另外，请根据需要，进行与交货时相同的包装后再搬运。

### 3.5 安装

请由经过我公司或经销商的入门培训的人员，来进行机械手及相关设备的安装，请务必遵守个国家或地区的法律法规。



- 安装机械手时，请勿与周边的建筑物、结构件或设备等产生干扰。否则可能会撞到外围设备或夹住人体。
- 安装机械手时，请确保排气口周围空气流通。

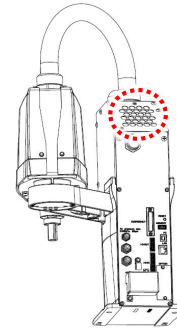

- 操作时根据安装台的刚性可能会发生振动(共振)。如果发生振动，应改善安装台的刚性或者更改速度或加速度和减速度设置。
- 请务必由2人以上人员进行台面安装机器人的安装作业。如下所示为机器人的重量。请充分注意，以免因机器人掉落而导致损害或被夹住手或脚等。

T3-401S: 约16 kg:35 lbs. (Pound)


T6-602S: 约22 kg:49 lbs. (Pound)

NOTE 利用4个螺栓将底座固定到台架上。

☞ 安装机器人时，请使用符合ISO898-1性能等级10.9或12.9标准的螺栓。

紧固扭矩值:  $32.0 \pm 1.6 \text{ N}\cdot\text{m}$

NOTE 请务必拆下缓冲胶带和机械挡块保护装置的扎带。

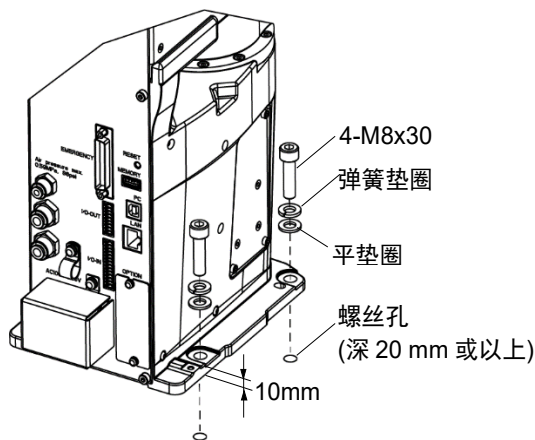

(图: T3-401S)



## 3.6 电源



- 机械手上没有电源开关。在将电源插头插入电源后，将立即开启机器人系统。小心地插入电源插头，以防触电。

### 3.6.1 电源规格

确保可用的电源符合下列规格。

项目	规格
额定电压	100 ~ 240 VAC (输入电压应在额定电压的±10%范围内)
相数	单相
频率	50/60 Hz
瞬时停电时间	10 msec以下。
额定功耗	T3: 660 VA T6: 1,200 VA
额定短路电流	5kA
最大负载电流	因机械手型号而异 T3: 3.3A T6: 6.0A
浪涌电流 (AC电源接通时)	T3: 约30 A(2 ms以下) T6: 约60 A(2 ms以下)
泄漏电流	最大10 mA
接地电阻	TN接地(100 Ω以下)

## 3.6.2 AC电源电缆



警告


- 请务必由具有资格的人员进行操作。
- 必须将AC电源电缆的地线(黄色/绿色)连接至工厂内电源的接地端子上。我们还建议直接通过底座上的孔连接地线, 以将机器人完全接地。设备在任何时候都必须正确接地, 以避免触电危险。
- 电源连接电缆请始终使用插头或断开连接的设备。请勿将控制器直接连接至工厂内电源。
- 选择符合各国安全标准的插头或断开连接的设备。

将AC电源线连接到机械手时, 请将其牢固插入, 听到喀嚓声代表已经插到底。

电源连接侧的规格如下表所示。


请如下图中所示, 安装插头。

项目	规格
AC 电源线(2 根)	黑色
地线	绿色/黄色
电缆长度	5 m
端子	M4 圆形端子

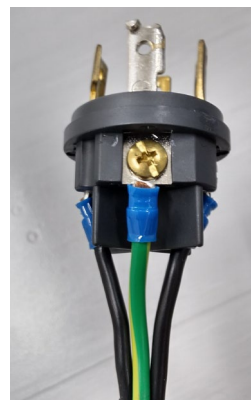


机械手接地时, 请使用下图中所示的接地孔。

建议使用5.5 mm<sup>2</sup>或以上的芯线。

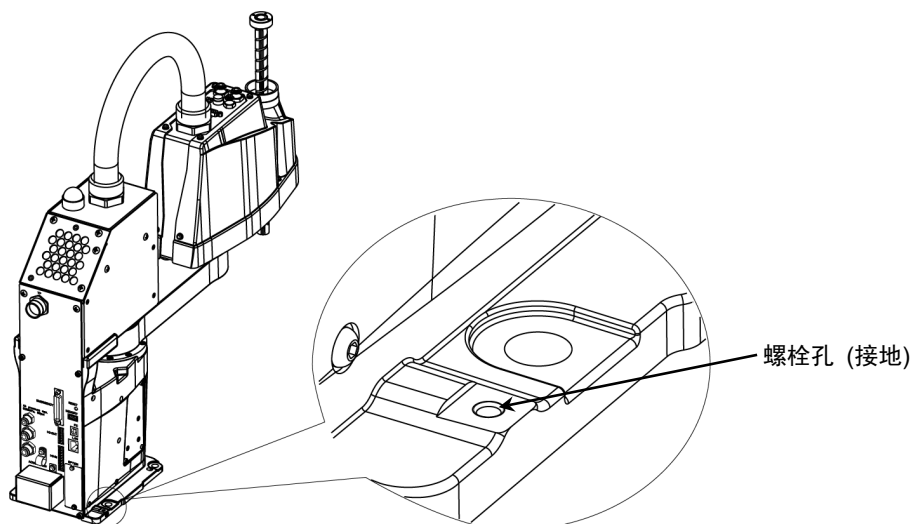

可以使用机械手背面的电缆夹固定 AC 电源电缆。

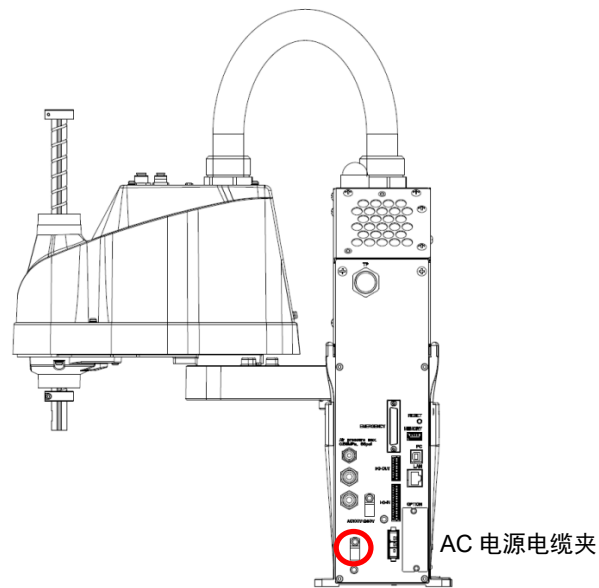

(图: T3-401S)

### 3.6.3 断路器

在AC电源电缆线上安装漏电断路器或断路器。

如需了解断路器的额定电流，请参考以下设置值。

机器人	电源	额定电流
T3	100VAC	10 A
	200VAC	5 A
T6	100VAC	20 A
	200VAC	10 A

如果安装断路器，请选择可以处理以下章节所述“浪涌电流”的断路器。

“3.6.1 电源规格”


电源插座应设置在装置附近，并方便插拔。

### 3.6.4 电源单元




- 请勿在电源单元上放置重物以施加负载。这样做可能会造成部件变形或损坏。
- 切勿将变形或受损的电源单元与机器人系统或相关装置连接。可能会引起火灾或触电。

T3

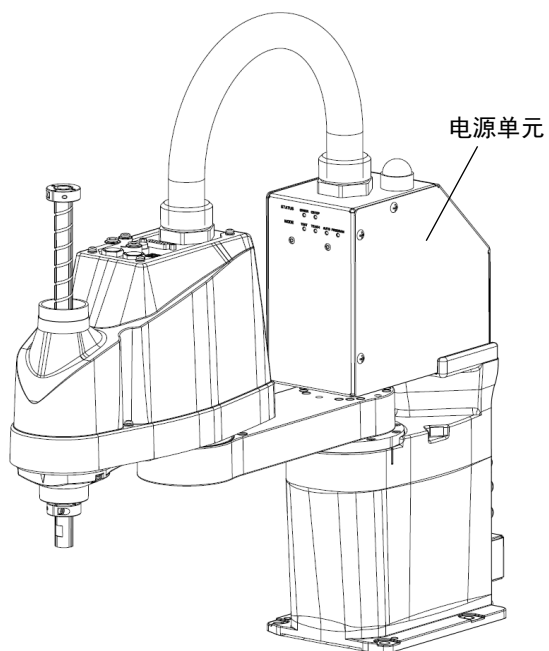

T6

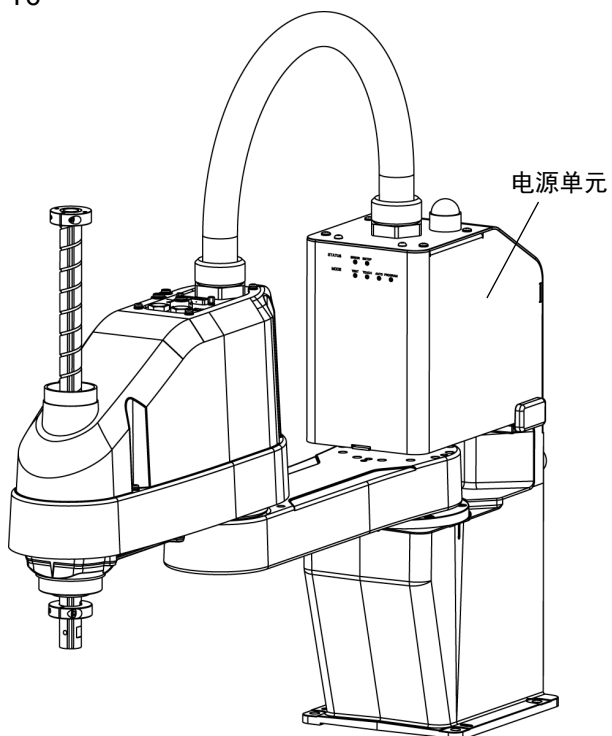

## 3.7 电缆连接




- 通过拔下电源插头来关闭机器人系统的电源。请务必将AC电源电缆连接到电源插头上，切勿直接连到工厂电源上。
- 请可靠地连接电缆。请使用外罩保护电缆，注意不要强行弯曲电缆类等，以免向电缆施加负荷。(另外，请勿在电缆上放置重物，强行弯曲或拉拽电缆。)否则，可能会导致电缆损伤，断线，接触不良。致使触电或系统动作不正常。
- 通过连接电源电缆来实施机器人的接地。确保电源电缆与接地线已连接正确。如果未可靠地连接地线，则可能会导致火灾或触电。



- 确保每个装置上的序列号都匹配。如果弄错连接关系，不仅机器人系统无法正常动作，还可能会造成严重的安全问题。
- 对连接器进行连接前，请确认针脚没有弯曲。连接时如果针脚弯曲，可能会损坏连接器或导致机器人系统故障。

## 3.7.1 连接示例

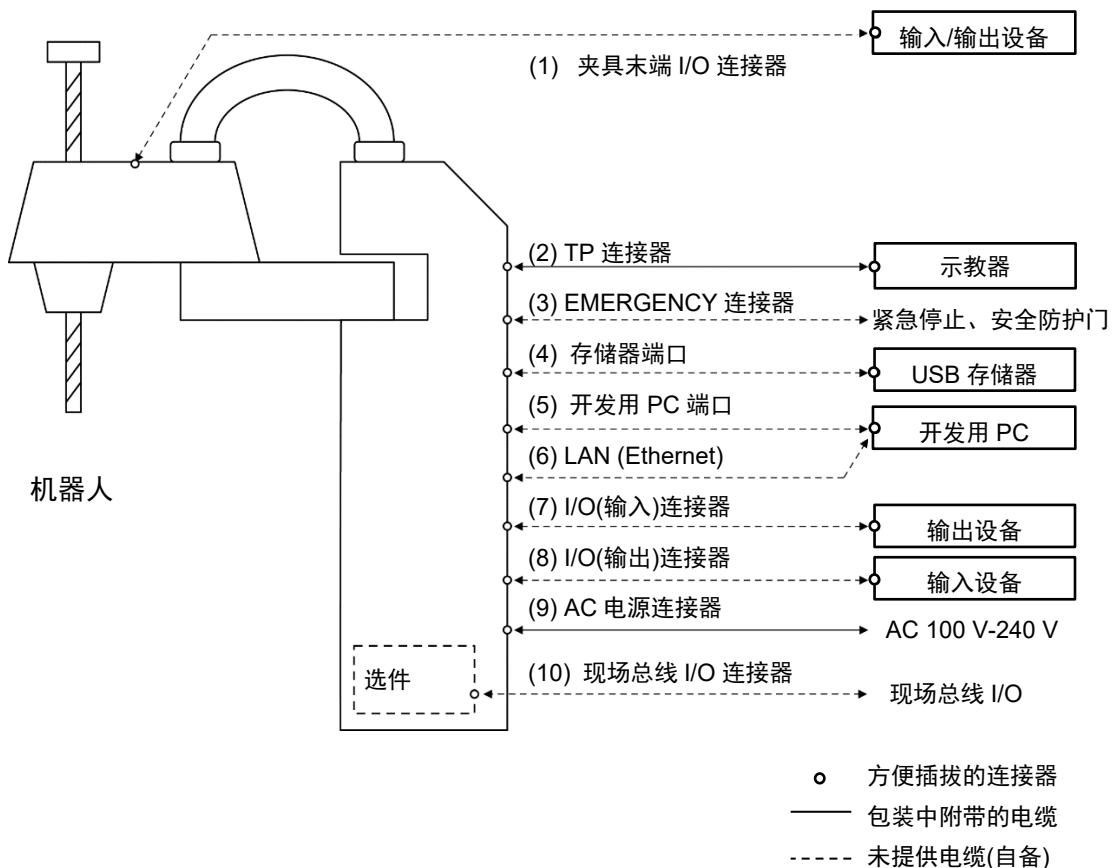


- (1) 夹具末端 I/O 连接器  
连接用户的输入/输出设备。  
使用此连接器连接输入/输出设备。  
使用夹具末端 I/O 连接器时要注意容许电流值。  
有关详细内容，请参阅“13. 夹具末端 I/O 连接器”。
- (2) TP 连接器  
连接示教器选件。  
有关详细内容，请参阅“10. TP 端口”。
- (3) EMERGENCY  
EMERGENCY 连接器的输入与紧急停止开关以及安全防护门开关连接。为安全起见，须为这些输入设备连接适当的开关。  
有关详细内容，请参阅“11. EMERGENCY”。
- (4) 存储器端口  
连接至 USB 存储器。  
有关详细内容，请参阅“8. 存储器端口”。
- (5) 开发用 PC  
连接开发用 PC。  
有关详细内容，请参阅“7. 开发用 PC 的连接端口”
- (6) LAN(Ethernet 通信)  
连接 Ethernet 电缆。  
有关详细内容，请参阅“9. LAN(Ethernet 通信)端口”。
- (7) I/O(输入)连接器  
此输入连接器适用于用户的输出设备。  
使用此连接器连接输出设备。  
有关详细内容，请参阅“12. 标准 I/O 连接器”。
- (8) I/O(输出)连接器  
此输出连接器适用于用户的输入设备。  
使用此连接器连接输入设备。  
有关详细内容，请参阅“12. 标准 I/O 连接器”。
- (9) AC 电源连接器  
机器人的 AC 电源连接器。
- (10) 现场总线 I/O 连接器  
如使用现场总线 I/O，请根据需要采取 EMC 措施。  
详情请参考 “3.7.2. 噪声措施”。


### 3.7.2 噪声措施

为了最大限度地减少电气干扰，在系统电缆配线时必须遵守以下要求：


- 电源的地线必须接地。(接地电阻: 100  $\Omega$ 或以下)机器人的框架必须接地，不仅是为了预防触电，而且还可以减少机器人附近的电器干扰影响。因此，必须将机器人电源电缆的地线(黄色/绿色)连接至工厂内电源的接地端子上。有关插头和AC电源电缆的详细信息，请参阅“3.6 电源 ”。
- 请勿从与任何可能产生噪声的装置连接的电源线上分接电源。
- 请勿将AC电源线与DC电源线布设在同一配线管道内，请尽量使其互相远离。例如，使AC电机电源线与机器人电源线尽量远离传感器或阀门I/O线；而且请勿使用相同的电缆扎带将这两组线束捆绑在一起。如果多个管道/电缆必须相互交叉，那么应将其垂直交叉。右图所示为一种优先选择示例。

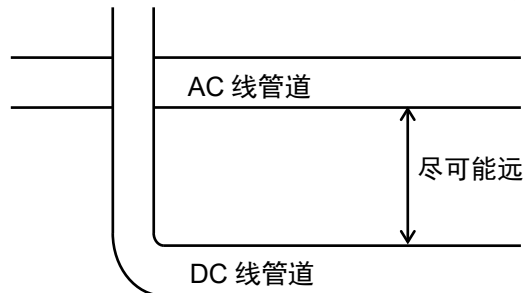

- I/O连接器和EMERGENCY连接器的电线尽量布设的短一些。使用屏蔽电缆，并将屏蔽层固定在已连接的连接器内部。确保尽量远离外围噪声源。
- 确保用于连接机器人I/O的感应元件(例如继电器和电磁阀)均是经过噪音抑制处理的部件。如果采用的感应元件没有进行防噪声处理，确保在感应元件的二极管上并联一个噪音抑制部件。在选择噪音抑制部件时，确保它们可以处理感应负载产生的电压和电流。
- 因为易受噪声的影响，所以USB、Ethernet或现场总线等电缆应远离周边的噪声源。
- 请根据需要，对现场总线I/O电缆进行以下EMC措施。
  - 将电缆屏蔽接地

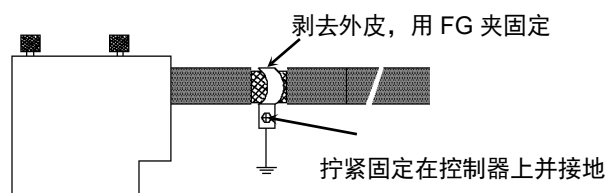

- 在电缆上安装铁氧体磁芯

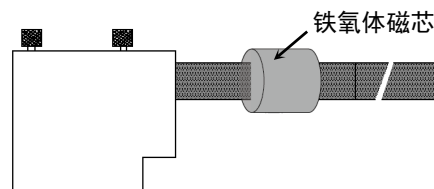


### 3.8 空气管

空气管内置于电缆单元中。

最大使用压力	空气管	外径 × 内径
0.59 MPa (6 kgf/cm <sup>2</sup> : 86 psi)	2	ø 6 mm × ø 4 mm
	1	ø 4 mm × ø 2.5 mm



空气管的两端附带有用于管外径为ø6 mm与ø4 mm的快速接头。

T3

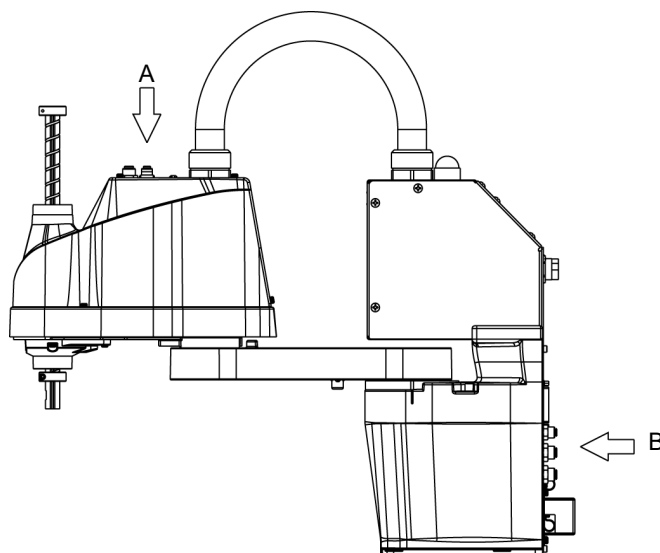


A详图

B详图

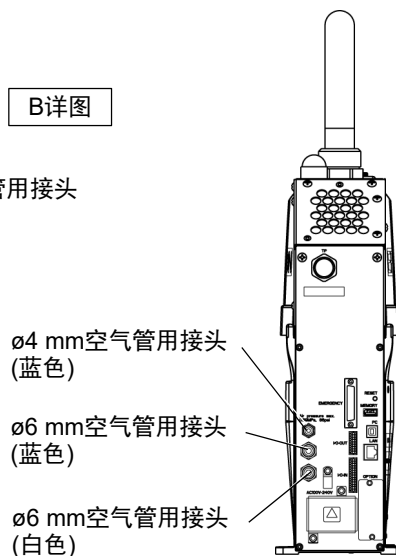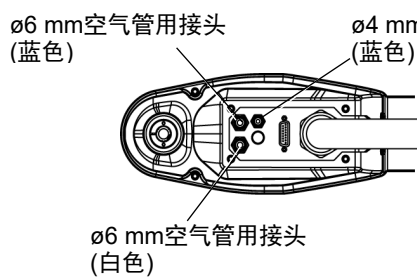





T6

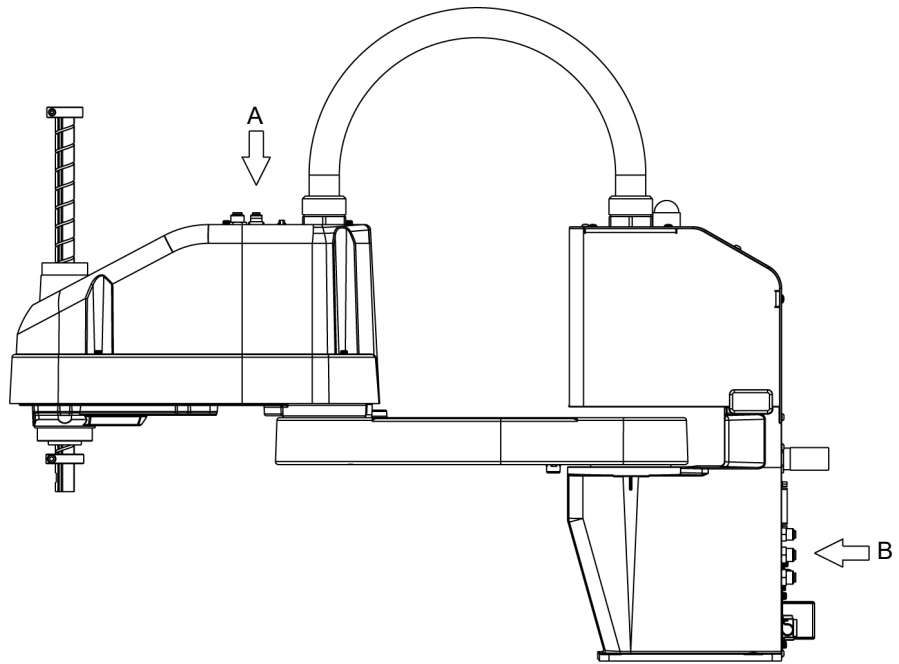

A详图

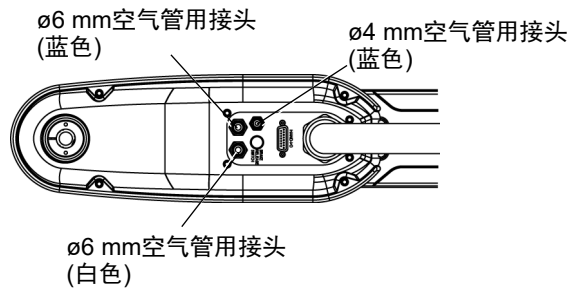

B详图

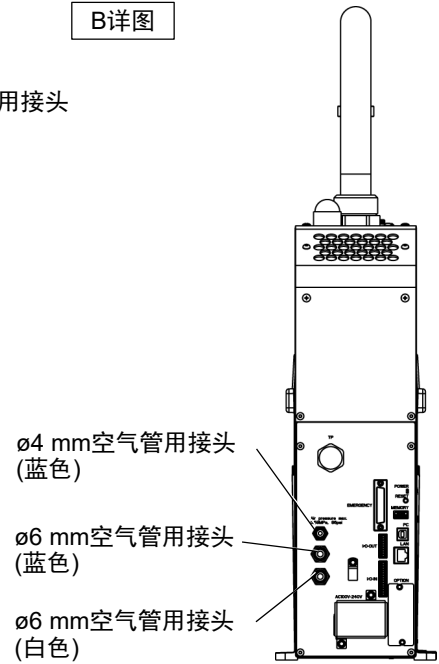

### 3.9 移设与保管

#### 3.9.1 移设与保管注意事项

进行移设/保管/运输时，请注意下述条件。

请由经过我公司或经销商的入门培训的人员，来进行机械手及相关设备的移设与保管。并且，请务必遵守个国家或地区的法律法规。



- 请由具有资格的作业人员进行司索、起重机起吊作业与叉车驾驶等搬运作业。如果由没有资格的作业人员进行作业，则可能会导致重伤或重大损害，非常危险。



- 为了防止手指被机器人夹住，请在移设之前折叠机械臂，并用保护套等进行保护。
- 拆卸设置螺栓时，请进行支撑，以防机器人翻倒。如果拆下设置螺栓且未提供支撑，机器人则会翻倒，可能会夹住手或脚。
- 搬运机器人时，请固定在搬运器具上，或用手托住第1机械臂的下面和底座下面，并由2人以上人员进行搬运。托住底座下面时，请充分注意，不要夹住手或手指。
- 吊起机器人时，请用手扶住以确保平衡。如果失去平衡，则可能会导致机器人掉落，非常危险。

长距离搬运时，请直接将机器人固定在搬运器具上以防翻倒。

另外，请根据需要，进行与交货时相同的包装后再搬运。

若要将长期保管之后的机器人再次组装到机器人系统中使用时，请进行试运转，确认机器人工作正常，之后切换为正规运转。

请在温度为-20°C至+60°C，湿度为10%至90%(不得结露)的条件下运输和保管机器人。

如果机器人在运输/保管期间产生结露，则请在消除结露之后打开电源。

运输期间，请勿施加过大的冲击或振动。

## 3.9.2 移设




- 请务必由2人以上人员进行安装或移设作业。如下所示为机器人的重量。请充分注意，以免因机器人掉落而导致损害或被夹住手或脚等。

T3-401S: 约16 kg:35 lbs.(Pound)

T6-602S: 约22 kg:49 lbs. (Pound)

- (1) 关闭所有装置的电源并拔下电缆。
- NOTE 通过机械挡块限制第1关节、第2关节的动作区域时，则将其拆下。有关动作区域的详细内容，请参阅“5.2 利用机械挡块设定动作区域”。
- (2) 给第2机械臂和电源单元包上保护膜以免机械臂损伤。


机械臂固定示例

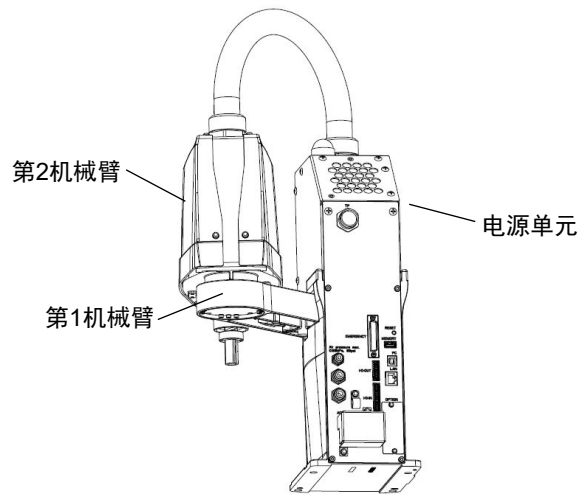


(图: T3-401S)

- (3) 为了防止机器人翻倒，用手托住第1机械臂的下面，并拆下设置螺栓。  
然后，从台架上拆下机器人。

T3-401S

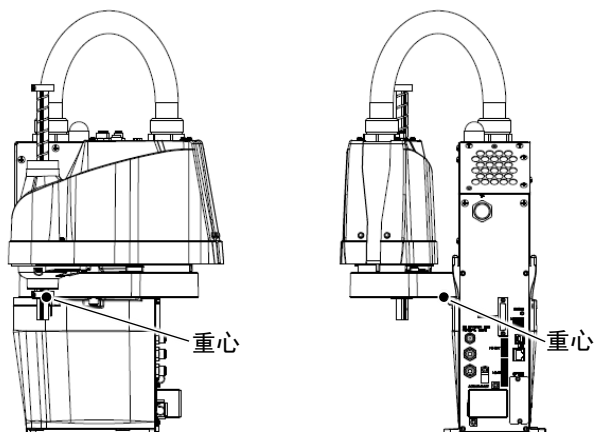

T6-602S

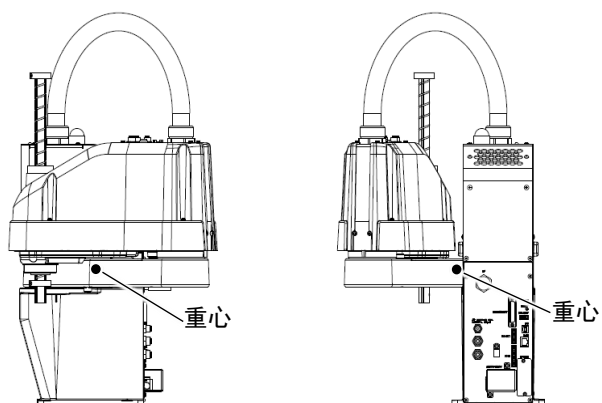

## 4. 夹具末端的设定

### 4.1 夹具末端的安装

请客户自行制作夹具末端。关于夹具安装的详细信息，请参阅《Hand功能手册》。安装夹具末端时，请注意下述事项。



- 在夹具末端上设置卡盘时，请正确进行配线与空气配管，即使电源关闭也不会释放工件。如果配线与空气配管不设置为关闭电源的状态下夹紧，按下紧急停止开关时则会松开工件，这可能会导致机器人系统与工件损坏。  
I/O的基本设定是通过切断电源、紧急停止开关或机器人系统自身具备的安全功能也可自动设为全部OFF(0)。但是，在夹具功能中设定的I/O，在执行Reset命令和紧急停止时，不会关闭(0)。

轴

- 请将夹具末端安装在轴的下端。  
有关轴尺寸与机器人的总尺寸，请参阅“2. 规格”。
- 切勿移动轴下侧的上限机械挡块。如果进行“Jump动作”，上限机械挡块则可能会撞击机器人主体，导致机器人无法正常进行动作。
- 在轴上安装夹具末端时，请采用M4以上的螺纹抱紧的结构。

制动解除开关


- 因为在关闭电源的状态下电磁制动器动作，即使用手按下第3关节，也不进行上下移动。

这是为了在机器人作业期间电源被切断时以及通电期间进入电机关闭状态时，防止因夹具末端自重而导致轴下降或夹具末端旋转并撞到外围装置等上面。

安装夹具末端时，如果要上下移动第3关节，请打开机器人电源并按下制动解除开关。

另外，该开关为瞬时型，仅在按下期间解除制动。

- 按下制动解除开关期间，请注意因夹具末端自重而产生的下垂。

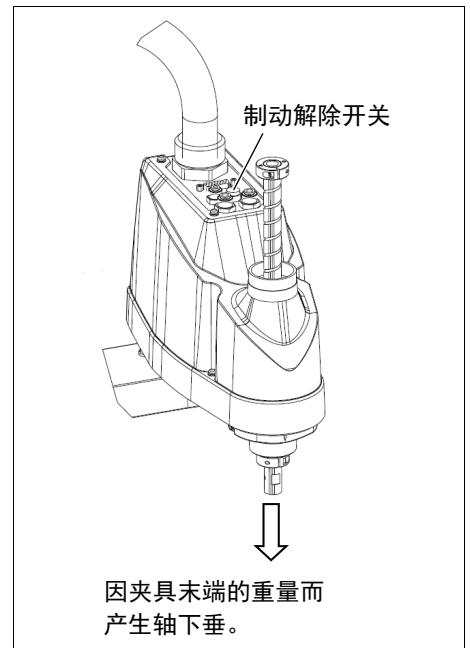


布局

- 如果安装夹具末端并进行动作，则可能会因夹具末端的外径、工件的大小或机械臂的位置等导致与机器人主体接触。进行系统布局时，请充分注意夹具末端的干扰区域。


## 4.2 相机/气动阀等的安装

如下图所示，第2机械臂下面开有螺纹孔。可利用该螺纹孔在机械臂上安装相机、气动阀等。

T3

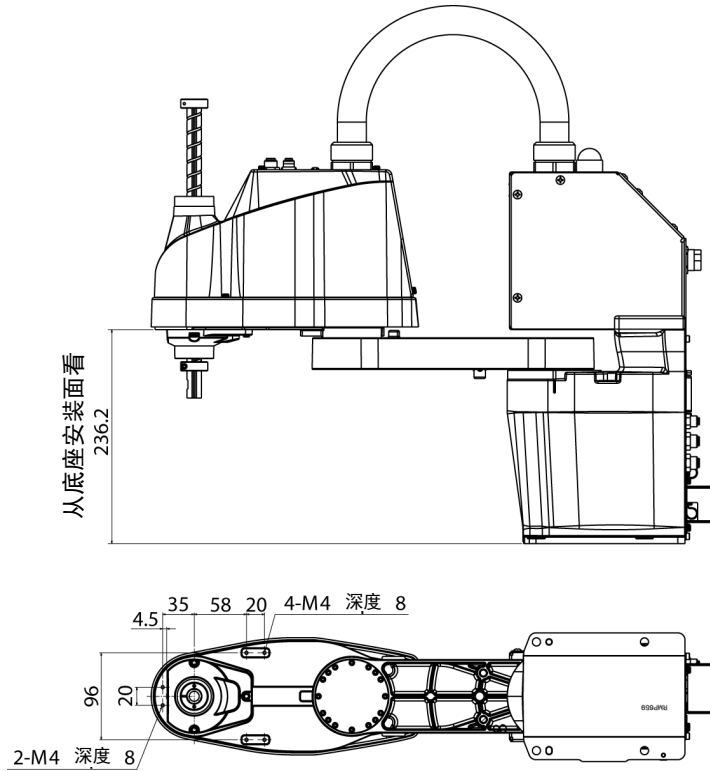

T6

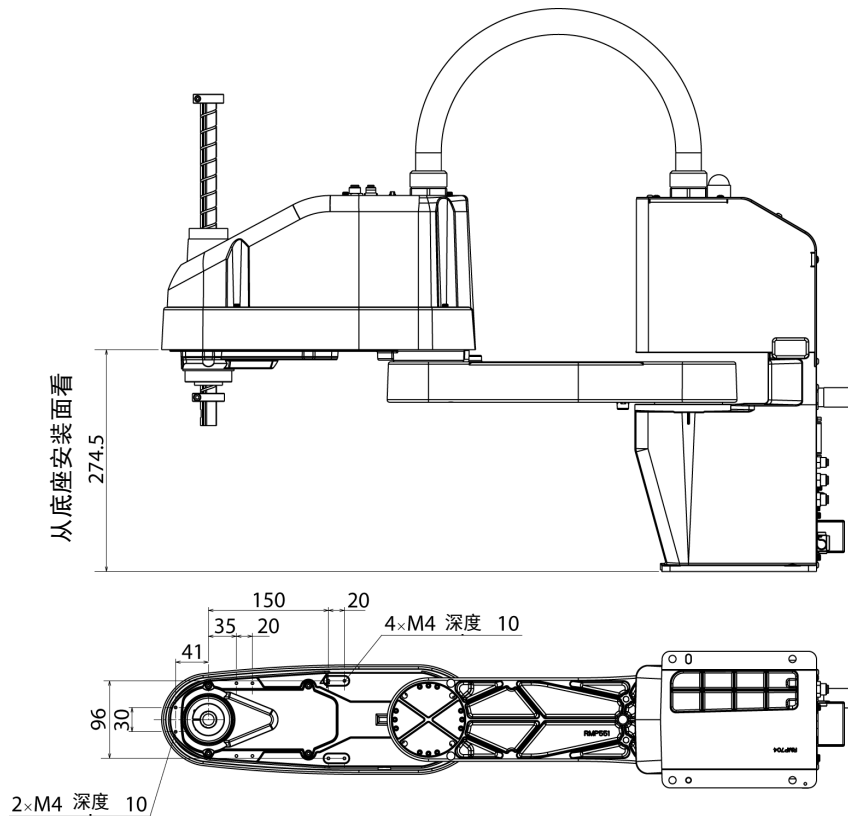

## 4.3 Weight设定与Inertia设定

为了充分发挥机器人自身具备的性能，请将负载(夹具末端重量+工件重量)与负载的装载惯性设为额定值以内，勿使其从第4关节中心产生偏心(离心)。

但在负载或装载惯性超过额定值而不可避免地产生偏心(离心)时，请根据“4.3.1 Weight设定”和“4.3.2 Inertia设定”中的步骤设定参数。

通过合理的设定，可优化机器人的PTP动作，抑制振动，缩短作业时间，提高对较大负载的对应能力。另外，对夹具末端与工件的装载惯性较大时产生的持续振动也具有抑制效果。

还可以通过“负载、惯性、离心率/偏移量测量实用程序”进行设置。

更多详细信息，请参阅以下手册。

《EPSON RC+ 7.0 用户指南》

6.18.12 负载、惯性、离心率/偏移量测量实用程序

### 4.3.1 Weight设定



注意

- 请务必使夹具末端+工件的重量不超过T3: 3kg / T6: 6kg。T3系列机器人设计的工作负载不超过T3: 3kg / T6: 6kg。  
另外，请务必设定适合负载的值。如果在夹具末端Weight参数中设定小于实际负载的值，则可能会导致发生错误或冲击，这不仅不能充分发挥性能，而且还可能缩短各机构部件的使用寿命或因皮带齿轮跳动发生位置间隙的可能性。

T系列的容许负载(夹具末端和工件):

T3: 额定1 kg, 最大3 kg

T6: 额定2 kg, 最大6 kg

负载(夹具末端重量+工件重量)超过额定值时，请变更Weight参数的设定。

如果进行设定变更，则根据“Weight参数”自动补偿机器人PTP动作时的最大加/减速度。

#### 轴上安装负载物的重量

轴上安装的负载(夹具末端重量+工件重量)可通过Weight参数设定。

EPSON  
RC+

在[工具]-[机器人管理器]-[重量]面板-[重量:]文本框中进行设定。  
(也可以在[命令窗口]中利用WEIGHT命令进行设定。)

#### 机械臂上安装负载的重量

在机械臂上安装相机、气动阀等情况下，将其重量换算为轴的等效重量，加到负载重量中，然后设定“Weight参数”

等效重量的计算公式

$$\text{安装在第2机械臂根部时: } W_M = M (L_1)^2 / (L_1 + L_2)^2$$

$$\text{安装在第2机械臂顶端时: } W_M = M (L_M)^2 / (L_2)^2$$

$W_M$  : 等效重量

$M$  : 相机等的重量

$L_1$  : 第1机械臂长度

$L_2$  : 第2机械臂长度

$L_M$  : 第2关节旋转中心至相机等的重心之间的距离

<例>在负载重量 $W=1\text{ kg}$ 的T3系列机械臂顶端(距第2关节旋转中心 $225\text{ mm}$ 处)安装 $1\text{ kg}$ 的相机。

$$M=1$$

$$L_2=175$$


$$L_M=225$$

$$W_M=1 \times 225^2 / 175^2$$

$$=1.653 \rightarrow 1.7 \text{ (四舍五入)}$$


$$W+W_M=1+1.7=2.7$$

Weight参数设定为“2.7”。

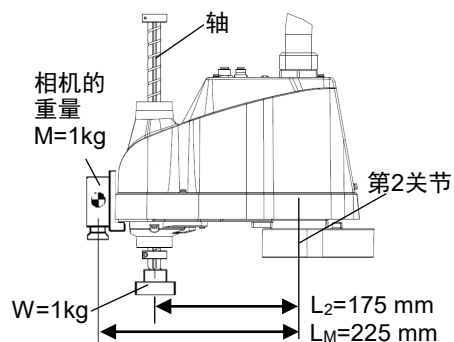


利用Weight自动设定速度

T3

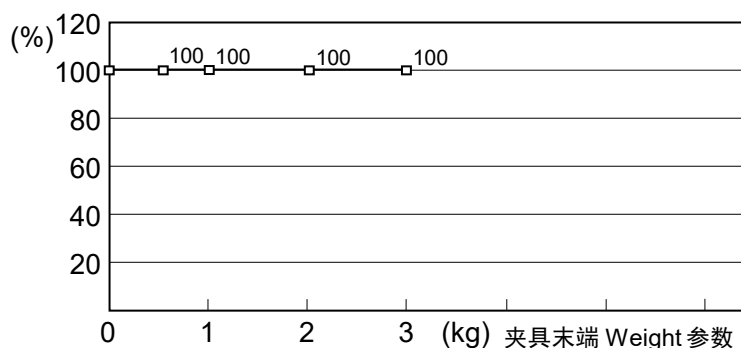

\* 图中百分比以额定重量(1 kg)时的速度为100%。

T6

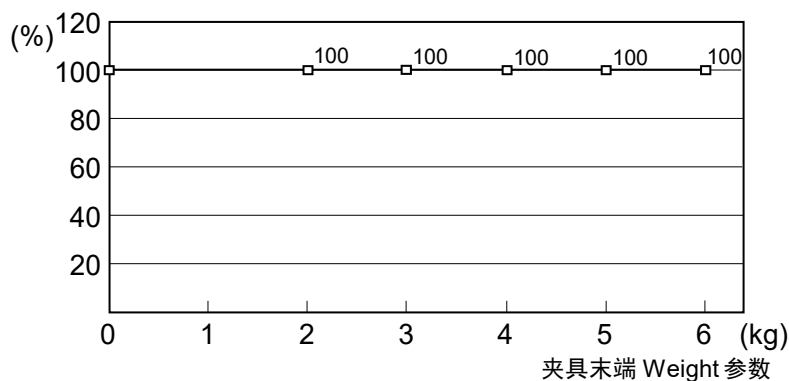


\* 图中百分比以额定重量(2 kg)时的速度为100%。




## 利用Weight自动设定加速度/减速度

T3

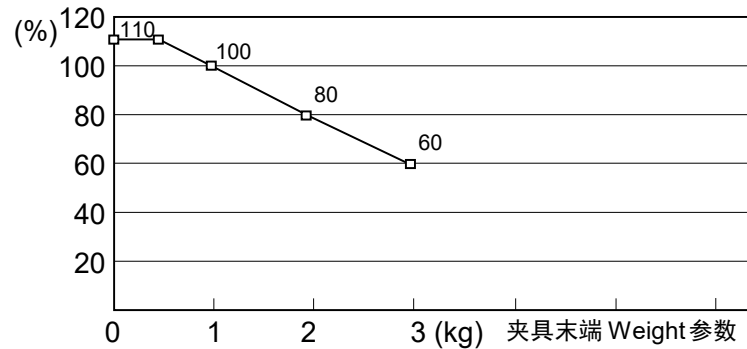

\* 图中百分比以额定重量(1 kg)时的速度为100%。

T6

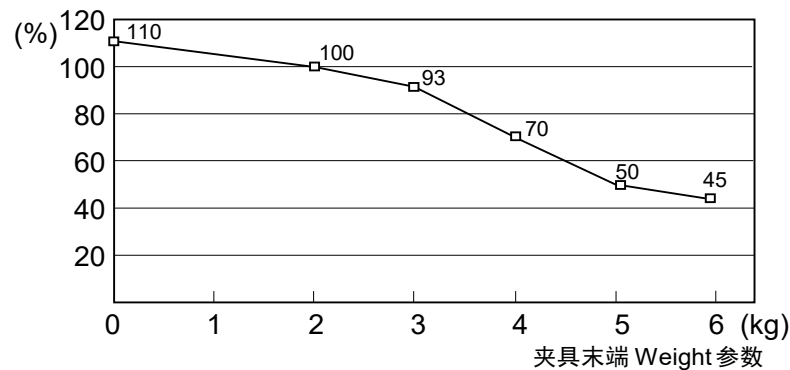

\* 图中百分比以额定重量(2 kg)时的速度为100%。

## 4.3.2 Inertia设定

## 装载惯性与Inertia设定

装载惯性(力矩)是表示物体旋转阻力的量,由惯性力矩,惯性,  $GD^2$  等的值表示。在轴上安装夹具末端等进行动作时,必须要考虑负载的装载惯性(力矩)。



注意

- 负载(夹具末端重量+工件重量)的装载惯性必须为T3:  $0.01 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$  / T6:  $0.08 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$  以下。T系列机器人设计的工作装载惯性不超过T3:  $0.01 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$  / T6:  $0.08 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ 。另外,请务必设定适合的装载惯性值。如果在装载惯性参数中设定小于实际装载惯性的值,则可能会导致发生错误或冲击,这不仅不能充分发挥性能,而且还可能缩短各机构部件的使用寿命或因皮带齿轮跳动发生位置间隙的可能性。

T系列机器人可接受的装载惯性:

T3: 额定 $0.003 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ , 最大 $0.01 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ T6: 额定 $0.01 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ , 最大 $0.08 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ 

负载的装载惯性(力矩)超过额定值时,变更Inertia命令的负载装载惯性Inertia参数设定。如果进行设定变更,则基于“装载惯性”自动补偿第4关节PTP动作时的最大加减速度。

**轴上安装负载的装载惯性(力矩)**


利用Inertia命令的“装载惯性”参数来设定轴上安装负载物(夹具末端重量+工件重量)的装载惯性(力矩)。




在[工具]-[机器人管理器]-[惯性]面板-[装载惯性:]文本框中进行设定。(也可以在[命令窗口]中利用Inertia命令进行设定。)

**通过Inertia(惯性力矩)实现第4关节的自动加/减速度设定**

T3

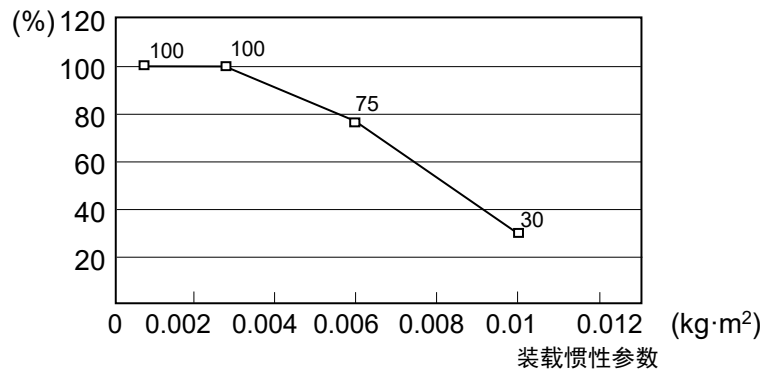

T6

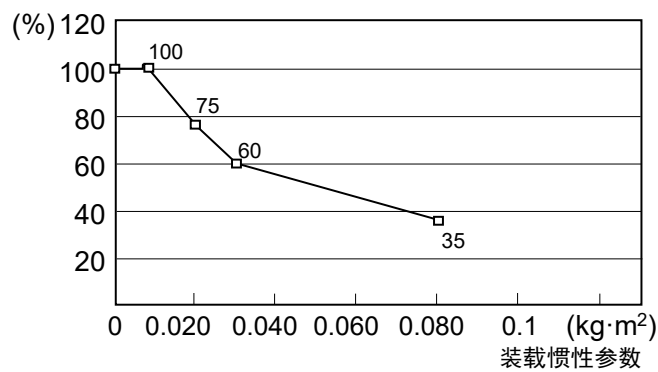

## 离心率与Inertia设定




- 负载(夹具末端重量+工件重量)的离心率必须是T3: 100mm / T6: 150mm或以下。T系列机器人设计的工作离心率不超过T3: 100mm / T6: 150mm的位置。务必根据离心率设置离心率参数。如果在离心率参数中设定小于实际离心率的值,则可能会导致发生错误或冲击,这不仅不能充分发挥性能,而且还可能缩短各机构部件的使用寿命或因皮带齿轮跳动发生位置间隙的可能性。

T系列可接受的负载离心率:

T3: 额定0 mm, 最大:100 mm

T6: 额定0 mm, 最大:150 mm

负载离心率超过额定值时, 变更Inertia命令的离心率参数设定。如果进行设定变更, 则根据“离心率”自动补偿机器人PTP动作时的最大加/减速度。

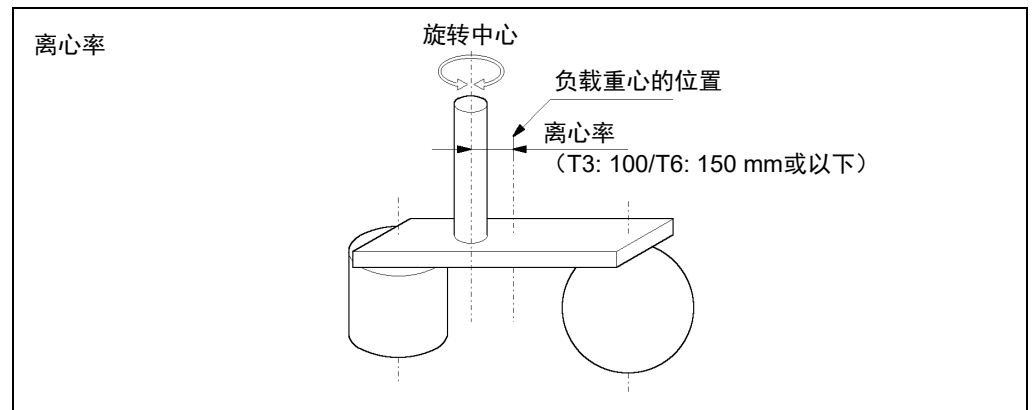

## 轴上安装负载的离心率


利用Inertia命令的“离心率”参数设定轴上安装负载物(夹具末端重量+工件重量)的离心率。

EPSON  
RC+

在[工具]-[机器人管理器]-[惯性]面板-[离心率:] 文本框中进行设定。(也可以在[命令窗口]中利用Inertia命令进行设定。)


## 通过“Inertia”(离心率)自动设定加减速度

T3

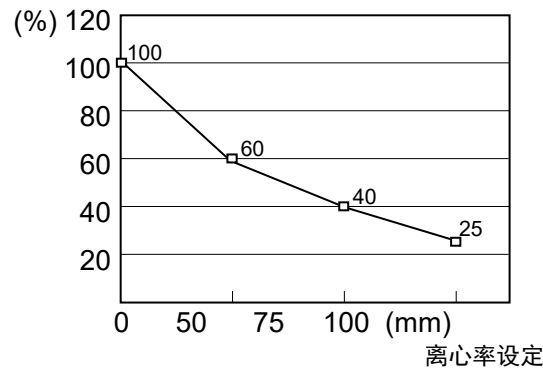

\* 图中百分比以额定离心率 (0 mm) 时的加/减速度为100%。

T6

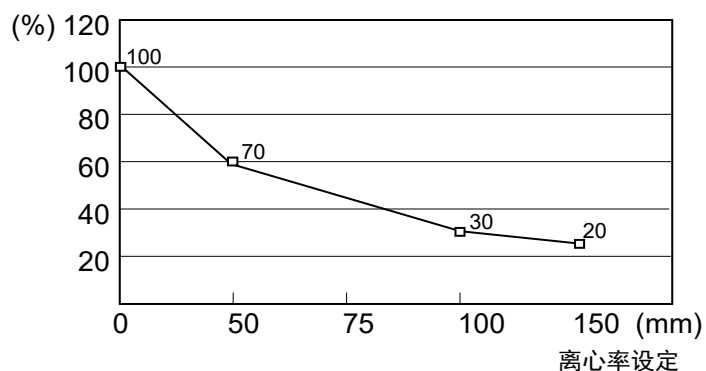


\* 图中百分比以额定离心率 (0 mm) 时的加/减速度为100%。

### 装载惯性(力矩)的计算方法


如下所示为负载(握持工件的夹具末端)装载惯性(力矩)的计算示例。

按各部分 (a)、(b)、(c) 之和求出全体负载的装载惯性(力矩)。

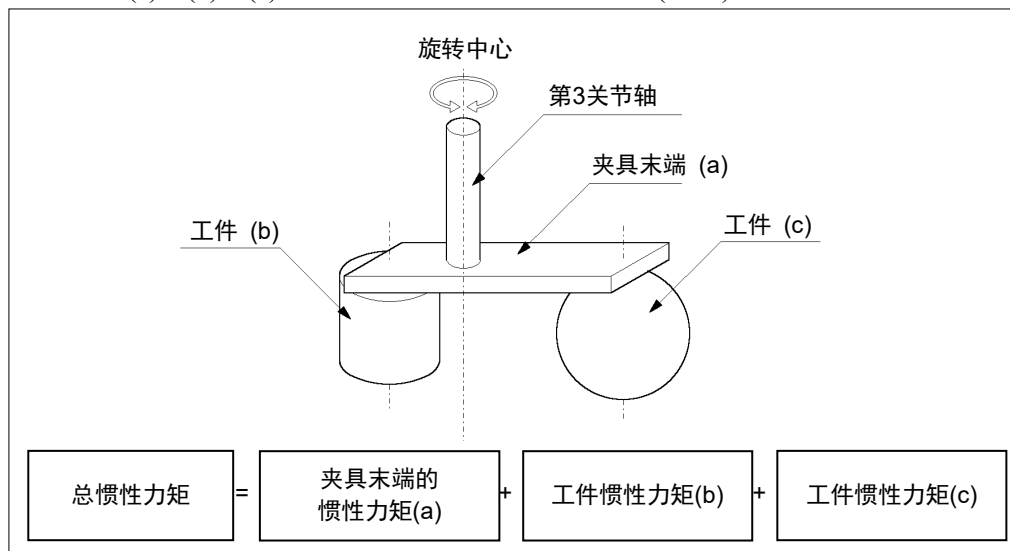


如下所示为 (a)、(b)、(c) 各装载惯性(力矩)的计算方法。请参考这些基本公式的装载惯性(力矩)求出全体负载的装载惯性(力矩)。


(a) 长方体的装载惯性(力矩)

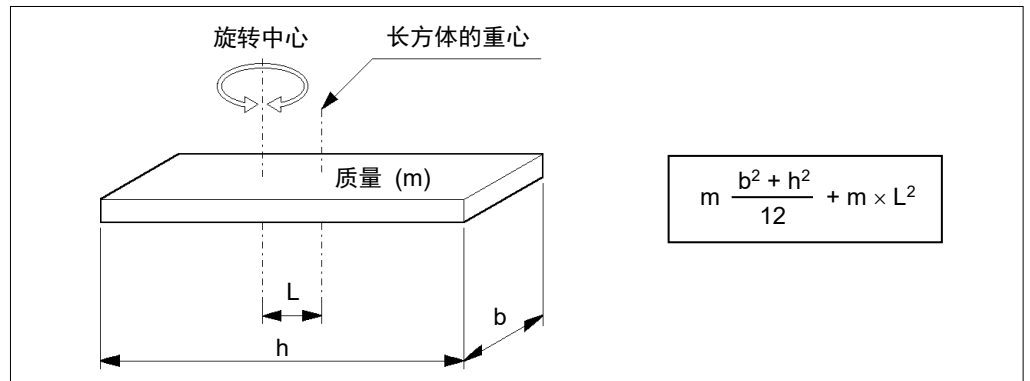

(b) 圆柱体的装载惯性(力矩)

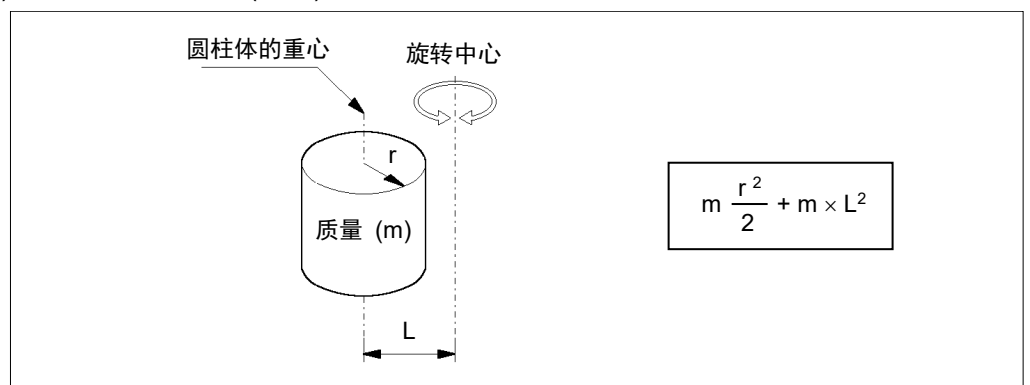

(c) 球体的装载惯性(力矩)

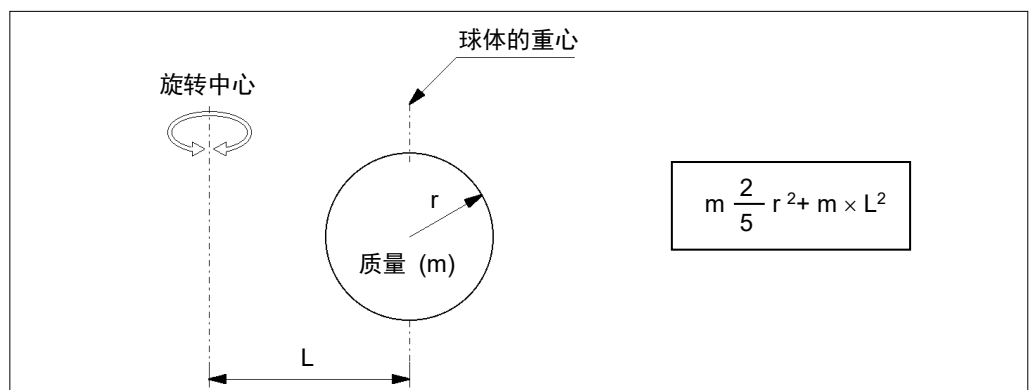

## 4.4 第3关节自动加/减速注意事项


当第3关节 (Z) 处于高位情况下, 在水平PTP动作期间移动机器人时, 动作时间将更快。

当第3关节低于某点时, 便会利用自动加/减速度来减小加/减速度。(参见下图)轴的位置越高, 动作加/减速度越大。但在上下移动第3关节时就需要更长时间。请在考虑当前位置与目标位置之间的关系后再调整机器人第3关节的位置。


利用Jump命令在水平动作期间实现的第3关节上限可通过LimZ命令进行设定。

### 第3关节位置处的自动加减速

T3

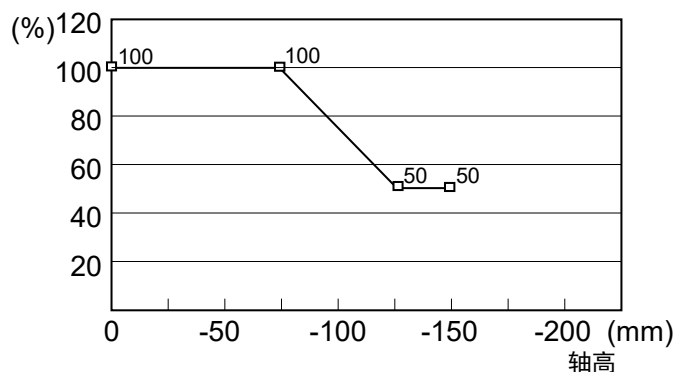

T6

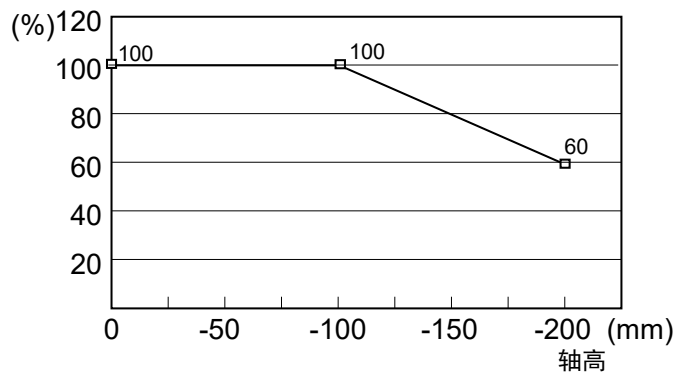

\* 图中的数值是相对轴上限位置的加/减速度的百分比。

NOTE



如果在轴下降后的状态下进行水平移动, 定位时则可能会产生过冲。


## 5. 动作区域



- 出于安全方面的考虑而限制动作区域时，请务必同时设定脉冲范围与机械挡块。

如“5.4 标准动作区域”所示，出厂时已设定动作区域。这是机器人的最大动作区域。按下述3种方法设定动作区域：

1. 基于脉冲范围的设定(全关节)
2. 基于机械挡块的设定(第1关节~第3关节)
3. 机器人X, Y坐标系中的矩形范围设定(第1关节~第2关节)

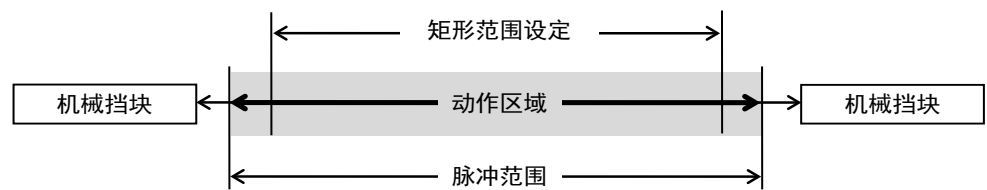

为了提高布局效率或出于安全考量等而限制动作区域时，请根据 5.1~5.3 的说明进行设定。

### 5.1 利用脉冲范围设定动作区域(全关节)

机器人的基本动作单位为脉冲。机器人的动作区域通过各关节脉冲下限和上限之间的脉冲范围进行控制。

由伺服电机的编码器输出提供脉冲值。

如下所示为最大脉冲范围。

务必将脉冲范围设在机械挡块设定值里面。

“5.1.1 第1关节最大脉冲范围”

“5.1.2 第2关节最大脉冲范围”

“5.1.3 第3关节最大脉冲范围”

“5.1.4 第4关节最大脉冲范围”。

NOTE




机器人接收动作命令时，会在动作之前检查命令指定的目标位置是否在脉冲范围内。如果目标位置位于设定的脉冲范围以外，则会发生错误并不进行动作。

EPSON  
RC+

在[工具]-[机器人管理器]-[范围]面板中进行设定。(也可以在[命令窗口]中利用Range命令进行设定。)

### 5.1.1 第1关节最大脉冲范围

第1关节的0脉冲位置是指第1机械臂朝向X坐标轴正方向的位置。  
从0脉冲位置向逆时针方向为正脉冲值，向顺时针方向为负脉冲值。

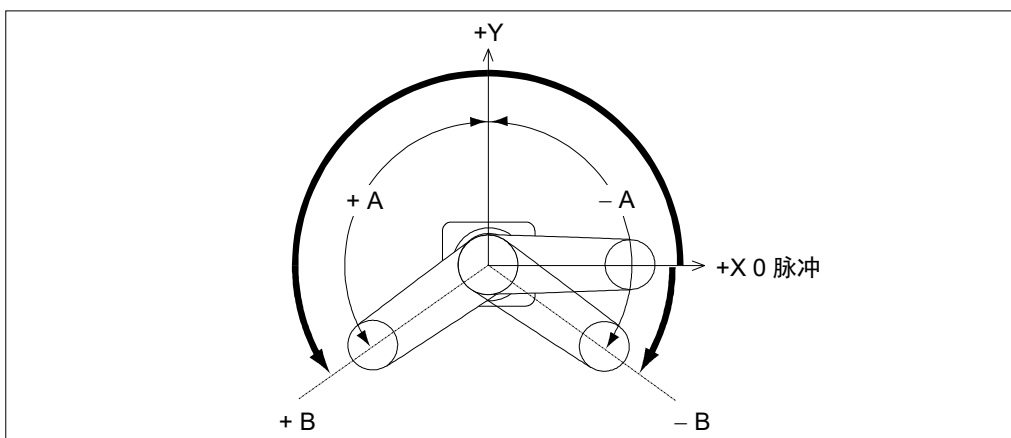


	A: 最大动作范围	B: 最大脉冲范围
T3	±132 度	- 95574至505174 脉冲
T6		-152918至808278 脉冲

### 5.1.2 第2关节最大脉冲范围

第2关节的0脉冲位置是指第2机械臂与第1机械臂成一条直线时的位置。  
(第1机械臂朝向任何方向都是如此。)

从0脉冲位置向逆时针方向为正脉冲值，向顺时针方向为负脉冲值。

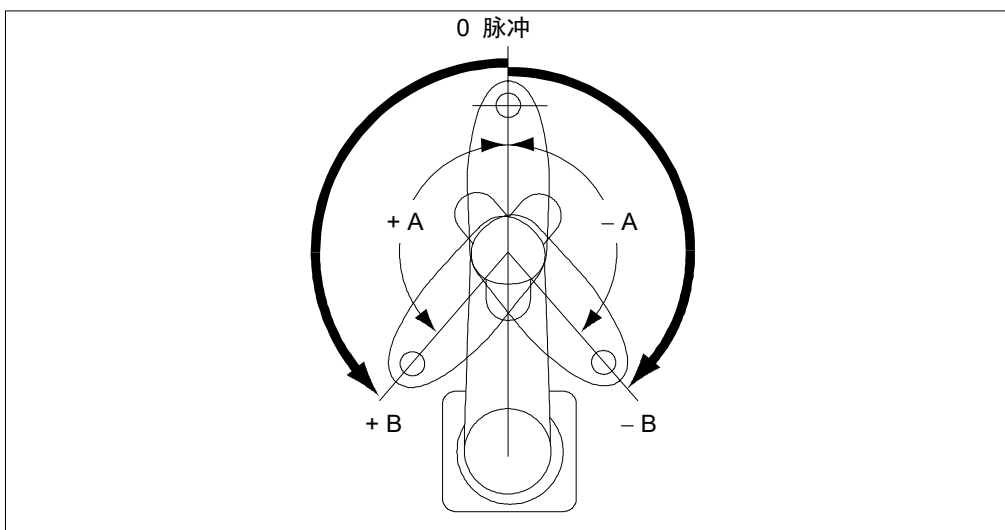


	A: 最大动作范围	B: 最大脉冲范围
T3	±141 度	± 320854 脉冲
T6	±150 度	± 341334 脉冲



### 5.1.3 第3关节最大脉冲范围

第3关节的0脉冲位置是指轴的上限位置。


第3关节从0脉冲位置下降时，必定会变为负脉冲值。

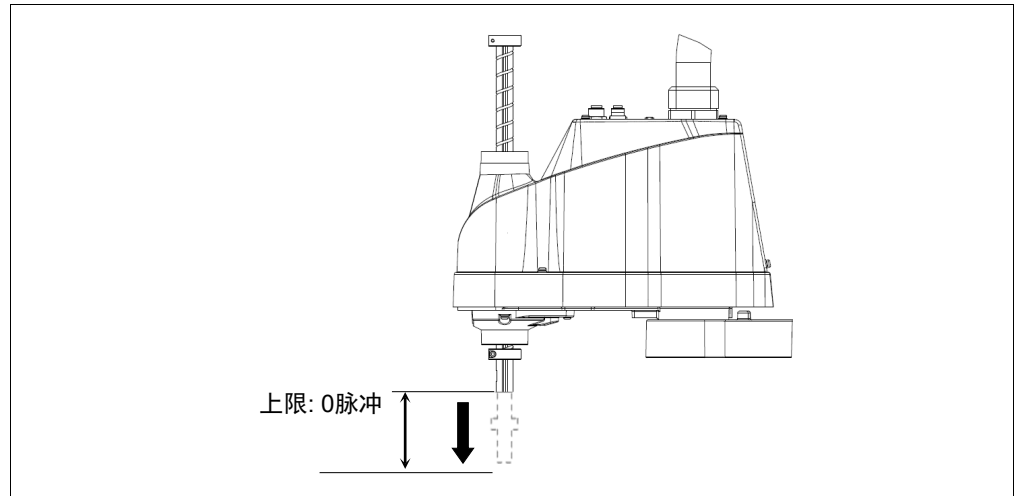

	第3关节行程	下限脉冲值
T3	150 mm	-187734 脉冲
T6	200 mm	-245760 脉冲

### 5.1.4 第4关节最大脉冲范围

第4关节的0脉冲位置是指轴顶端的平面朝向第2机械臂顶端方向的位置。(第2机械臂朝向任何方向都是如此。)从0脉冲位置向逆时针方向的为正脉冲值，向顺时针方向的为负脉冲值。

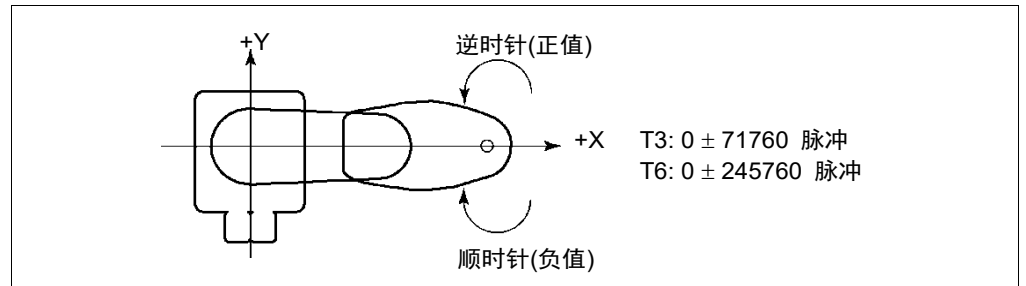


## 5.2 利用机械挡块设定动作区域

利用机械挡块以机械方式设定不许移动到挡块以外的绝对动作区域。

第1关节、第2关节对应设定机械挡块角度的位置上带有螺纹孔。将螺栓拧入对应要设定角度的螺纹孔中。

可任意(最大行程以内)设定第3关节。

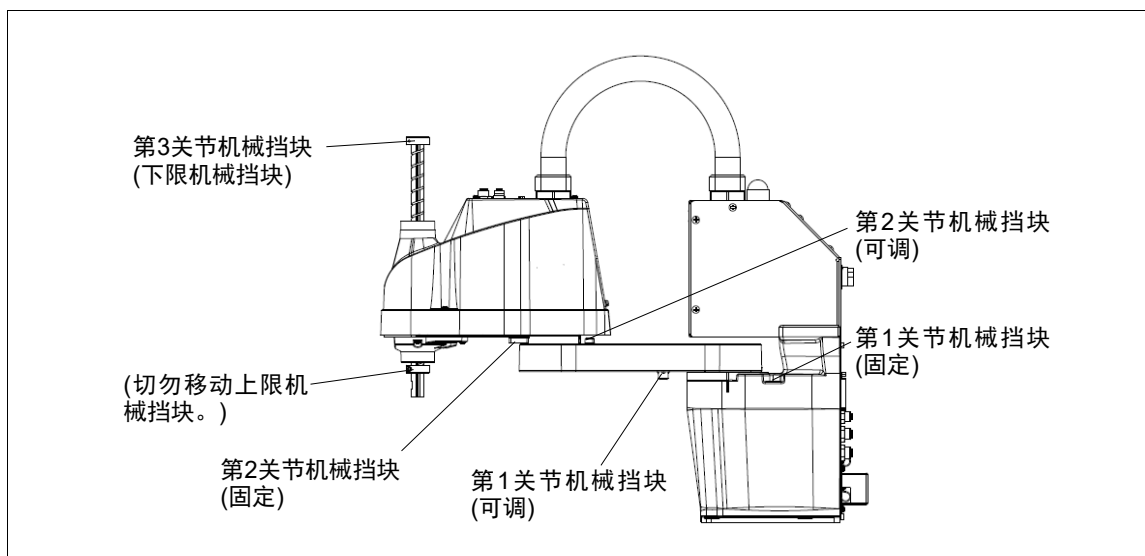


### 5.2.1 第1关节/第2关节的机械挡块设定

第1关节、第2关节对应设定机械挡块角度的位置上带有螺纹孔。将螺栓拧入对应要设定角度的螺纹孔中。


在机械挡块(可变)的以下位置上拧入螺栓。

第1关节机械挡块(第1机械臂下视图)

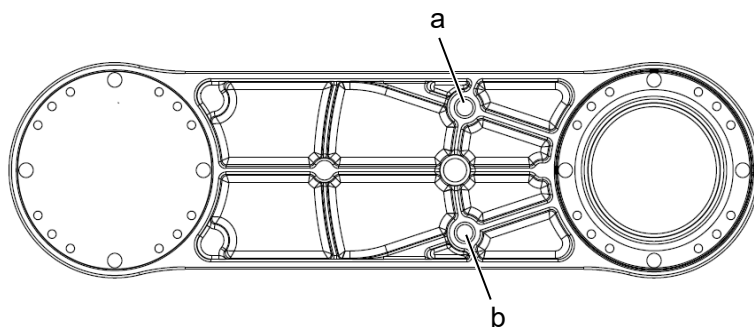

		a	b
T3	设定角度	110 度	-110 度
	脉冲值	455112 脉冲	-45512 脉冲
T6	设定角度	115 度	-115 度
	脉冲值	466489 脉冲	-56889 脉冲

第2关节机械挡块(第1机械臂上视图)

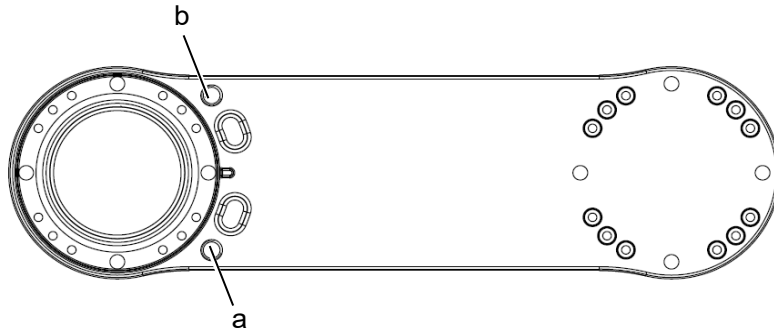

		a	b
T3	设定角度	120 度	-120 度
	脉冲值	273066 脉冲	-273066 脉冲
T6	设定角度	125 度	-125 度
	脉冲值	284444 脉冲	-284444 脉冲

- (1) 关闭机器人。
- (2) 将内六角螺栓拧入对应设定角度的螺纹孔中并进行紧固。

T3: 仅第2关节

从机械臂外罩上拆下用户板。

有关详细内容, 请参阅《T系列维护手册》“7. 外罩”。

关节	内六角螺栓(全螺纹)	螺栓数量	强度	建议紧固扭矩值
1	M8×10 总螺丝	每侧各一颗	ISO898-1 property class 10.9 或12.9相当	12.3 N·m (125 kgf·cm)

- (3) 打开机械手电源。
- (4) 设定对应已变更的机械挡块位置的脉冲范围。

## NOTE



请务必将脉冲范围设在机械挡块位置值里面。

例: 在T3-401S上,

将第1关节角度设为-110 度至+110 度。

将第2关节角度设为-120 度至+120 度。



在[命令窗口]中执行下述命令。

```
>JRANGE 1, -45512, 455112           ' 设定第1关节的脉冲范围
>JRANGE 2, -273066, 273066         ' 设定第2关节的脉冲范围
>RANGE                               ' 使用Range检查设定
-45512, 455112, -273066, 273066, -187734
, 0, -71760, 71760
```

 
- (5) 用手移动机械臂, 确认在接触机械挡块之前不会撞到外围装置。

- (6) 以低速将已进行设定变更的关节移动到脉冲范围的最小值与最大值的位置，确保机械臂不会撞到机械挡块。(确认已设定的挡块位置与动作范围。)

例: 在T3-401S上,

将第1关节角度设为-110度至+110度。

将第2关节角度设为-120度至+120度。



在[命令窗口]中执行下述命令。

>MOTOR ON	' 开启电机
>POWER LOW	' 进入低功率模式
>SPEED 5	' 设为低速
>PULSE -45512,0,0,0	' 移动到第1关节的最小脉冲位置
>PULSE 455112,0,0,0	' 移动到第1关节的最大脉冲位置
>PULSE 204800,-273066,0,0	' 移动到第2关节的最小脉冲位置
>PULSE 204800,273066,0,0	' 移动到第2关节的最大脉冲位置

Pulse命令(Go Pulse命令)用于将所有关节同时移动到设定的位置上。设定安全的动作场所，不仅是已变更脉冲范围的关节，也要考虑其它关节的动作。


在本例中，确认第2关节时，将第1关节设为接近动作区域的中心位置(脉冲值: 204800)进行动作。

如果机械臂撞到机械挡块或者碰撞后发生错误，则重新将脉冲范围设得窄一些，达到不产生影响的程度，或者扩大机械挡块的位置。

### 5.2.2 第3关节的机械挡块设定

- (1) 开启机器人，并关闭电机(利用Motor OFF命令)。
- (2) 在按住制动解除开关的同时，升起轴。

将轴上升到上限之后，机械臂顶部外罩就变得难以拆下。请将上升量设为可变更第3关节机械挡块位置的程度。

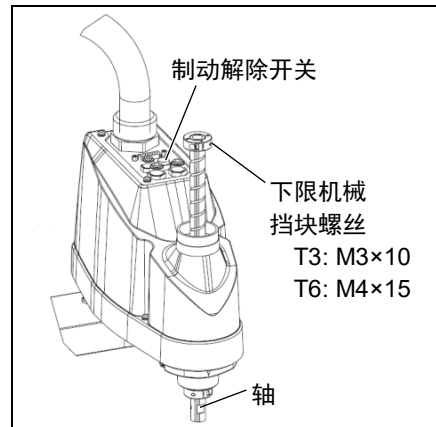

**NOTE**



如果按下制动解除开关，轴可能会因夹具末端等的自重而产生下垂。请在用手撑住轴的同时按下按钮。


- (3) 关闭机器人。
- (4) 松动下限机械挡块螺丝(T3: M3x10, T6: M4x15)。

**NOTE**



第3关节的机械挡块位于上下位置，仅位于上侧的下限机械挡块可进行位置变更。由于位于下侧的上限机械挡块用于确定第3关节的原点位置，因此请勿移动。

- (5) 轴的上端为最大行程位置。请将下限机械挡块降低想要限制的行程部分。比如，“150 mm”行程时，下限Z坐标值为“-150”。要将其设为“-130”时，将下限机械挡块降低“20 mm”。请在用游标卡尺等测量距离的同时进行降低。

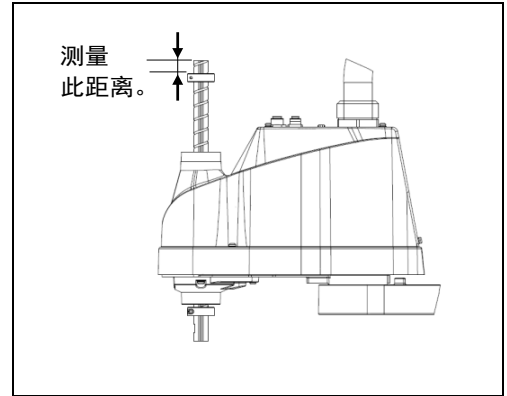

- (6) 紧固下限机械挡块螺丝(T3: M3×10, T6: M4×15)。

建议紧固扭矩值:

T3: 2.4±0.1 N·m

T6: 5.5±0.25 N·m

- (7) 打开机器人。
- (8) 按住制动解除开关，同时降低第3关节，确认下端的位置。如果过度降低机械挡块，则无法到达目标位置，敬请注意。
- (9) 利用下述计算公式计算并设定脉冲范围的下限脉冲值。

另外，下限Z坐标值为负值，计算结果必须也为负值。

$$\text{下限脉冲值(脉冲)} = \text{下限Z坐标值 (mm)} / \text{第3关节分辨率(mm/脉冲)**}$$

\*\* 有关第3关节分辨率，请参阅“Appendix A: T3 T6 规格表”。

EPSON  
RC+

在[命令窗口]中执行下述命令。在X的位置输入计算的值。

```
>JRANGE 3, X, 0 ' 设定第3关节的脉冲范围
```

- (10) 使用Pulse命令(Go Pulse命令)以低速将第3关节移动到已设定脉冲范围的下限位置。此时，如果机械挡块位置比脉冲范围窄，第3关节则会撞到机械挡块，从而发生错误。发生错误时，重新将脉冲范围设得窄一些，达到不产生影响的程度，或者再次扩大机械挡块的位置。

NOTE



难以确认第3关节是否会撞到机械挡块时，请关闭机器人，抬起机械臂顶部外罩，从侧面观看。

EPSON  
RC+

在[命令窗口]中执行下述命令。在X中输入步骤(9)算出的值。

```
>MOTOR ON ' 开启电机
```

```
>SPEED 5 ' 设为低速
```

```
>PULSE 0, 0, X, 0 ' 移动到第3关节的下限脉冲位置。
```

在本例中，所有脉冲(第3关节除外)均为“0”。请使用指定即使降下第3关节也不会产生干扰的位置的其他脉冲值代替这些“0s”。

### 5.3 机器人XY坐标系中的矩形范围设定(第1关节和第2关节)

是设定X坐标值与Y坐标值上限/下限的方法。

由于该设定仅为软件的范围设定，因此并不变更物理区域。说到底，最大物理区域还是以机械挡块的位置为基准的。

EPSON  
RC+

在[工具]-[机器人管理器]-[XYZ限定]面板中进行设定。  
(也可以在[命令窗口]中利用XYLim命令进行设定。)

### 5.4 标准动作区域

“动作区域”是指标准(最大)规格时的情况。各关节电动机励磁时，在图中所示的范围内，机器人第3关节(轴)下端中心进行动作。

“机械挡块前的区域”是指各关节电动机未励磁时，第3关节下端中心可移动的范围。

“机械挡块”是指以机械方式设定不许第3关节中心移动到挡块以外的绝对动作区域的挡块。

“最大区域”是指机械臂可能产生干扰的范围。安装半径超过60 mm的夹具末端时，请将“机械挡块前的区域+夹具末端半径”设为最大区域。设为最大区域。

有关动作区域的图形，请参阅“3.3 机器人安装尺寸”。

## 6. 操作模式与LED

### 6.1 操作模式的概述

机器人系统有三种操作模式。

- |                |   |
|----------------|---|
| <b>TEACH模式</b> | 该模式下使用示教器进行点数据示教并在接近机器人的位置检查。<br>这种模式下，机器人在低功率状态下操作。  |
| <b>AUTO模式</b>  | 该模式下可使进行生产操作的机器人系统自动执行动作(程序执行)，还有机器人系统的编程，调试，调整，维护作业等。<br>安全防护门打开时，该模式无法操作机器人或运行程序。                     |
| <b>TEST模式</b>  | 该模式下可在使能开关被按住且安全护板打开时进行程序验证。<br>这是在安全法规中指定的低速程序验证功能(T1: 手动减速模式)。<br>该模式下可通过多任务/单任务、多机器人/单机器人以低速执行指定的功能。 |

### 6.2 切换操作模式

使用示教器上的模式选择键开关更改操作模式。

- |                |  |
|----------------|--|
| <b>TEACH模式</b> | 将模式选择键开关转至“Teach”可进入TEACH模式。<br>切换至TEACH模式可暂停正在运行的程序。<br>可通过“快速暂停”停止机器人的操作。(Quick Pause) |
| <b>AUTO模式</b>  | 将模式选择键开关转至“Auto”并打开门锁释放输入信号进入AUTO模式。   |
| <b>TEST模式</b>  | 将模式选择键开关转至“Teach”可进入TEACH模式。在TEACH模式的[Jog & Teach]对话框中按<F1>键-[Test Mode]。模式将切换至TEST模式。   |

## 6.3 程序模式(AUTO)

### 6.3.1 什么是程序模式(AUTO)?


程序模式适用于机器人系统的编程, 调试, 调整, 维护。

按照以下步骤执行操作以切换至程序模式。

### 6.3.2 从EPSON RC+ 7.0进行设置

从EPSON RC+ 7.0切换模式至程序模式。

(1) 选择EPSON RC+ 7.0菜单-[设置]-[系统配置]以显示[系统配置]对话框。

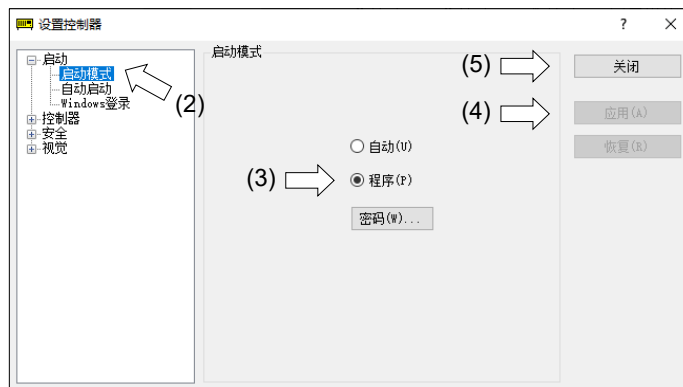

- (2) 选择[启动]。
- (3) 选择[启动模式]-<程序>按钮。
- (4) 单击<应用>按钮。
- (5) 单击<关闭>按钮。



## 6.4 自动模式(AUTO)

### 6.4.1 什么是自动模式(AUTO)?

自动模式(AUTO)适用于机器人系统的自动操作。

切换至自动模式(AUTO)的步骤如下。

A: 将EPSON RC+ 7.0的启动模式设置为“自动”并启动EPSON RC+ 7.0。  
(请参阅“6.3.2 从EPSON RC+ 7.0进行设置”)

B: 使EPSON RC+ 7.0脱机。




从EPSON RC+ 7.0指定的控制设备执行并停止程序。(请参阅“6.4.3 从控制设备进行设置”。)

### 6.4.2 从EPSON RC+ 7.0进行设置

从EPSON RC+ 7.0切换模式至自动模式(AUTO)。

(1) 选择EPSON RC+ 7.0菜单-[设置]-[系统配置]以显示[系统配置]对话框。

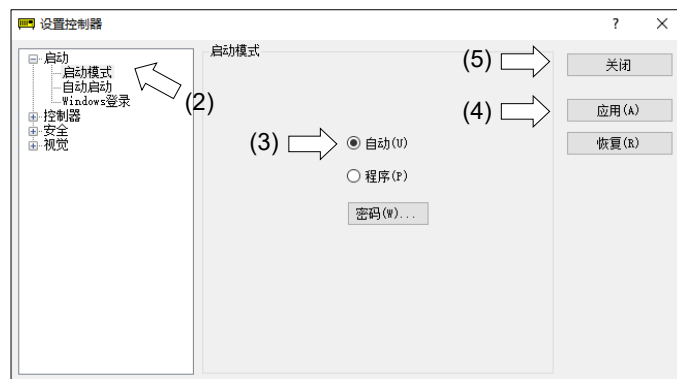

(2) 选择[启动]。

(3) 选择[启动模式]-<自动>按钮。


(4) 单击<应用>按钮。

(5) 单击<关闭>按钮。

### 6.4.3 从控制设备进行设置

从EPSON RC+ 7.0设置控制设备。

(1) 选择EPSON RC+ 7.0菜单-[设置]-[系统配置]以显示[系统配置]对话框。

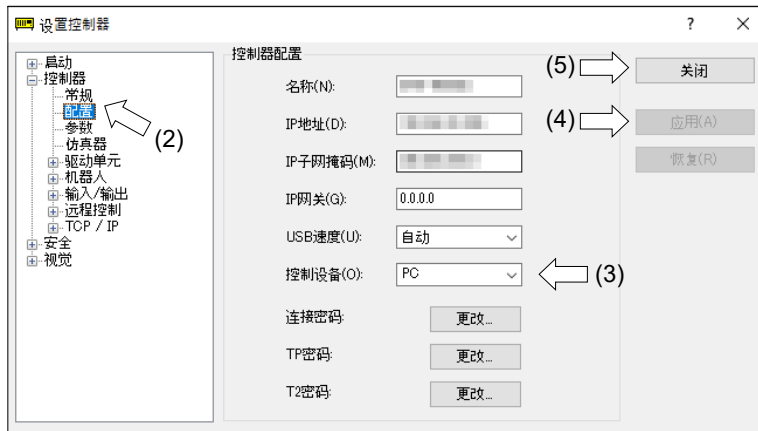

(2) 选择[控制器]-[配置]。

(3) 选择[控制设备]以从以下两个类型中选择控制设备。

- PC
- 远程(I/O)


(4) 单击<应用>按钮。

(5) 单击<关闭>按钮。

## 6.5 LED

机器人的前面板上有六个LED。


LED(ERROR, E-STOP, TEACH, TEST, AUTO, PROGRAM)根据控制器状态(ERROR, E-STOP, TEACH, TEST, AUTO, PROGRAM)开启。

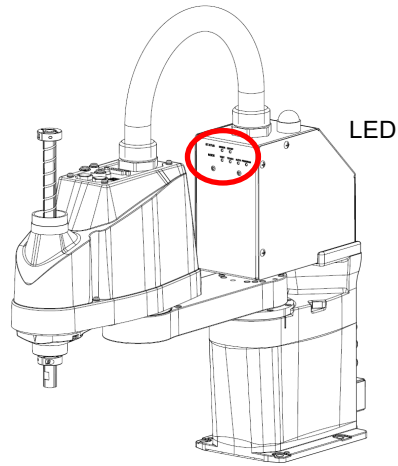

(插图: T3-401S)

控制器状态	LED显示
启动 (所需的时间因设备的连接状态而异。)	1. TEST, TEACH, AUTO, PROGRAM指示灯闪烁(15秒) 2. 全部关闭(10秒) 3. 全部打开(~10秒) 4. 全部关闭(10~30秒) 5. 打开TEACH, AUTO, PROGRAM
通过USB存储器执行控制器状态存储功能	TEACH, AUTO, PROGRAM指示灯闪烁。
控制器状态存储至USB存储器完成	TEACH, AUTO, PROGRAM指示灯开启(持续2秒)。 即使发生错误, ERROR指示灯也保持关闭。
控制器状态存储至USB存储器失败	ERROR, TEACH, AUTO, PROGRAM指示灯开启(持续2秒)。
错误	ERROR指示灯开启。
警告	ERROR指示灯闪烁。
紧急停止	E-STOP指示灯开启。
TEACH模式	TEACH指示灯闪烁。
自动模式(AUTO模式)	AUTO指示灯闪烁。
程序模式(AUTO模式)	PROGRAM指示灯闪烁。
AC断电状态	TEACH、AUTO指示灯开启。
测试模式	TEACH指示灯闪烁。

## 7. 开发用PC的连接端口

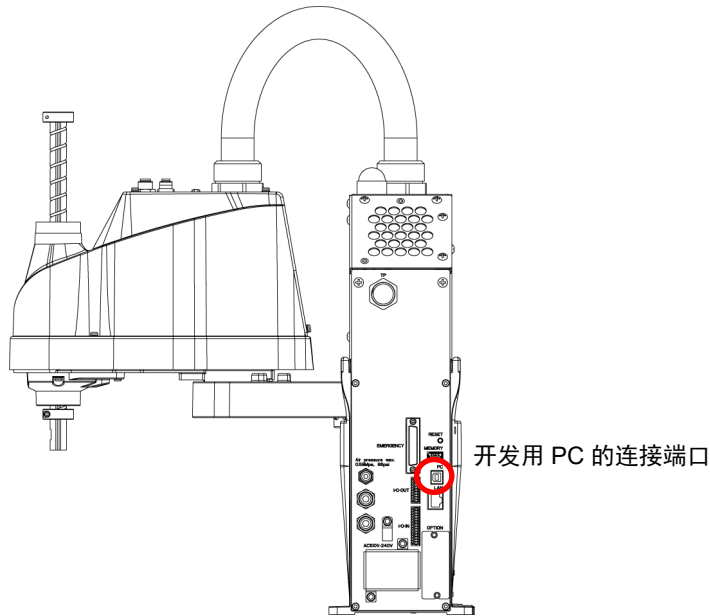

(插图: T3-401S)

### NOTE



- 有关连接开发用PC和机器人的详细内容, 请参阅《EPSON RC+ 7.0 用户指南》中“5.13.1 [电脑与控制器通信] (设置菜单)”。
- 确保先在开发用PC上安装EPSON RC+ 7.0, 然后再使用USB电缆连接开发用PC与机器人。  
如果没有在开发用PC上安装EPSON RC+ 7.0就连接机器人与开发用PC, 将显示[添加新硬件向导]。如果显示该向导, 单击<取消>按钮。

### 7.1 什么是开发用PC连接端口

开发用PC连接端口支持以下USB类型。

- USB2.0高速/全速(速度自动选择或全速模式)
- USB1.1全速

接口标准: 符合USB规格版本2.0(USB版本1.1向上兼容)

通过USB电缆连接机器人和开发用PC, 以通过开发用PC上安装的EPSON RC+ 7.0软件开发机器人系统或设置机器人配置。

开发用PC连接端口支持热插拔功能。即使电源打开, 也可以从开发用PC和机器人上插拔电缆。但是, 连接期间从机器人或开发用PC上取下USB电缆将会停止操作。

## 7.2 注意事项

连接开发用PC和机器人时，确保做到以下几点：

- 使用5 m或更短的USB电缆连接开发用PC和机器人。  
请勿使用USB集线器或延长电缆。
- 确保除开发用PC之外没有其他设备用于开发用PC连接端口。
- 使用支持USB2.0高速模式的PC和USB电缆以USB2.0高速模式操作。
- 请勿用力拉扯或弯曲电缆。
- 请注意不要强行弯曲电缆类等，以免向电缆施加负荷。
- 当开发用PC和机器人连接之后，请将其他USB设备插入开发用PC或从其中取下。  
与机器人的连接可能会丢失。

## 7.3 软件设定和连接检查

已记载开发用PC与机器人的连接。

- (1) 确保与开发用PC连接的机器人已安装EPSON RC+ 7.0软件。  
(如未安装，请进行软件安装。参阅《EPSON RC+ 7.0 用户指南》。)
- (2) 使用USB电缆连接开发用PC和机器人。
- (3) 打开机器人。
- (4) 启动EPSON RC+ 7.0。
- (5) 选择EPSON RC+ 7.0菜单-[设置]-[电脑与控制器通信]，显示[电脑与控制器通信]对话框。



- (6) 选择“No.1 USB”，然后单击<连接>按钮。
- (7) 完成开发用PC与机器人的连接之后，[连接状态:]显示”已连接”。请确认显示”已连接”，然后单击<关闭>按钮关闭[电脑与控制器通信]对话框。



开发用PC与机器人的连接已完成。现在可以通过EPSON RC+ 7.0使用机器人系统。

## 7.4 断开开发用PC和机器人

断开开发用PC与机器人的通信连接。

(1) 选择EPSON RC+ 7.0菜单-[设置]-[电脑与控制器通信]，显示[电脑与控制器通信]对话框。

(2) 单击<断开>按钮。

机器人与开发用PC之间的通信断开，且可将USB电缆移除。

### NOTE



若在机器人与开发用PC连接时移除USB电缆，机器人将停止。在移除USB电缆之前，务必单击[电脑与控制器通信]对话框中的<断开>按钮。

## 8. 存储器端口

在机器人存储器端口上连接市售的USB存储器，以通过USB存储器使用控制器状态存储功能。

### 8.1 什么是控制器状态存储功能？

该功能将机器人的各种数据保存到USB存储器中。保存在USB存储器中的数据被加载到EPSON RC+ 7.0中，以简单准确地获取机器人和程序的状态。

已保存的数据还可用于恢复机器人。

操作机器人时，无法通过USB存储器执行状态存储。

### 8.2 使用控制器状态存储功能前

#### 8.2.1 注意事项



- 启动机器人后，控制器状态存储功能在任意机器人状态下都可随时使用。但是，在使用该功能时，停止和暂停等通过控制台执行的操作将不可用。同样地，该功能影响机器人的周期时间以及与EPSON RC+ 7.0之间的通信。除了仅在必要时，请勿在操作机器人时使用该功能。

- 确保USB端口仅供USB存储器使用，即使控制器上的端口为通用USB端口。
- 将USB存储器直接插入机器人的存储器端口。不能确保使用电缆或集线器在机器人与USB存储器之间进行连接。
- 务必缓慢地插入或移除USB存储器。
- 请勿使用编辑器编辑已保存的文件。机器人数据恢复之后机器人系统的操作无法确保。

#### 8.2.2 可采用的USB存储器

使用符合以下条件的USB存储器。

- 支持USB2.0
- 无安全功能  
不可使用带有密码输入功能的USB存储器。
- 不需要在Windows 8, Windows 10, Windows 11, Linux系统上安装驱动程序或软件。(有关EPSON RC+ 7.0支持的操作系统，请参阅“2.5 系统示例”。)

## 8.3 控制器状态存储功能

### 8.3.1 控制器状态存储



注意

- 启动机器人后，控制器状态存储功能在任意机器人状态下都可随时使用。但是，在使用该功能时，停止和暂停等通过控制台执行的操作将不可用。同样地，该功能影响机器人的周期时间以及与EPSON RC+ 7.0之间的通信。除了仅在必要时，请勿在操作机器人时使用该功能。

使用此步骤将机器人的状态保存至USB存储器。

(1) 将USB存储器插入存储器端口。

当开始传输数据时，TEACH、AUTO和PROGRAM的LED灯将会闪烁。等待直至LED状态发生变化。

(数据传输时间因项目等数据的大小而异。)

(2) 机器人的状态存储成功完成后，TEACH、AUTO和PROGRAM的LED灯将点亮两秒钟。注意，即使在错误状态下，ERROR的LED灯也会关闭。

如果状态存储失败，ERROR,TEACH,AUTO,PROGRAM的LED灯将点亮两秒钟。

(3) 将USB存储器从机器人移除。

#### NOTE




- 推荐使用带LED的USB存储器，以便确认状态变化。
- 在Motor ON状态下进行存储时，状态存储可能会失败。另一个USB存储器或者在Motor OFF状态下执行存储。




### 8.3.2 通过EPSON RC+ 7.0加载数据

下文所示的步骤用于加载EPSON RC+ 7.0存储在USB存储器中的数据并显示控制器状态。

- (1) 将USB存储器插入带有EPSON RC+ 7.0的PC。
- (2) 确保USB存储器中显示以下文件夹。  
BU\_T\_序列号\_保存状态日期  
→ 例: BU\_T\_12345\_2013-10-29\_092951
- (3) 将第(2)步中确认的文件夹复制到“\EpsonRC70\Backup”文件夹中。
- (4) 选择EPSON RC+ 7.0菜单-[工具]-[控制器]以显示[控制器工具]对话框。

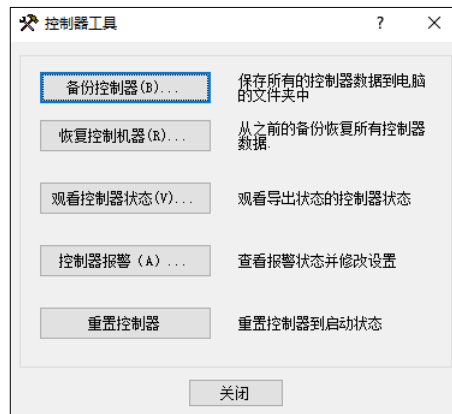


- (5) 单击<观看控制器状态...>按钮。
- (6) 显示[浏览文件夹]对话框。选中第(3)步中复制的文件夹并单击<确定>按钮。

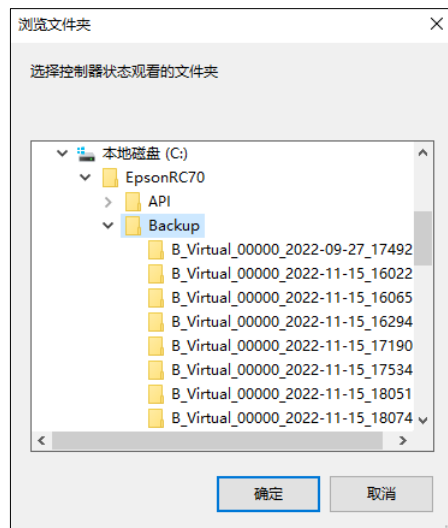

(7) 显示[控制器状态查看器]对话框以确认控制器状态。

有关详细信息，请参阅《EPSON RC+ 7.0 用户指南》中“5.12.8 [控制器](工具菜单)”中的“观看控制器状态”一节。

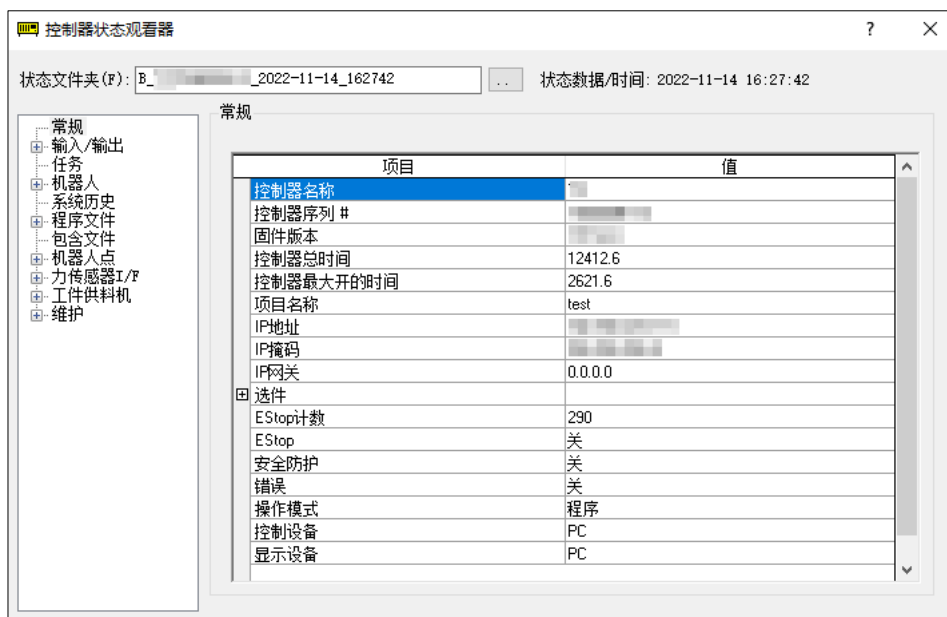

### 8.3.3 使用电子邮件进行传输

按照此步骤通过电子邮件传输已保存至USB存储器的数据。

- (1) 将USB存储器插入到支持发送电子邮件的PC。
- (2) 确保USB存储器包含以下文件夹。  
BU\_T\_序列号\_保存状态日期  
→ 例: BU\_T\_12345\_2013-10-29\_092951
- (3) 通过电子邮件发送所有文件夹。



- 传输前删除与项目无关的文件。
- 该功能用于向系统总监和制造商发送来自最终用户的数据以进行数据分析。

## 8.4 数据详细信息

以下数据文件通过控制器状态存储功能创建。

文件名	概述	
Backup.txt	用于恢复的信息文件	带有机器人恢复信息的文件。
CurrentMnp01.PRM	机器人参数	保存ToolSet等信息。
CurrentStatus.txt	保存状态	保存程序和I/O状态。
ErrorHistory.csv	错误历史记录	
InitFileSrc.txt	初始设置	保存控制器的各种设置。
MCSys01.MCD	机器人设置	保存已连接的机器人的信息。
SrmeStat.txt	硬件信息	保存硬件的安装信息。
ProjectName.obj	OBJ文件	项目构建的结果。 不包括Prg文件。
GlobalPreserves.dat	全局保留变量	保存全局保留变量的值。
WorkQueues.dat	WorkQue信息	保存WorkQue队列信息的信息。
MCSRAM.bin MCSYSTEMIO.bin MCTABLE.bin MDATA.bin SERVOSRAM.bin VXDWORK.bin	机器人的内部信息	
除 ProjectName.obj 之外与项目有关的所有文件 *1	项目	若在EPSON RC+ 7.0菜单-[设置]-[系统配置]-[控制器]-[参数]中勾选[当导出状态时, 包含项目文件]复选框, 将存储项目文件。 包含程序文件。

\*1 可通过设置指定“除 ProjectName.obj 之外与项目有关的所有文件”的存储。

## 9. LAN(Ethernet通信)端口

### NOTE



- 有关开发用PC与机器人连接的其他详细信息，请参阅《EPSON RC+ 7.0 用户指南》“5.13.1 [电脑与控制器通信]命令(设置菜单)”。
- 有关Ethernet (TCP/IP)与机器人应用程序软件的通信，请参阅“EPSON RC+ 7.0 在线帮助”及“《EPSON RC+ 7.0 用户指南》 14. TCP/IP通信”。

### 9.1 什么是LAN(Ethernet通信)端口

Ethernet通信端口支持100BASE-TX/10 BASE-T。

此端口有两种不同用途。

#### 连接开发用PC

LAN(Ethernet通信)端口用于连接机器人与开发用PC。

连接机器人与开发用PC的开发用PC连接端口可提供同能功能。

(请参阅“7.开发用PC的连接端口”)

#### 与其他机器人、控制器或PC连接

LAN(Ethernet通信)端口可作为Ethernet (TCP/IP)通信端口使用，用于来自机器人应用程序软件的多个控制器之间进行通信。

### 9.2 IP地址

从以下版本开始，为加强使用安全性，在连接控制器和电脑时，新增了密码验证功能。

F/W : Ver.7.4.58.x

### NOTE



有关设定密码的详细信息，请参阅《EPSON RC+ 7.0 用户指南》的“1.9.1 设置以太网控制器连接验证密码”。

本公司的机器人系统旨在封闭的局域网中使用的。但当连接全局IP地址时，则视为是对Internet的访问，所以增加了密码验证功能，以加强使用安全性。

但是，连接USB时无需进行密码验证。

请使用以下专用IP地址。

专用地址列表

10.0.0.1	至	10.255.255.254
172.16.0.1	至	172.31.255.254
192.168.0.1	至	192.168.255.254

控制器出厂时设置的默认值。

IP地址 : 192.168.0.1  
 IP掩码 : 255.255.255.0  
 IP网关 : 0.0.0.0

### 9.3 更改机器人IP地址

本部分记载了通过USB电缆连接机器人开发用PC连接端口与开发用PC时更改机器人IP地址的步骤。

(1) 适用于开发用PC与机器人的连接。

请参阅“7. 开发用PC的连接端口”。

(2) 选择EPSON RC+ 7.0菜单-[设置]-[控制器]以显示以下对话框。



(3) 选择[控制器]-[配置]。



(4) 输入正确的IP地址和子网掩码并单击<应用>按钮。

(5) 单击<关闭>按钮。机器人将自动重启。

IP地址配置完成后，机器人重启对话框消失。




NOTE

通过Ethernet连接机器人与开发用PC时，可以更改机器人IP地址。但是，在使用Ethernet连接的情况下重启机器人之后，机器人与开发用PC不会自动连接。


## 9.4 通过Ethernet连接开发用PC和机器人

开发用PC与机器人的连接如下文所示。


- (1) 使用Ethernet电缆连接开发用PC和机器人。
- (2) 打开机器人。
- (3) 启动EPSON RC+ 7.0。
- (4) 从EPSON RC+ 7.0菜单中的[设置]显示[电脑与控制器通信]对话框。
- (5) 单击<增加>按钮。

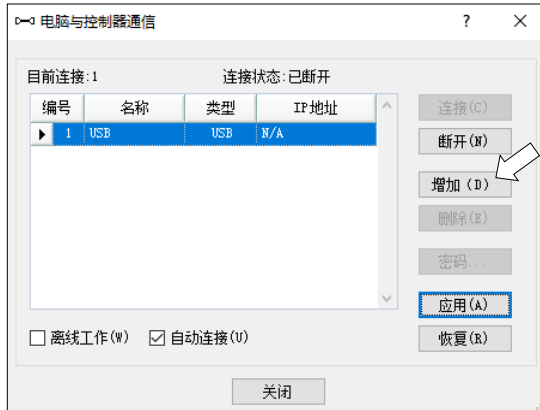


- (6) 已添加“No.2”连接。设置以下项目并单击<应用>按钮。  
 名称: 识别机器人的有效值以连接  
 IP地址: 用于机器人连接的IP地址

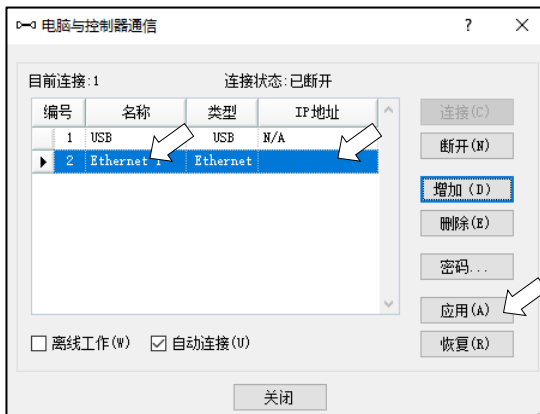

- (7) 显示第(6)步中指定的[名称]和[IP地址]。

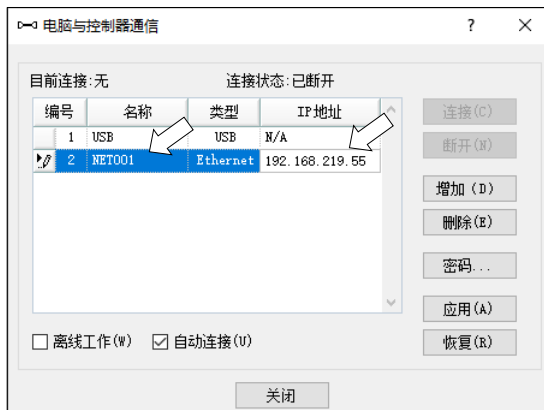

- (8) 确保选中“№.2”并单击<连接>按钮。

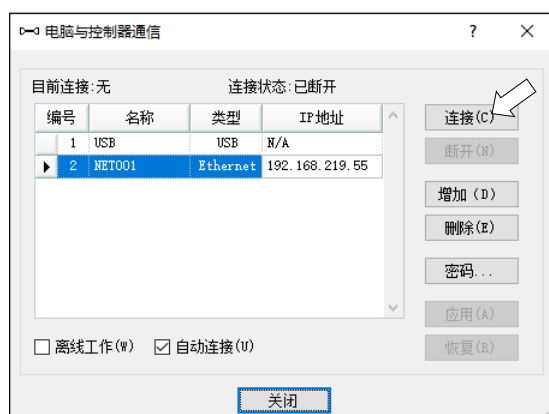

- (9) 完成开发用PC与机器人的连接之后，[连接状态:]中显示“已连接”。请确认显示“已连接”，然后单击<关闭>按钮关闭[电脑与控制器通信]对话框。



开发用PC与机器人的连接已完成。现在可以通过Ethernet连接从EPSON RC+ 7.0使用机器人系统。

## 9.5 断开通过Ethernet连接的开发用PC与机器人

断开开发用PC与机器人的连接如下文所示。

- (1) 从EPSON RC+ 7.0菜单中的[设置]显示[电脑与控制器通信]对话框。
- (2) 单击<断开>按钮。

机器人与开发用PC之间的通信断开，且可将Ethernet电缆移除。



若在机器人与开发用PC连接时移除Ethernet电缆，将出现紧急停止且机器人将停止。在移除Ethernet电缆之前，务必单击[电脑与控制器通信]对话框中的<断开>按钮。

## 10. TP端口

### 10.1 什么是TP端口？

TP端口连接示教器至机器人。您可以连接示教器(TP2、TP3)。

如果将TP2连接至T系列机器人，则需要使用专用转换电缆。如果仅需要转换电缆，请与销售商联系。

\* TP Exchange Cable: R12NZ900L6



TP端口未连接任何电缆时，机器人出现紧急停止状态。未连接示教器时，连接TP旁路插头。

为了区分连接至控制器的TP，请将拆下的TP保管在指定的位置。

请勿在TP端口上连接TP2、TP3之外的设备。连接这些设备可能因针脚分配不同而造成设备故障。

请勿将外部启用开关连接到TP端口。请使用TP上提供的启用开关。

### 10.2 示教器连接

示教器上带有专用电缆。将此电缆连接器连接至TP端口。

自动设置通信。采用以下步骤之一启用示教器。

- 将示教器连接器插入机器人并打开机器人。
- 在机器人打开时插入示教器连接器。



机器人电源打开时，可以连接示教器，也可以将其从控制器上断开。

当示教器的模式选择键开关位于“示教”位置时，若从机器人上取下示教器连接器，操作模式将保持在TEACH模式。操作模式无法切换到AUTO模式。务必在将操作模式切换为“Auto”模式后移除示教器。

请由专门的管理人员保管并使用示教器。除了特定的人员之外，请勿让其他人使用。请将其保管在随时可确认所在的场所。

有关详细信息，请参阅手册

《机器人控制器选件 示教器TP2》

《机器人控制器选件 示教器TP3》



## 11. EMERGENCY


**NOTE** 本部分的详细安全要求记载于《EPSON RC+ 7.0 用户手册》“2.关于安全”中。请参阅这些内容以保持机器人系统的安全。



**注意**

- 操作前，确保紧急停止或安全防护门操作正常，不仅包括启动，而且还包括更改的用法，例如因维护添加的选件或更换的部件。
- 对连接器进行连接前，请确认针脚没有弯曲。连接时如果针脚弯曲，可能会损坏连接器或导致机器人系统故障。

为保证安全，请将安全防护门开关或紧急停止开关连接至EMERGENCY连接器。如果未连接至EMERGENCY连接器，机器人系统无法正常工作。

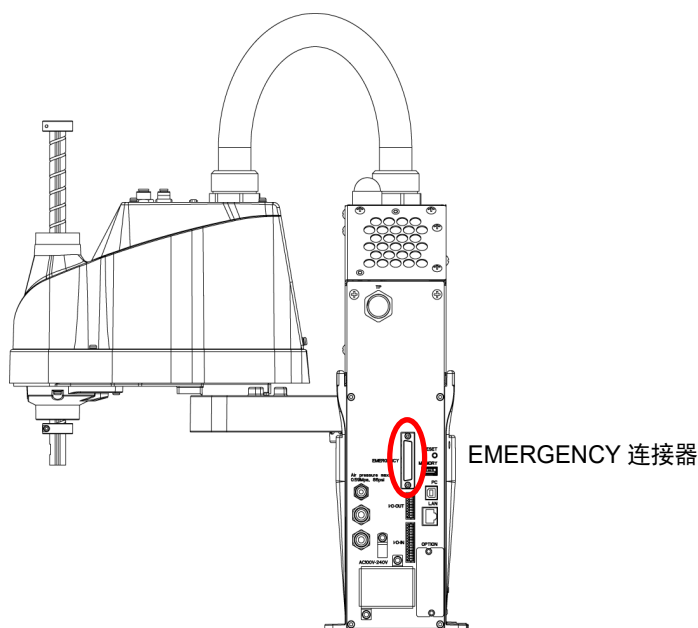

(插图: T3-401S)

### 11.1 安全防护门开关和门锁释放开关

EMERGENCY连接器上有用于安全防护门开关和紧急停止开关的输入端子。请务必使用这些输入端子以确保系统安全。

连接器	标准
EMERGENCY连接器 (机器人侧)	D-Sub 25针母头(电缆侧) D-Sub 25针公头(板侧)

\* E-STOP BOX, EMERGENCY连接器电缆, 端子台, EMERGENCY连接器套件均作为选件提供。

## 11.1.1 安全防护门开关



- 操作机器人系统时安全防护门的互锁功能必须正常工作。请勿在开关无法开启或关闭(例如将胶带绕在开关上。)的情况下操作系统。开关无法正常工作时操作机器人系统非常危险，因为安全防护门输入无法完成预期功能而可能会造成严重的安全问题。

为确保安全工作区，必须在机器人周围设置安全护板。必须在工作区入口处的安全防护门上设置互锁开关。本手册中描述的安全防护门是其中一种安全护板，而安全防护门的互锁称为安全防护门开关。将安全防护门开关连接至EMERGENCY连接器上的安全防护门输入端子。

安全防护门开关具有安全保障功能，例如在安全防护门打开时暂停程序或激活禁止操作状态。

设计安全防护门开关和安全防护门时请遵守以下事项。

- 安全防护门开关请选择由于安全防护门打开而开启的开关，而非由开关自身的弹簧打开的开关。
- 来自安全防护门(安全防护门输入)的信号设计为输入至两个冗余信号。如果两个输入的信号相差两秒以上时，系统则将其识别为严重错误。因此，请确保安全防护门开关具有两个独立的冗余电路，并且每个都连接至控制器上EMERGENCY连接器的指定引脚。
- 设计安全防护门时确保可以防止门意外关闭。

## 11.1.2 门锁释放开关

控制器软件锁定这些状态：

- 安全防护门打开。
- 操作模式设置为“TEACH”。

EMERGENCY连接器具有用于门锁释放开关的输入端子，以取消锁定状态。

开启：门锁释放开关锁定安全防护门打开或操作模式为“TEACH”的状态。

关闭：门锁释放开关释放锁定状态。



在安全防护门打开时如果释放锁定的TEACH模式，因为此时安全防护门打开，所以机器人电源状态为禁止操作。

要执行机器人操作，请再次关闭安全防护门，然后关闭门锁释放输入。

### 11.1.3 确认门锁释放开关操作

将安全防护门开关和门锁释放开关连接至EMERGENCY连接器后，为保证安全，请在操作机器人前通过以下所述的步骤确认开关操作。

- (1) 在安全防护门打开时打开控制器以启动控制器软件。
- (2) 请确认主窗口状态栏上显示“Safety”。
- (3) 关闭安全防护门，开启连接至门锁释放输入的开关。

请确认状态栏上显示的“Safety”消失。

根据门锁释放输入的状态，安全防护门打开的信息可通过软件锁定。要取消锁定状态，关闭安全防护门，然后关闭安全防护门门锁释放输入。

开启 :门锁释放开关锁定安全防护门打开的状态。

关闭 :门锁释放开关不锁定安全防护门打开的状态。



门锁释放输入也用作TEACH模式改变的确认。

要改变TEACH模式的锁定状态，请将示教器上的模式选择键开关切换为“Auto”。然后，关闭门锁释放输入。

## 11.2 紧急停止开关连接

### 11.2.1 紧急停止开关

除示教器和操作员面板上的紧急停止开关以外，如需添加外部紧急停止开关，请务必将此类紧急停止开关连接至EMERGENCY连接器的紧急停止输入端子。

连接的紧急停止开关必须符合以下和相关安全标准(IEC60947-5-5等):

- 必须是“常闭”按钮开关。
- 是不会自动返回或恢复的开关。
- 必须是蘑菇形的红色开关。
- 必须是双触点的“常闭”开关。



紧急停止开关的信号设计为使用两个冗余电路。

如果在两个电路的信号相差两秒以上时，系统则将其识别为严重错误。因此，请确保紧急停止开关具有双触点，并且每个电路连接至控制器上EMERGENCY连接器的指定针脚。请参阅“11.4 电路图与配线示例”。

请给所有有启动功能的位置，设置紧急停止功能。

### 11.2.2 确认紧急停止开关操作

将紧急停止开关连接至EMERGENCY连接器后，请继续以下步骤确认开关正常工作。为保证作业人员的安全，在以下测试完成之前不得打开机器人电源。

- (1) 在按住紧急停止开关的同时，打开机器人电源以启动控制器软件。
- (2) 确保机器人的E-STOP LED灯亮起。
- (3) 请确认主窗口的状态栏上显示“EStop”。
- (4) 松开紧急停止开关。
- (5) 执行RESET命令。
- (6) 请确认E-STOP LED关闭并且主窗口状态栏上显示的“EStop”消失。

### 11.2.3 从紧急停止恢复

若要从紧急停止状态恢复，按照系统要求的安全检查步骤执行操作。

安全检查后，必须执行以下操作以从紧急停止状态恢复。

- 松开紧急停止开关
- 执行 RESET 命令

### 11.3 针脚分配

EMERGENCY连接器(D-Sub 25针公头)针脚分配如下:

针脚号	信号	功能	针脚号	信号	功能
1	ESW11	紧急停止SW1触点 *3	14	ESW21	紧急停止SW2触点 *3
2	ESW12	紧急停止SW1触点 *3	15	ESW22	紧急停止SW2触点 *3
3	ESTOP1+	紧急停止电路1+ *4	16	ESTOP2+	紧急停止电路2+ *4
4	ESTOP1-	紧急停止电路1- *4	17	ESTOP2-	紧急停止电路2- *4
5	未使用	*1	18	SDLATCH1	安全防护门门锁释放
6	未使用	*1	19	SDLATCH2	安全防护门门锁释放
7	SD11	安全防护门输入(1) *2	20	SD21	安全防护门输入2 *2
8	SD12	安全防护门输入(1) *2	21	SD22	安全防护门输入2 *2
9	24 V	+24 V输出	22	24V	+24 V输出
10	24 V	+24 V输出	23	24V	+24 V输出
11	24 VGND	+24 V GND输出	24	24VGND	+24 V GND输出
12	24 VGND	+24 V GND输出	25	24VGND	+24 V GND输出
13	未使用	*1			

\*1 请勿连接至这些针脚。

\*2 如果从安全防护门1和安全防护门2输入的值相差两秒以上,会发生严重错误。请务必将其连接至具有双触点的同一个开关。

\*3 如果从紧急停止SW1触点和紧急停止SW2触点输入的值相差两秒以上,会发生严重错误。请务必将其连接至具有双触点的同一个开关。

\*4 请勿施加反向电压至紧急停止电路。

紧急停止开关输出额定负载	+30 V 0.3 A以下	1-2, 14-15针
紧急停止额定输入电压范围	+24 V ±10%	3-4, 16-17针
紧急停止额定输入电流	37.5 mA ±10% /+24 V输入	
安全防护门额定输入电压范围	+24 V ±10%	7-8, 20-21针
安全防护门额定输入电流	10 mA/+24 V输入	
门锁释放额定输入电压范围	+24 V ±10%	18-19针
门锁释放额定输入电流	10 mA/+24 V输入	

NOTE



紧急停止开关及其电路的总电阻应为1 Ω以下。




注意


- 24 V输出用于紧急停止。请勿用于其他用途。否则可能导致系统故障。
- 请勿施加反向电压至紧急停止电路。否则可能导致系统故障。

### 11.4 电路图与配线示例

#### 11.4.1 示例1: 外部紧急停止开关典型用途

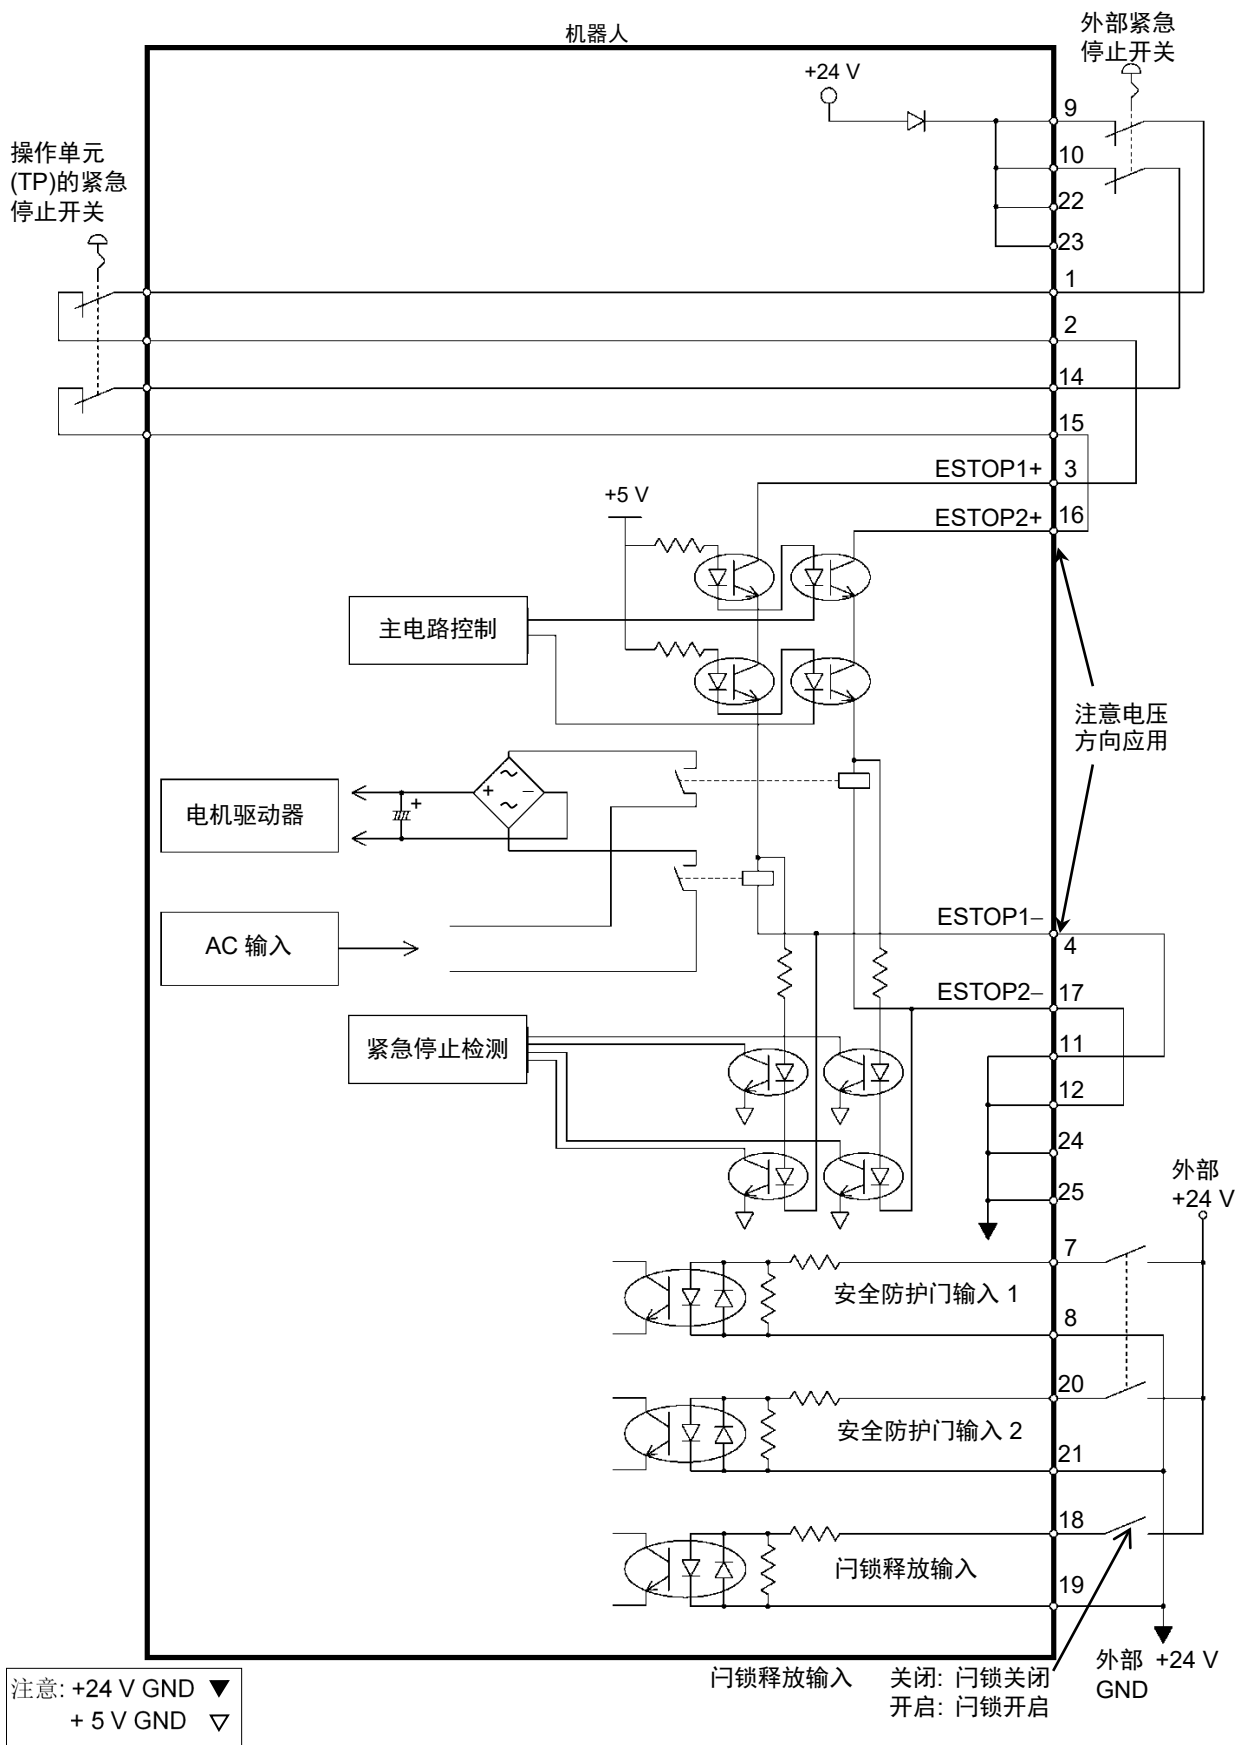

11.4.2 示例2: 外部安全继电器典型用途

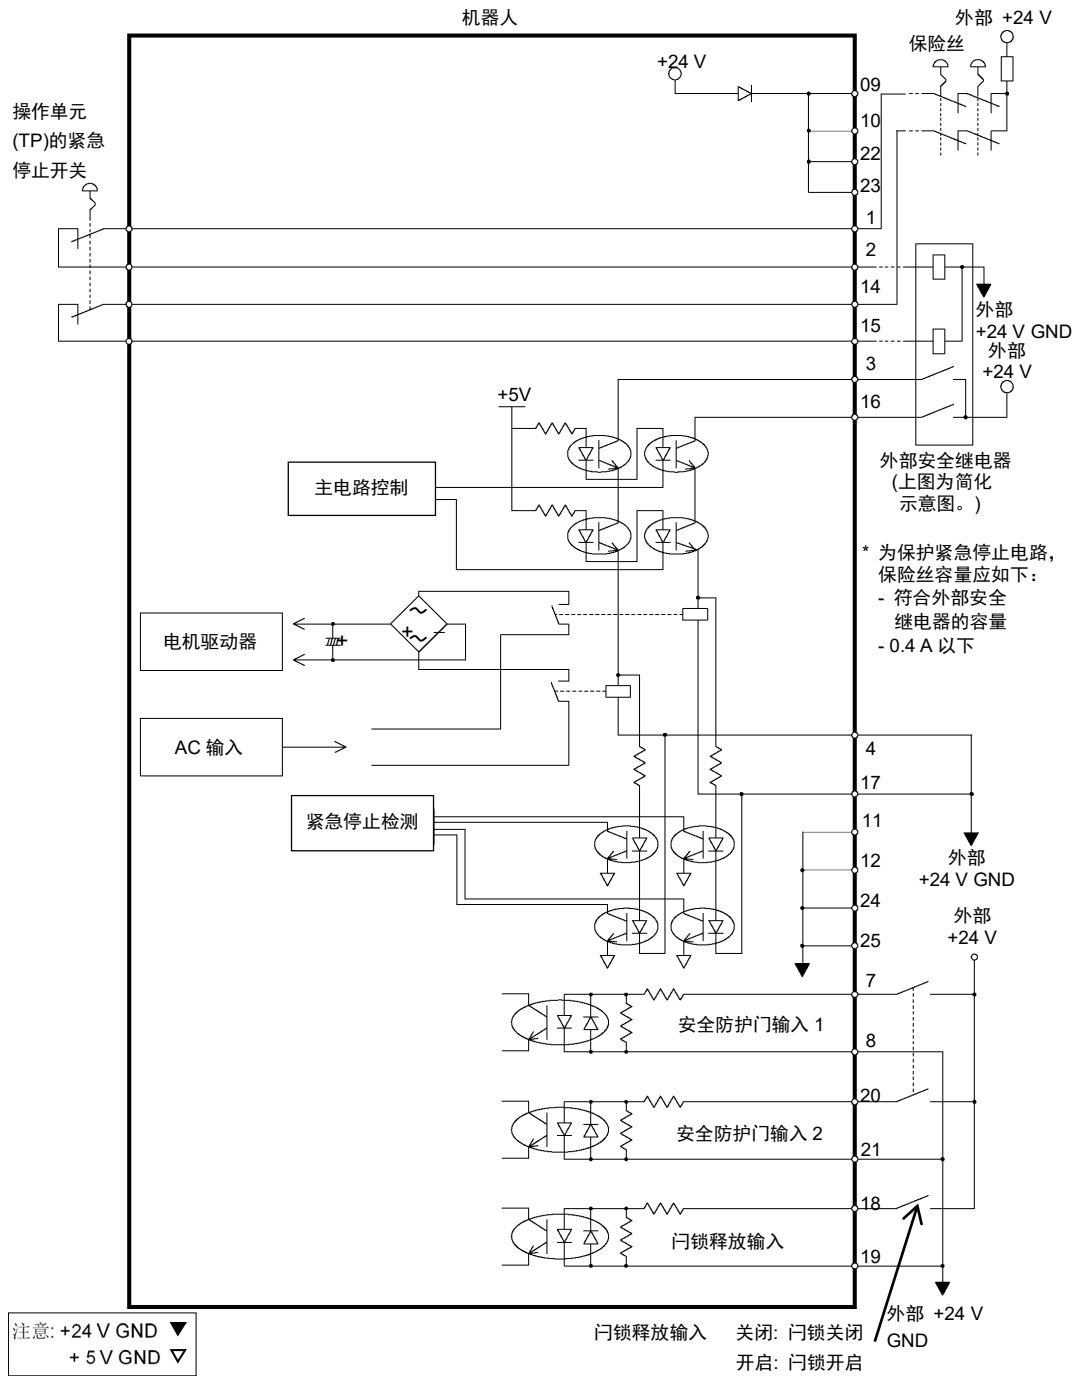

## 12. 标准I/O连接器



- 注意不要超过额定电流范围或者手册中指定的额定电流。  
如果超过额定电流，最差的情况下机器人可能会无法移动。

标准I/O连接器是安装在机器人后侧的连接器，用于将您的输入/输出装置连接到系统上。

连接器名称	针脚	Bit 编号
I/O(输入)连接器	18	0-17
I/O(输出)连接器	12	0-11

有关电缆配线，请参阅“3.7.2 噪声措施”以预防噪声。

远程功能最初被分配至输入编号0到7和输出编号0到8。有关详细内容，请参阅“14. I/O 远程设置”。

同样地，有关夹具末端I/O的详细信息，请参阅“13. 夹具末端I/O连接器”。


### 12.1 输入电路

输入电压范围	:+12至24 V $\pm$ 10%
通电时电压	:+10.8 V(最低)
关闭时电压	:+5 V(最高)
输入电流	:+24 V输入时10 mA (TYP)


输入电路中使用双向光耦合器时可提供两种类型的配线。



12.1.1 输入电路图与配线示例1

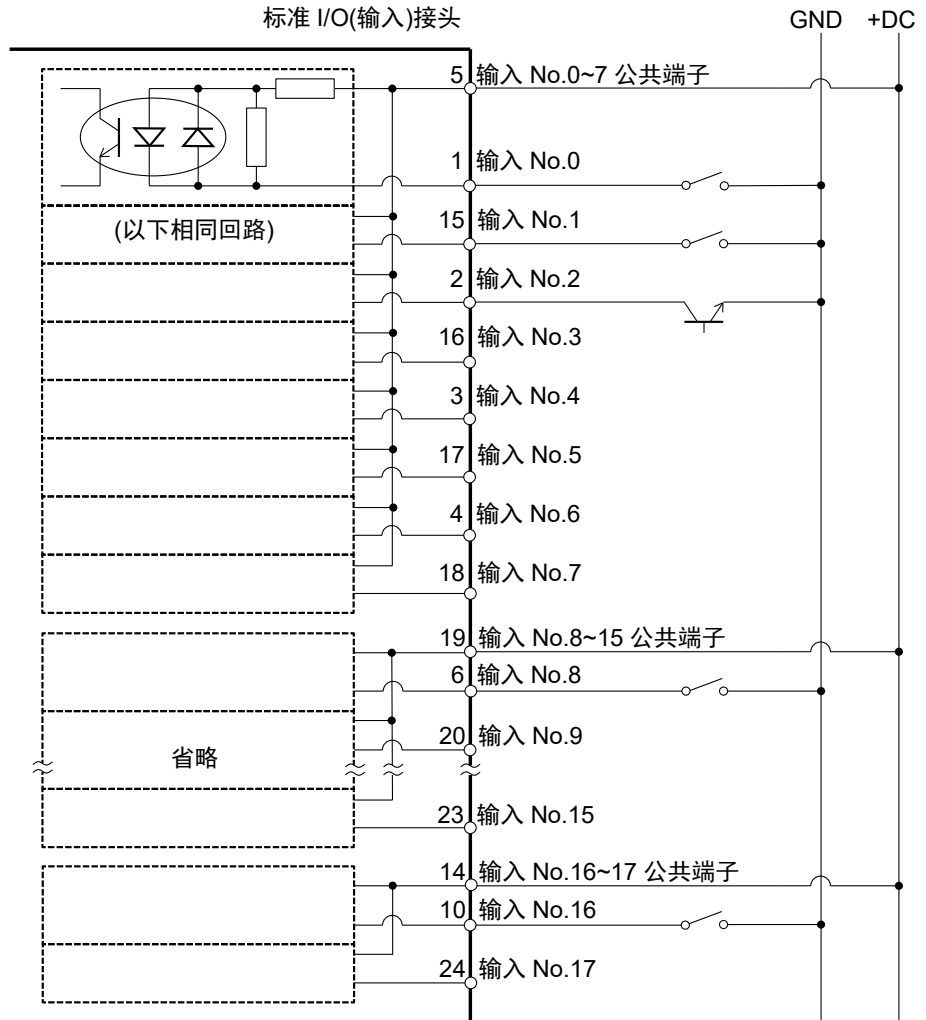

12.1.2 输入电路图与配线示例2

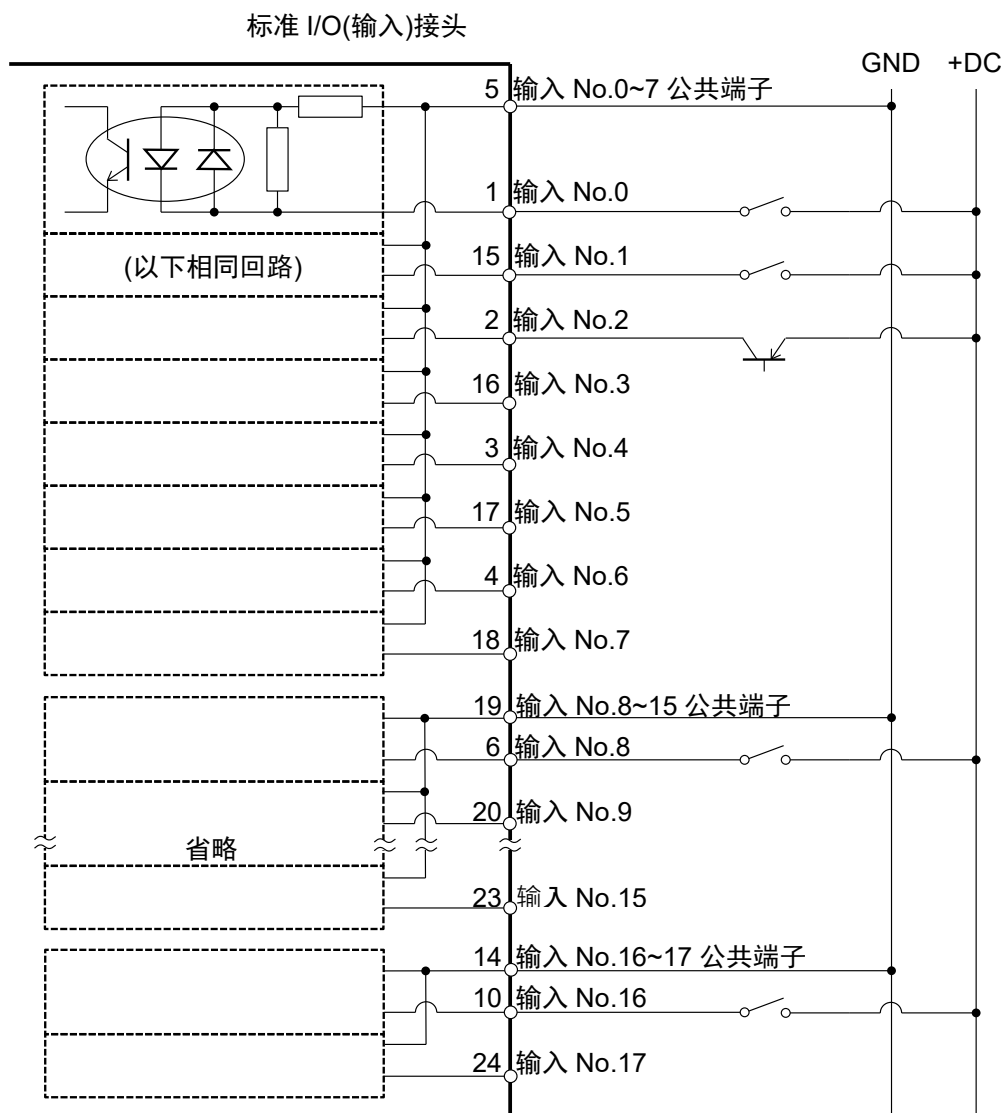

## 12.1.3 输入电路的针脚分配


针脚号	信号名称	针脚号	信号名称
1	输入 No.0 (Start)	15	输入 No.1 (SelProg1)
2	输入 No.2 (SelProg2)	16	输入 No.3 (SelProg4)
3	输入 No.4 (Stop)	17	输入 No.5 (Pause)
4	输入 No.6 (Continue)	18	输入 No.7 (Reset)
5	输入公共端子 No.0~7	19	输入公共端子 No.8~15
6	输入 No.8	20	输入 No.9
7	输入 No.10	21	输入 No.11
8	输入 No.12	22	输入 No.13
9	输入 No.14	23	输入 No.15
10	输入 No.16	24	输入 No.17
11	未使用	25	未使用
12	未使用	26	未使用
13	未使用	27	未使用
14	输入公共端子 No.16~17	28	未使用

上表中( )内的远程功能最初被分配至No.0~7的输入。有关详细内容, 请参阅“14. I/O 远程设置”。

连接器	连接器型号
I/O(输入)连接器	DMC 0,5/14-G1-2,54 P20THR R72(电路板侧) DFMC 0,5/14-ST-2,54(电缆侧) (PHOENIX CONTACT 制)

\* 包装中随附I/O连接器。

## I/O(输入)连接器 针脚分配

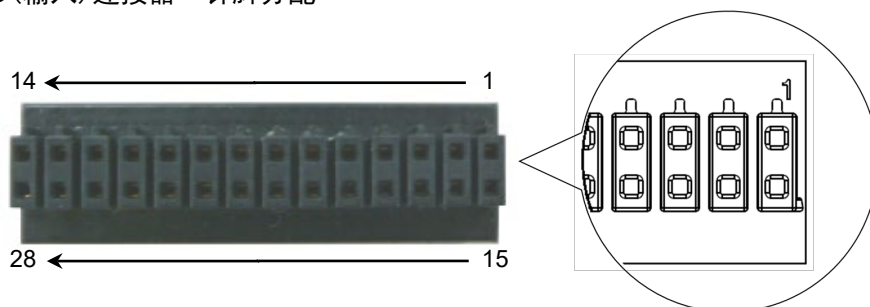

## 12.2 输出电路

额定输出电压 :+12 V至+24 V $\pm$ 10%

最大输出电流 :TYP 100 mA/1输出

输出设备 :PhotoMOS继电器


通电时电阻 :0.7  $\Omega$ 以下

输出电路使用非极性PhotoMOS继电器，因此有以下两种配线可用。

- 务必适当地布设输出电路，因为它没有针对短路和反向连接的保护电路。布设不当可能造成电路板部件故障，进而使机器人系统不能正常工作。
- 要符合欧洲机械指令，请使用Plus Common(PNP)以防止控制器和负载之间的接线，发生接地故障时负载发生意外运行。
- Puls Common (PNP)连接




注意

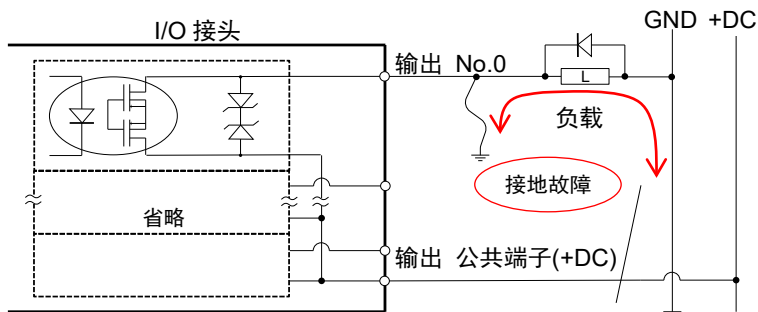


即使发生接地故障，接地电流也不会流向负载，且不会运行

12.2.1 输出电路图与配线示例1: SINK型 (NPN)

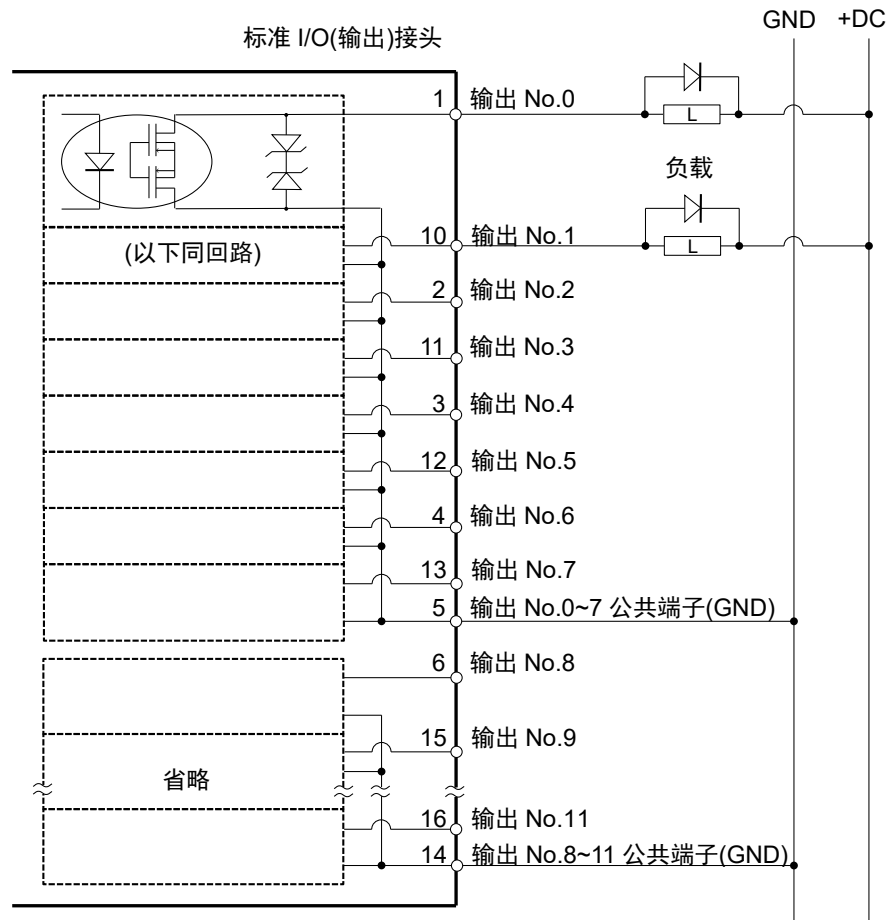

12.2.2 输出电路图与配线示例2: SOURCE型 (PNP)

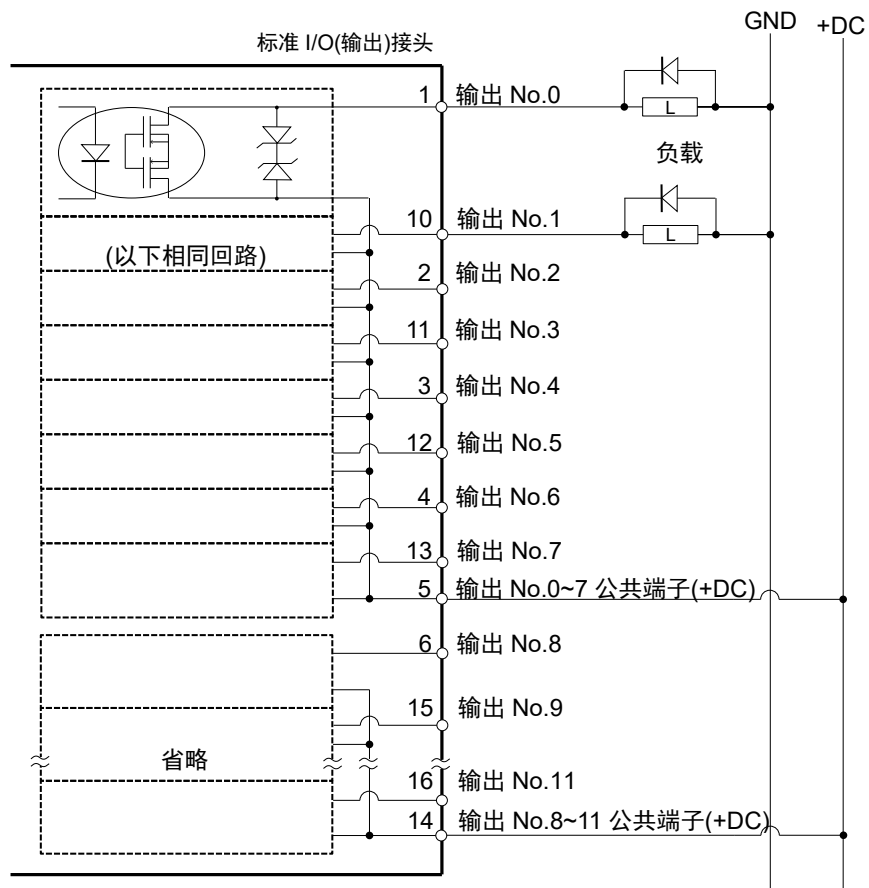

## 12.2.3 输出电路的针脚分配


针脚号	信号名称	针脚号	信号名称
1	输出 No.0 (Ready)	10	输出 No.1 (Running)
2	输出 No.2 (Paused)	11	输出 No.3 (Error)
3	输出 No.4	12	输出 No.5 (SafeguardOn)
4	输出 No.6 (SError)	13	输出 No.7 (Warning)
5	输出公共端子 No.0~7	14	输出公共端子 No.8~11
6	输出 No.8(EStopOff)	15	输出 No.9
7	输出 No.10	16	输出 No.11
8	未使用	17	未使用
9	未使用	18	未使用

上表中( )内的远程功能最初被分配至No.0~8的输出。有关详细内容, 请参阅“14. I/O 远程设置”。

连接器	连接器型号
I/O(输出)连接器	DMC 0,5/9-G1-2,54 P20THR R44(电路板侧) DFMC 0,5/ 9-ST-2,54(电缆侧) (PHOENIX CONTACT 制)

\* 包装中随附I/O连接器。

## I/O(输出)连接器针脚分配

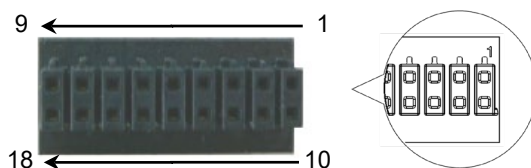

## 12.3 I/O电缆的制作步骤

下文介绍I/O电缆产品连接用户输入/输出设备的步骤。

### 12.3.1 连接I/O电缆的方法


- (1) 准备包装中随附的I/O连接器与电缆。

适配电缆:

电线容量: 0.14至0.5mm<sup>2</sup>

电线类型: 单线, 绞线, 带接线柱的绞线

- (2) 将电缆边缘推入电线插槽。

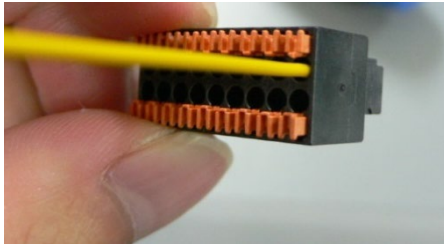


对于单线和绞线, 请撕除电缆的覆盖物。



- 如果使用绞合线或细单线, 可在按下橙色开启按钮时将其插入。
- 橙色的推针容易脱落。操作期间请小心。
- 开启按钮上方有一个电缆检查孔。您可以使用测试器检查电缆。

### 12.3.2 固定I/O电缆的方法

您可以使用机器人后面的线夹固定I/O电缆。

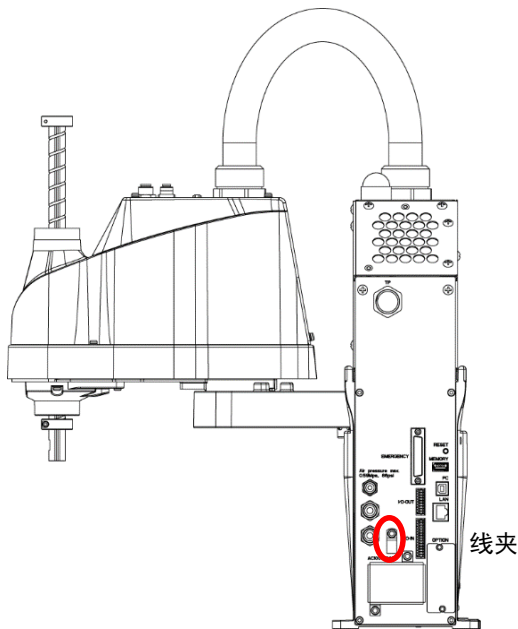

(插图: T3-401S)



使用I/O线夹固定电缆, I/O电缆的配线难以断开。



## 13. 夹具末端I/O连接器



- 注意不要超过额定电流范围或者手册中指定的额定电流。  
如果超过额定电流，最差的情况下机器人可能会无法移动。

夹具末端I/O连接器是用于将您的输入/输出装置连接到系统的连接器。位于第2机械臂的上部。

连接器名称	极性	针脚	Bit 编号
夹具末端 I/O 连接器	输入	6	18-23
	输出	4	12-15

有关电缆配线，请参阅“3.7.2 噪声措施”以预防噪声。

同样地，有关安装在机器人后侧的标准I/O的详细信息，请参阅“12. 标准I/O连接器”。

### 13.1 电源规格

夹具末端I/O连接器带有用户可以使用的电源。使用此电源以操作外部设备。  
使用电源时注意不要超过容许的电流。


电源电压: 24 V  $\pm$ 5%  
容许电流值: T3: 500 mA  
T6: 700 mA

## 13.2 输入电路


输入电压范围 :+12至24 V  $\pm$ 10%  
 通电时电压 :+10.8 V(最低)  
 关闭时电压 :+5 V(最高)  
 输入电流 :+24 V输入时10 mA (TYP)

输入电路中使用双向光耦合器时可提供两种类型的配线。

### 13.2.1 输入电路图与配线示例1: (SOURCE型)

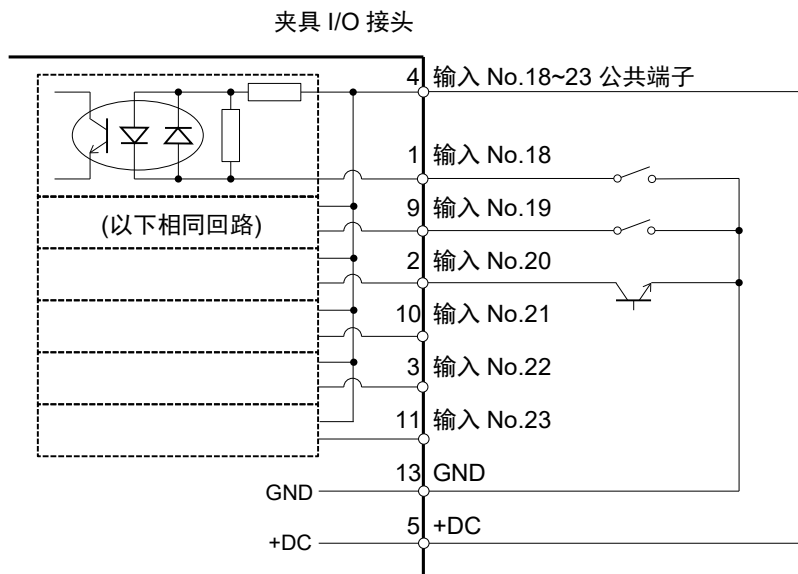

### 13.2.2 输入电路图与配线示例2: (SINK型)

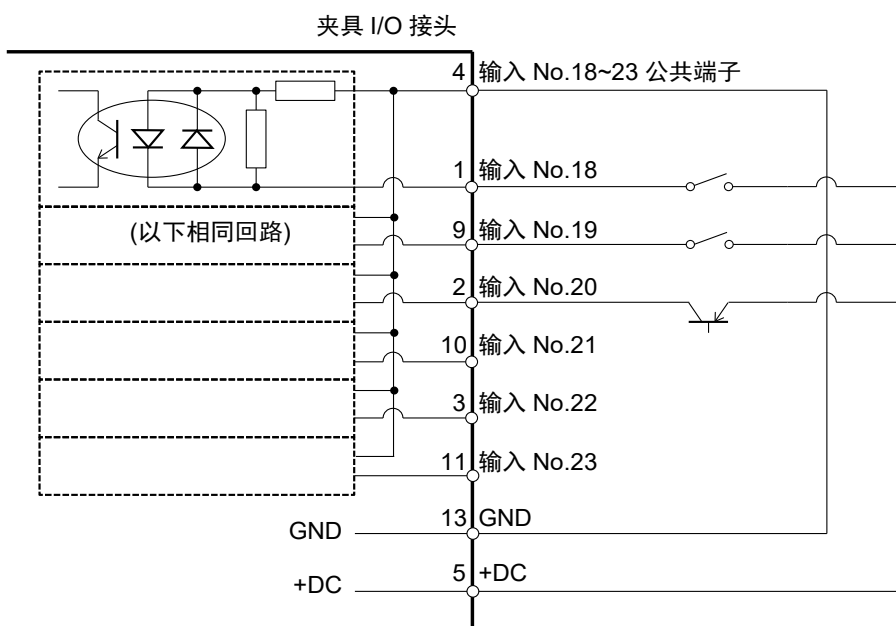

### 13.3 输出电路

额定输出电压 : +12 V至+24 V ±10%

最大输出电流 : TYP 100 mA/1输出

输出设备 : PhotoMOS继电器

通电时电阻 : 0.7 Ω以下


输出电路使用非极性PhotoMOS继电器, 因此有以下两种配线可用。




注意

- 务必适当地布设输出电路, 因为它没有针对短路和反向连接的保护电路。布设不当可能造成电路板部件故障, 进而使机器人系统不能正常工作。

#### 13.3.1 输出电路图与配线示例1: SINK型 (NPN)

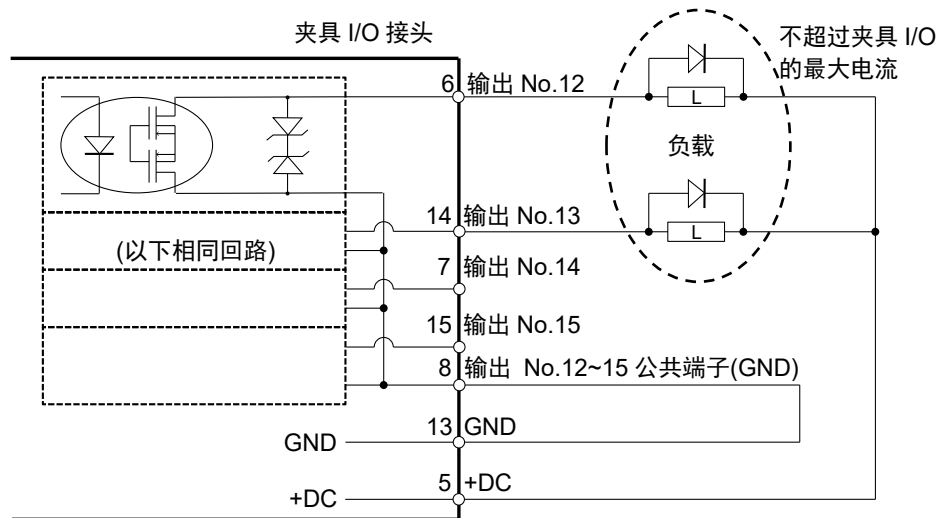

#### 13.3.2 输出电路图与配线示例2: SOURCE型 (PNP)

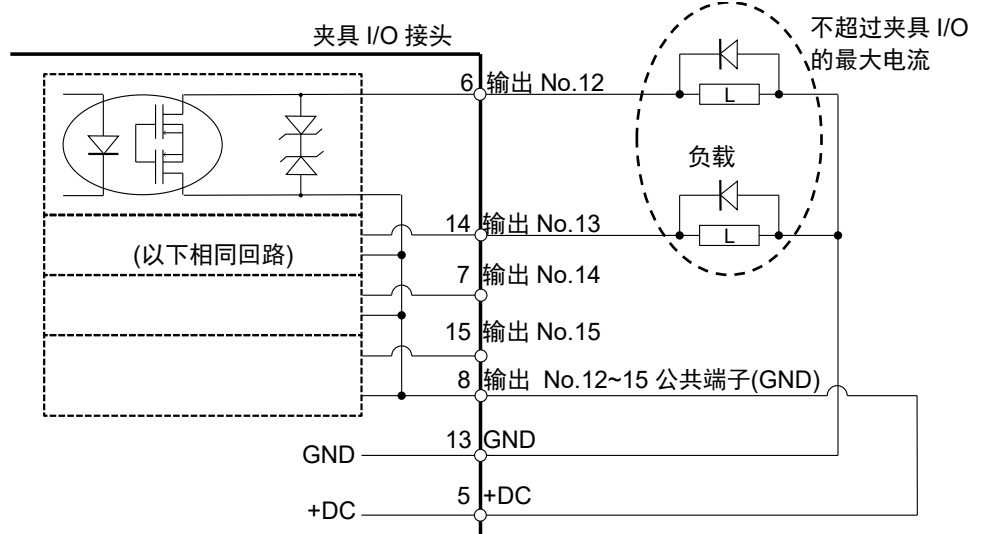

## 13.4 针脚分配

以下是夹具末端I/O连接器(D-sub 15针公头)的针脚分配。

针脚号	信号名称	针脚号	信号名称
1	输入 No.18	9	输入 No.19
2	输入 No.20	10	输入 No.21
3	输入 No.22	11	输入 No.23
4	输入公共端子 No.18~23	12	未使用
5	+24 V	13	GND
6	输出 No.12	14	输出 No.13
7	输出 No.14	15	输出 No.15
8	输出公共端子 No.12 到 15		

连接器	标准
夹具末端I/O连接器	D-Sub 15针母头(机器人侧) D-Sub 15针公头(电缆侧)

\* 包装中随附I/O连接器。

## 13.5 控制夹具末端I/O的方法

T系列具有的I/O(输入:6位, 输出:4位)适用于夹具末端控制I/O。

输入位端口: 18, 19, 20, 21, 22, 23

输出位端口: 12, 13, 14, 15

### 操作方法

夹具末端I/O仅有位端口操作命令支持。不支持字节或文字命令。

### 可用命令

命令	功能
Sw	输入位端口I/O。
SetSw	设置虚拟I/O的输入。
On	打开输出位。
Off	关闭输出位。

### 限制1: 远程I/O

远程I/O不可设置夹具末端I/O。

### 限制2: 通过字节端口或文字端口输入/输出

通过字节或文字端口操作标准I/O的输入/输出存在限制, 因为夹具末端I/O已包含在字节端口和文字端口中。

输入: 夹具末端I/O的位始终读取“0”。

输出: 指定夹具末端I/O的位为“1”时, 将发生执行错误。

输入示例:

按照以下条件操作字节输入时

输入夹具末端I/O23: ON

输入标准I/O位: 16=OFF, 17=ON

In(2)----> 0x02 (0000 0010B)

输出示例:

按照以下条件操作字节输出时

输出标准I/O位端口11=ON, 10~8=OFF

Out 1, 'H08

错误输出示例:

按照以下条件操作字节输出时

输出标准I/O位端口11=ON, 10~8=OFF

Out 1, 'H18 <---- 因夹具末端I/O位处于ON而发生错误

	字节端口		文字端口	
	端口	说明	端口	说明
输入	2	为前6位读取“0” 0000 00xx	1	为前6位读取“0” 0000 00xx xxxx xxxx
输出	1	始终为前4位指定“0” 0000 xxxx	0	始终为前4位指定“0” 0000 xxxx xxxx xxxx

## 14. I/O远程设置

本部分介绍输入和输出信号的功能与时序。

可以从您选择的操作单元或从可编程控制器将远程功能分配至您的标准I/O电路板，或现场总线I/O电路板，以改善机器人系统的控制。

远程功能最初被分配至编号0到7的输入和0到8的输出。

为了接受外部远程输入，分配远程功能且控制设备是远程设备。有关详细内容，请参考《EPSON RC+ 7.0 用户指南》“远程控制”中的“远程控制软件配置”一节。

用户使用软件配置为分配了远程功能的I/O编号进行定义。有关详细内容，请参考《EPSON RC+ 7.0 用户指南》“远程控制”中的“远程控制软件配置”一节。

有关I/O电缆连接的详细信息，请参阅“12. 标准I/O连接器”、“13. 夹具末端I/O连接器”和“17. 现场总线I/O”。

有关于外部装置通信的详细信息，请参阅《EPSON RC+ 7.0 用户指南》“12. 远程控制”。



- 使用远程I/O时，务必按照以下要求操作。在不利条件下使用机器人系统可能会引起系统故障或安全问题。
  - 此信号并非安全信号。请不要用于安全相关功能。
  - 设置远程I/O信号时，为输入/输出正确地分配远程功能并进行正确地配线。
  - 在打开系统之前，务必使功能与正确的输入/输出信号相对应。
  - 在验证机器人系统操作时，为初始设置或配线失败做好准备。如果机器人因初始设置或配线失败而工作异常，立即按紧急停止开关以停止机器人。



- 远程功能在启用虚拟I/O时可用。
- 当您设置远程I/O信号时，请将设置进行书面记录或者将数据存储在文件中，以便日后参考。
- 在设置远程功能的现场总线I/O信号时，响应则取决于现场总线的波特率。有关现场总线响应的详细信息，请参阅《机器人控制器选件 现场总线I/O》。
- 远程信号中不可设置夹具末端I/O连接器。

## 14.1 I/O信号的功能

远程功能最初被分配至编号0到7的输入和0到8的输出。

可使用EPSON RC+ 7.0更改初始设置的功能分配。

要使用所有信号，您需要添加现场总线I/O模块。

### 14.1.1 远程输入信号

远程输入用于控制机器人以及启动程序。在启用输入之前必须满足特定条件，如下表中所示。

为了接受外部远程输入，分配远程功能并将远程设置到控制设备。外部远程输入可用时，开启“AutoMode输出”。

除“SelProg”之外，当信号开始处于输入接受条件下时，信号将执行各个功能。自动执行功能。因此，无需进行特殊的编程。

#### NOTE



出现错误时，您必须执行“重置”以清除错误状况，才可以继续执行其他任何远程输入命令。使用“错误输出”和“重置输入”以监管错误状态，并从远程设备上清除错误状态。

名称	初始	说明	输入接受条件(*1)
Start	0	执行在SelProg上选择的函数。 (*2) (*13)	Ready输出 开 Error输出 关 EStopOn输出 关 SafeguardOn输出 关 EStopOff输出 开 Pause输入 关 Stop输入 关
SelProg1	1	指定执行的Main函数编号。 (*2)	
SelProg2	2		
SelProg4	3		
SelProg8	未设置		
SelProg16	未设置		
SelProg32	未设置		
Stop	4	所有任务和命令均停止。	
Pause	5	所有任务均暂停。 (*3)	Running输出 开
Continue	6	继续暂停了的任务	Paused输出 开 Pause输入 关 Stop输入 关
Reset	7	复位紧急停止和错误 (*4)	Ready输出 开
Shutdown	未设置	终止系统	
ForcePowerLow	未设置	作为强制低功率功能动作。 机器人在低功率模式下动作。 不接受从命令进行的Power High控制。 根据控制器参数执行以下动作。 停止或暂停所有任务和命令。 (*12)	随时 在AutoMode输出 为OFF时这种输入也 是可接受的。
SelRobot	未设置	更改 MotorsOn、AtHome、PowerHigh 和 MCalReqd的输出条件。 (*9)	

名称	初始	说明	输入接受条件(*1)
SelRobot1 SelRobot2 SelRobot4 SelRobot8 SelRobot16	未设置	指定执行命令的机器人的编号。 (*5)	
SetMotorsOn	未设置	打开机器人电机。 (*5) (*6)	Ready输出 开 EStopOn输出 关 SafeguardOn输出 关 EStopOff输出 开 SetMotorsOff输入 关
SetMotorsOff	未设置	关闭机器人电机。 (*5)	Ready输出 开
SetPowerHigh	未设置	将机器人功率模式设置为High (*5)	Ready输出 开 EStopOn输出 关 SafeguardOn输出 关 EStopOff输出 开 SetPowerLow输入 关
SetPowerLow	未设置	将机器人功率模式设置为Low (*5)	Ready输出 开
Home	未设置	将机器人手臂移动到由用户定义的起始点位置上。	Ready输出 开 Error输出 关 EStopOn输出 关 SafeguardOn输出 关 EStopOff输出 开 MotorsOn 输出 开 Pause输入 关 Stop输入 关
MCal	未设置	执行MCal (*5) (*7)	Ready输出 开 Error输出 关 EStopOn输出 关 SafeguardOn输出 关 EStopOff输出 开 MotorsOn 输出 开 Pause输入 关 Stop输入 关
Recover	未设置	关闭安全防护后，恢复到打开安全防护的位置上。	Paused输出 开 Error输出 关 EStopOn输出 关 SafeguardOn输出 关 EStopOff输出 开 RecoverReqd输出 开 Pause输入 关 Stop输入 关
ExtCmdSet	未设置	远程扩展IO的命令。	
ExtRespGet	未设置	有关详细信息，请参照以下手册。	
ExtCmdReset	未设置	《远程控制参考》 4.使用的远程I/O	
ResetAlarm	未设置	取消报警 (*11)	



名称	初始	说明	输入接受条件(*1)
SelAlarm1 SelAlarm2 SelAlarm4 SelAlarm8	未设置	指定需要取消的报警编号 (*10)	
ALIVE	未设置	控制器存活监控的输入信号。将输出与输入相同的信号到ALIVE输出。主设备可通过周期性切换输入并检查输出信号来执行控制器的存活监控	
ExtCmd 0-15	未设置	远程扩展IO的命令。 有关详细信息，请参照以下手册。 《远程控制参考》 4.使用的远程I/O	
ExtCmd 16-31	未设置		
ExtCmd 32-47	未设置		
ExtCmd 48-63	未设置		
ExtCmd 64-79	未设置		
ExtCmd 80-95	未设置		
ExtCmd 96-111	未设置		
ExtCmd 112-127	未设置		

(\*1) 表格中省略了“AutoMode输出”开启的情况。这是所有功能的输入接受条件。

(\*2) “启动输入”执行以下六个位指定的功能: SelProg1, 2, 4, 8, 16, 32。

功能名称	SelProg1	SelProg2	SelProg4	SelProg8	SelProg16	SelProg32
Main	0	0	0	0	0	0
Main1	1	0	0	0	0	0
Main2	0	1	0	0	0	0
Main3	1	1	0	0	0	0
			⋮			
Main60	0	0	1	1	1	1
Main61	1	0	1	1	1	1
Main62	0	1	1	1	1	1
Main63	1	1	1	1	1	1

0=OFF, 1=ON

(\*3) “NoPause任务”和“NoEmgAbort任务”没有暂停。

有关详细信息，请参阅帮助或《EPSON RC+ 7.0 SPEL+ 语言参考》中的“Pause”。

(\*4) 关闭I/O输出，并将机器人参数初始化。

有关详细信息，请参阅帮助或《EPSON RC+ 7.0 SPEL+ 语言参考》中的“Reset”。

(\*5) T系列无效。

(\*6) 将机器人参数初始化。

有关详细信息，请参阅帮助或《EPSON RC+ 7.0 SPEL+ 语言参考》中的“Motor”。

(\*7) 有关详细信息，请参阅帮助或《EPSON RC+ 7.0 SPEL+ 语言参考》中的“MCal”。

(\*8) 仅适用于有经验的用户。确保您在使用前已完全理解输入规格。

CmdRunning输出和CmdError输出不会因该输入发生变化。

“NoEmgAbort任务”不会因该输入停止。

输入从开启更改为关闭时，所有任务和命令将停止。

(\*9) 此功能更改MotorsOn, AtHome, PowerHigh, MCalReqd的输出条件。

通过使用SelRobot1-SelRobot16所选条件设置此信号，您可以切换输出条件。

选择条件之后，在更改条件或关闭/重启控制器之前将一直保持不变。默认选择所有机器人。

(\*10)“SelAlarm1, 2, 4, 8”指定的值对应于报警编号。

报警编号	目标	SelAlarm1	SelAlarm2	SelAlarm4	SelAlarm8
1	控制器电池	1	0	0	0
2	-	0	1	0	0
3	机器人润滑脂	1	1	0	0
4	-	0	0	1	0
5	-	1	0	1	0
6	-	0	1	1	0
7	-	1	1	1	0
8	-	0	0	0	1
9	-	1	0	0	1

0=OFF, 1=ON

以下部件需要加注润滑脂。

第3关节上的滚珠丝杠花键单元

(\*11)通过使用SelAlarm1-SelAlarm8选择条件并设置此信号可以取消指定的报警。

(\*12)通过机器人首选项设定所有任务与命令的操作、机器人的功率模式以及PowerHigh命令。

首选项(1): “ForcePowerLow信号关闭时电机功率低”

首选项(2): “ForcePowerLow信号更改暂停所有任务”

有关机器人首选项的详细内容，请参阅以下。

《EPSON RC+ 7.0 用户手册》“5.12.2 [系统配置](设置菜单)中的[设置]-[系统配置]-[控制器]-[参数]”。

首选项(1)	首选项(2)	ForcePowerLow	所有任务与命令	功率模式	PowerHigh
0	0	1→0	停止	仅低功率	接受
0	0	0→1	停止	仅低功率	不接受
0	1	1→0	继续	高/低	接受
0	1	0→1	临时停止	仅低功率	不接受
1	0	1→0	停止	仅低功率	不接受
1	0	0→1	停止	仅低功率	接受
1	1	1→0	临时停止	仅低功率	不接受
1	1	0→1	继续	高/低	接受

(\*13)请勿同时执行SPEL+程序中Restart命令和远程输入的Start信号。否则会导致程序重复运行并可能发生2503错误。

### 14.1.2 远程输出信号

远程输出是一种输出机器人状态或操作模式的功能。

远程输出提供以任何控制设备使用的指定功能。输出自动执行，因此，无需进行特殊的编程。

名称	默认	描述
Ready	0	控制器启动完成且没有任务在运行时打开。
Running	1	运行任务时打开。 然而，在“Paused输出”打开时关闭。
Paused	2	存在暂停任务时打开。
Error	3	发生错误时打开。 使用“Reset输入”恢复错误。 (*13)
EStopOn	未设置	紧急停止状态以外时关闭。 紧急停止状态时打开。 在控制器断电时关闭 (*11)
SafeguardOn	5	打开安全防护时打开。
SError	6	发生严重错误时打开。 发生严重错误时，“Reset输入”不起作用。重启控制器进行恢复。 (*13)
Warning	7	发生警告时打开。 发出警告时任务运行正常。但是，一定要尽快消除警告发生的原因。 (*13)
EStopOff	8	紧急停止状态以外时打开。 紧急停止状态时关闭。 在控制器断电时关闭。
MotorsOn	未设置	机器人电机打开时打开。 (*5)
AtHome	未设置	机器人处在起始点位置时打开。 (*5)
PowerHigh	未设置	机器人的功率模式为High时打开。 (*5)
MCalReqd	未设置	机器人未执行MCal时打开。 (*5)
RecoverReqd	未设置	关闭安全防护后至少还有一个机器人在等待恢复时打开。
RecoverInCycle	未设置	至少有一个机器人在执行恢复时打开。
WaitingRC	未设置	当控制器处在等待与RC+连接的状态时打开。
CmdRunning	未设置	执行输入命令时打开。
CmdError	未设置	不能接受输入命令时打开。
CurrProg1 CurrProg2 CurrProg4 CurrProg8 CurrProg16 CurrProg32	未设置	表示正在运行或最后一个执行的main函数编号 (*1)
AutoMode	未设置	处于远程输入可接受状态下打开。 (*2)
TeachMode	未设置	处于TEACH模式下打开。
TestMode	未设置	处于TEST模式下打开。
EnableOn	未设置	启用开关打开时打开。
ErrorCode1 · · · ErrorCode8192	未设置	指出错误编号。

名称	默认	描述
InsideBox1 ⋮ InsideBox15	未设置	机器人处在接近检查区域时打开。 (*3)
InsidePlane1 ⋮ InsidePlane15	未设置	机器人位于接近平面区域上时打开。 (*4)
Alarm	未设置	发生任一报警时打开。 (*9)
Alarm1	未设置	发生控制器电池报警时打开。 (*12)
Alarm2	未设置	发生连接至CU的机器人电池报警时打开。 (*12)
Alarm3	未设置	发生连接至CU的机器人润滑油报警时打开。 (*10) (*12)
Alarm4	未设置	发生连接至DU1的机器人电池报警时打开。 (*12)
Alarm5	未设置	发生连接至DU1的机器人润滑油报警时打开。 (*10) (*12)
Alarm6	未设置	发生连接至DU2的机器人电池报警时打开。 (*12)
Alarm7	未设置	发生连接至DU2的机器人润滑油报警时打开。 (*10) (*12)
Alarm8	未设置	发生连接至DU3的机器人电池报警时打开。 (*12)
Alarm9	未设置	发生连接至DU3的机器人润滑油报警时打开。 (*10) (*12)
PositionX	未设置	输出全局坐标系的当前X坐标 (*6) (*7)
PositionY	未设置	输出全局坐标系的当前Y坐标 (*6) (*7)
PositionZ	未设置	输出全局坐标系的当前Z坐标 (*6) (*7)
PositionU	未设置	输出全局坐标系的当前U坐标 (*6) (*7)
PositionV	未设置	输出全局坐标系的当前V坐标 (*6) (*7)
PositionW	未设置	输出全局坐标系的当前W坐标 (*6) (*7)
Torque1	未设置	输出第1关节的当前扭矩值 (*6) (*7)
Torque2	未设置	输出第2关节的当前扭矩值 (*6) (*7)
Torque3	未设置	输出第3关节的当前扭矩值 (*6) (*7)
Torque4	未设置	输出第4关节的当前扭矩值 (*6) (*7)
Torque5	未设置	输出第5关节的当前扭矩值 (*6) (*7)
Torque6	未设置	输出第6关节的当前扭矩值 (*6) (*7)
CPU	未设置	输出用户程序的CPU负载系数 (*8)
ESTOP	未设置	输出执行紧急停止的次数。
ALIVE	未设置	控制器存活监控的输出信号。通过ALIVE输入的信号输入将输出。主设备可通过周期性切换输入并检查输出信号来执行控制器的存活监控。
ForceControlOn	未设置	机器人执行力控制功能时打开。 (*5)
ExtCmdGet	未设置	远程扩展IO的命令。 有关详细信息，请参照以下手册。 《远程控制参考》 4.使用的远程I/O
ExtRespSet	未设置	
ExtCmdResult	未设置	
ExtError	未设置	
ExtResp_0-15	未设置	
ExtResp_16-31	未设置	
ExtResp_32-47	未设置	
ExtResp_48-63	未设置	
ExtResp_64-79	未设置	
ExtResp_80-95	未设置	
ExtResp_96-111	未设置	
ExtResp_112-127	未设置	

(\*1) 输出CurrProg1, 2, 4, 8, 16, 32的当前或上一个功能编号。

功能名称	CurrProg1	CurrProg2	CurrProg4	CurrProg8	CurrProg16	CurrProg32
Main	0	0	0	0	0	0
Main1	1	0	0	0	0	0
Main2	0	1	0	0	0	0
Main3	1	1	0	0	0	0
			⋮			
Main60	0	0	1	1	1	1
Main61	1	0	1	1	1	1
Main62	0	1	1	1	1	1
Main63	1	1	1	1	1	1

0=OFF, 1=ON

(\*2) 在以下情况下可使用远程功能。

- 设置为自动模式，且控制设备为远程设备。
- 设置为程序模式，且已启用远程I/O。

(\*3) 有关详细信息，请参阅帮助或《EPSON RC+ 7.0 SPEL+ 语言参考》中的“Box”。

(\*4) 有关详细信息，请参阅帮助或《EPSON RC+ 7.0 SPEL+ 语言参考》中的“Plane”。

(\*5) 根据SelRobot中所选的状态，机器人状态输出如下。

在SelRobot中更改条件后输入信号前，等待至少40 ms。

名称	输入SelRobot时的(SelRobot1- SelRobot16)条件	
	0: 选择所有机器人	1 - 16: 选择特殊机器人编号
MotorsOn	至少有一台机器人开启时开启。	所选机器人的电机开启时开启。
AtHome	所有机器人处于原点位置时开启。	所选机器人处于原点位置时开启。
PowerHigh	至少有一台机器人为高功率模式时开启。	所选机器人为高功率模式时开启。
MCalReqd	至少有一台机器人没有执行MCal时开启。	所选机器人没有执行MCal时开启。

(\*6) T系列无效。

(\*7) 输出信息为Real格式。

(\*8) 输出用户创建人物的总负载系数。有关CPU负载系数的详细信息，请参阅任务管理器。

(\*9) 机器人报警信息中出现报警时开启信号。

(\*10) 机械手需要润滑的零件，请参阅以下内容。

《定期维护 1.3 润滑脂加注》

(\*11) 不建议使用EStopOn，因为紧急停止状态下的输出和控制器断电状态下的输出状态不一致。请指定EStopOff输出紧急停止状态。

(\*12) 由于每5分钟监测一次电池报警和润滑油报警的发生，控制器的报警发生和输出的时序不同。

可能会在控制器报警后不超过5分钟之后输出。

在启用“零件消耗管理”功能时，当控制器和机械手发生电池报警和润滑油报警时，Alarm将变为开启状态。有关消耗品零件的管理，请参照维护手册中的“报警功能”的内容。

(\*13) Error, SError, Warning输出和相应的状态编号、错误编号对照如下。

输出功能名称	错误编号
Error	1000~8999
SErrror	9000~9999
Warning	410~999

有关状态编号和错误编号的详细信息，请参阅《状态代码和错误代码》手册。

## 14.2 时序规格

### 14.2.1 远程输入信号的注意事项

下图指示控制器主要操作的时序。


所示的时间长度(持续时间)应只作为参考值引用,因为实际的时序值因运行任务的数量以及机器人的CPU速度而异。输入输入信号时要仔细检查,并参考以下图表中的时序相关性。

在系统设计期间,确保一次只执行一个远程输入操作,否则将发生错误。


检测到的输入信号脉冲宽度必须为25 ms以上。

[单位:ms]

### 14.2.2 操作执行顺序的时序图

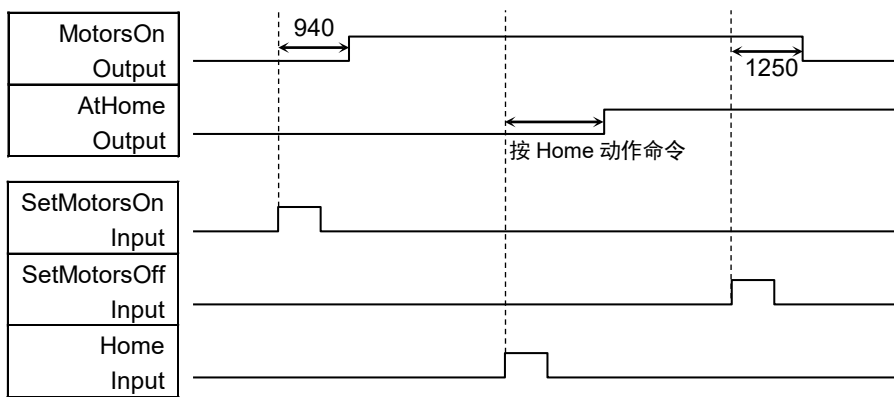


### 14.2.3 程序执行顺序的时序图

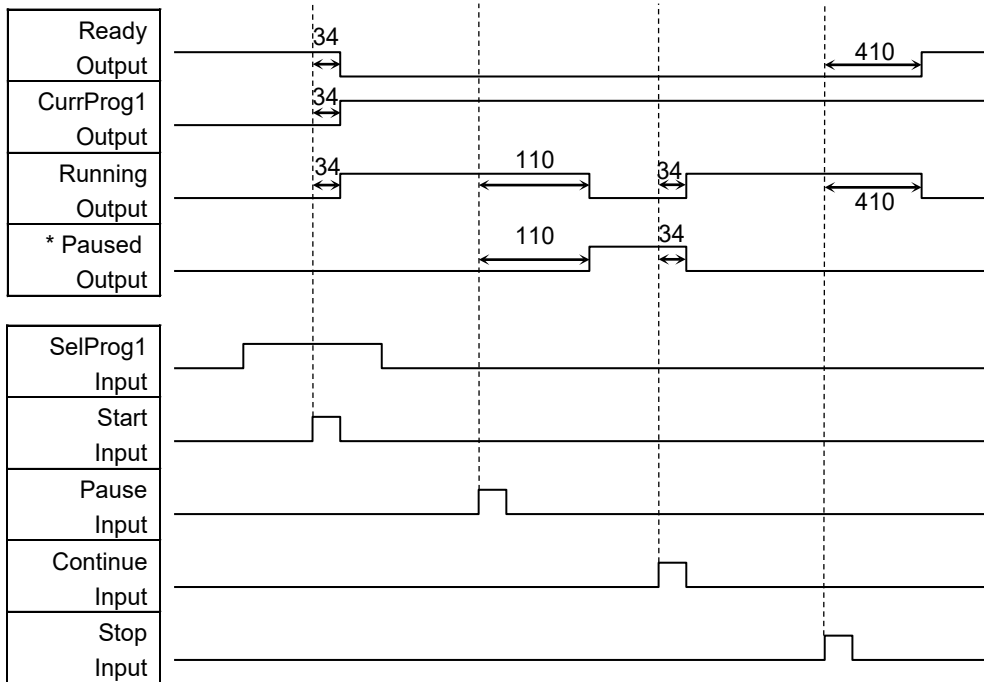


\* 持续时间因快速暂停(QP)设置以及程序在暂停输入时的操作状态而异。

## 14.2.4 安全防护门输入顺序的时序图

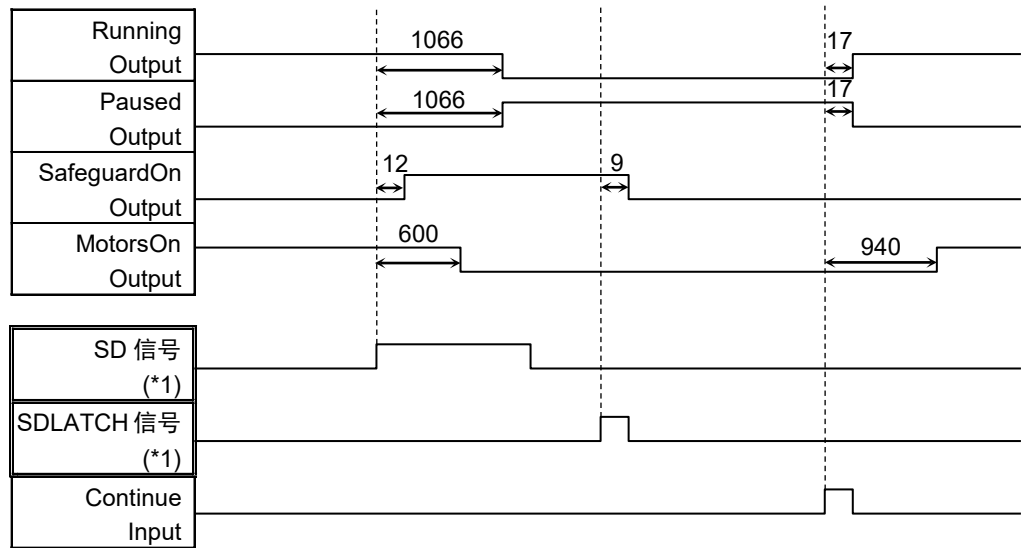

(\*1) 是一个逻辑信号，用于说明控制器内部处理的时序。有关输入信号名称和动作条件，请参考“11.3 针脚分配”。

## 14.2.5 紧急停止顺序的时序图

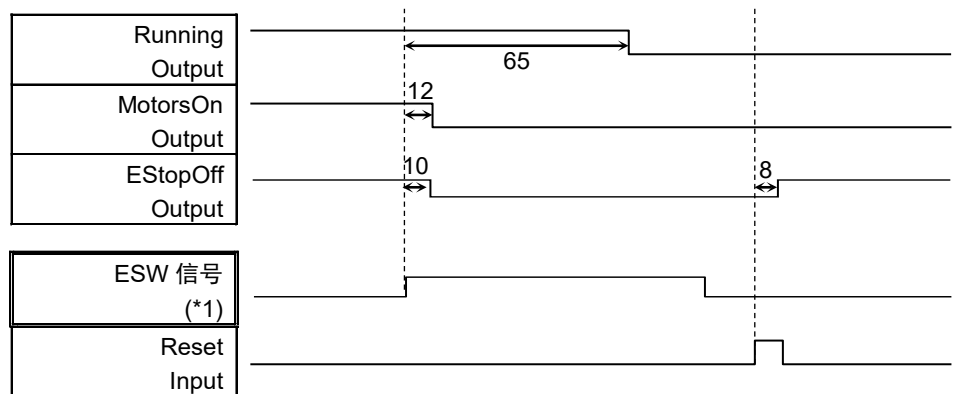


(\*1) 是一个逻辑信号，用于说明控制器内部处理的时序。有关输入信号名称和动作条件，请参考“11.3 针脚分配”。

# 15. SD卡槽



- 请勿使用除附件以外的任何SD卡。  
若使用其他SD卡，系统可能无法正常运行。
- SD卡仅可用于机器人系统。  
SD卡仅针对机器人系统进行写入。无法用于读取/写入数据。  
若在SD卡上写入数据，系统可能无法正常运行。
- 请由接收了专业培训的人员更换SD卡。有关详细信息，请参阅《安全手册》中“培训”的内容。

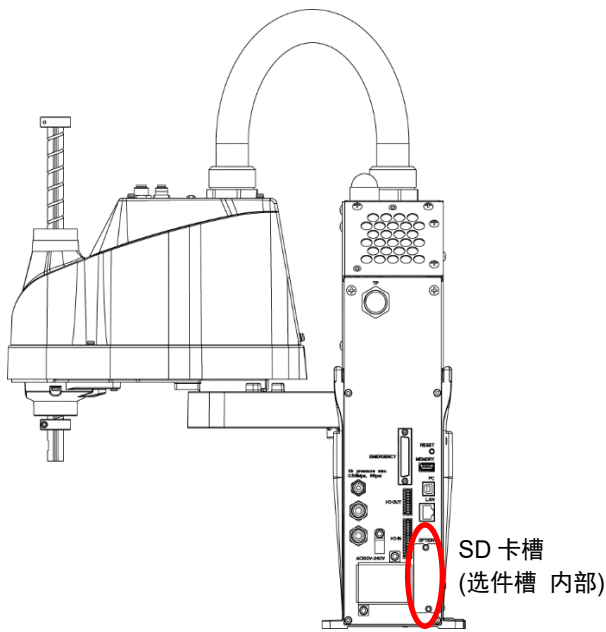

(插图: T3-401S)

SD卡槽是用于插入SD卡的插槽。  
操作机器人的固件写入在SD卡上。

有关更换方法，请参阅《T系列维护手册》“14.3 更换SD卡”。



SD卡的安装方向因产品出厂时间而异，请注意。



## 16. 现场总线I/O

T系列现场总线I/O支持以下型号。

DeviceNet™	CC-Link
PROFIBUS-DP	PROFINET
EtherNet/IP™	EtherCAT®
Modbus	

详情请参阅以下手册。

《机器人控制器选件 现场总线I/O》

《EPSON RC+ 7.0 用户指南》 “11.7 Fieldbus Slave I/O”

现场总线的安装方法，请参阅以下手册。

《T系列机器人维护手册》 “14.5 安装现场总线I/O”

## 17. 限制事项

T系列机械手有无法使用的命令和执行后会报错的命令。

但是在建制程序时不会报错。

并且有部分功能不可用。

### 17.1 无法使用命令

以下命令及功能不可用。

AbortMotion	中止动作命令，并将正在进行的任务转为错误状态。
Toff	关闭LCD上的执行行显示。
Ton	指定一项任务，以在LCD上显示执行行。
ShutDown	关闭EPSON RC+并选择性地关闭或重启Windows。
WindowsStatus	返回Windows启动状态。

### 17.2 指定RS-232C时命令会引起动作错误

如果指定控制器的RS-232C，以下命令/功能会引起动作错误。

Input #	允许从文件、通信端口或数据库接收字符串或数值数据，并将其存储在多个变量中。
Print #	将数据输出到指定的文件，通信端口，数据库，设备。
Line Input #	从文件，通信端口，数据库，设备读取一行中的数据。
Lof	确认指定的RS-232或TCP/IP端口的缓冲区是否具有任何数据行。
Read	读取来自文件或通信端口的字符。
ReadBin	读取来自文件或通信端口的二进制数据。
Write	在不终止行终止器的情况下将字符写入文件或通信端口。
WriteBin	将二进制数据写入文件或通信端口。

### 17.3 命令引起错误

#### 17.3.1 6轴机器人命令

如果执行6轴机器人命令，将发生动作错误。

### 17.3.2 输送带跟踪命令

如果执行输送机跟踪命令/功能，将发生动作错误。

Cnv_AbortTrack	中断传送器CuePoint的动作命令
Cnv_Accel 函数	返回传送器跟踪前的加速度和减速度的设置值
Cnv_Accel	设置传送器跟踪前的加速度和减速度的设置值
Cnv_AccelLim	设置传送器跟踪后的加速度和减速度的设置值
Cnv_AccelLim函数	设置传送器跟踪后的加速度和减速度的设置值
Cnv_Adjust	设置是否执行获取传送带的跟踪延迟校正值的操作
Cnv_AdjustClear	清除传送带的跟踪延迟的校正值
Cnv_AdjustGet函数	返回传送带的跟踪延迟的校正值
Cnv_AdjustSet	设置清除传送带的跟踪延迟的校正值
Cnv_Downstream函数	返回传送器的下游限值的设置值
Cnv_Downstream	设置传送器的下游限值的设置值
Cnv_Fine函数	返回指定传送器的跟踪完成判断范围的设置
Cnv_Fine	设置和显示相对于指定传送器的传送器跟踪完成判断范围
Cnv_Flag函数	返回跟踪停止线的跟踪状态。
Cnv_Mode函数	返回传送器的设置模式的设置值
Cnv_Mode	设置传送器的设置模式的设置值
Cnv_Name\$函数	返回指定传送器的名称
Cnv_Number函数	返回指定传送器的名称的传送器编号
Cnv_OffsetAngle	设置传送器队列数据的偏移值
Cnv_OffsetAngle函数	返回传送器队列数据的偏移值
Cnv_Point函数	将传感器坐标值转换为传送器坐标值并返回
Cnv_PosErr函数	返回当前tracking位置与目标的位置偏差
Cnv_PosErrOffset	设置一个值, 用于修正当前跟踪位置和目标位置之间的偏差
Cnv_Pulse函数	返回传送器的当前位置的脉冲
Cnv_QueAdd	在传送器队列数据中添加点数据
Cnv_QueGet函数	从指定传送器队列数据中返回点数据
Cnv_QueLen函数	返回指定传送器队列数据的数量
Cnv_QueList	显示指定传送器队列数据一览
Cnv_QueMove	使上游传送器的队列数据移至下游传送器的队列中
Cnv_QueReject	设置和显示防止传送器重复注册的最小距离
Cnv_QueReject函数	返回防止传送器队列重复注册的距离
Cnv_QueRemove	从传送器队列数据中删除队列数据
Cnv_QueUserData	显示和设置与队列入口相关的用户数据
Cnv_QueUserData函数	返回与队列入口相关的用户数据
Cnv_RobotConveyor函数	返回跟踪中的传送器编号
Cnv_Speed函数	返回传送器的动作速度
Cnv_Trigger	锁定传送器的当前位置, 以便执行下面的Cnv_QueAdd语句
Cnv_Upstream函数	返回传送器的上游限值的设置值
Cnv_Upstream	设置传送器的上游限值的设置值

### 17.3.3 PG命令

如果执行PG命令，将发生动作错误。

PG_FastStop	立即停止PG轴。
PG_LSpeed	当PG轴开始加速以及完成减速时，设置时间的脉冲速度。
PG_Scan	启动PG机器人轴的连续旋转动作。
PG_SlowStop	缓慢地停止PG轴的连续旋转。

### 17.3.4 R-I/O命令

如果执行R-I/O命令/功能，将发生动作错误。

LatchEnable	通过R-I/O输入启用/禁用机器人位置的锁定功能。
LatchState Function	使用R-I/O返回机器人位置的锁定状态。
LatchPos Function	使用R-I/O输入信号返回锁定的机器人位置。
SetLatch	使用R-I/O输入设置机器人位置的锁定功能。

### 17.3.5 力传感命令

如果执行力传感命令/功能，将发生动作错误。

Force_Calibrate	为当前力传感器的所有轴设置零偏移。
Force_ClearTrigger	清除当前力传感器的所有触发器状态。
Force_GetForces	返回一个阵列中所有力传感器的力与转矩。
Force_GetForce Function	返回指定轴的力。
Force_Sensor	设置当前任务的当前力传感器。
Force_Sensor Function	返回当前任务的当前力传感器。
Force_SetTrigger	为Till命令设置力触发器。

### 17.3.6 机器人控制命令

ROTOK Function	返回在给目标坐标发送动作命令时，是否可以添加ROT修改器参数
DiffToolOrientation Function	返回工具坐标系中各坐标轴形成的角度 * 仅在指定了COORD_ALL时会报错。指定COORD_ALL以外的值均可执行。
DiffPoint Function	返回2个指定点之间的差值

### 17.3.7 其他(FineDist)

无法使用命令: FineDist

即使在使用FineDist的情况下，机器人也通过设置Fine的值确定位置。

Fine	指定并显示定位错误限制。(单位: 脉冲)
FineDist	指定并显示定位错误限制。(单位: mm)

### 17.3.8 其他(HealthCalcPeriod)

无法使用命令: HealthCalcPeriod

部件消耗命令信息计算“剩余时间”的期限为一天以及无法更改。

HealthCalcPeriod	设置部件消耗命令的计算期限。
HealthCalcPeriod Function	返回部件消耗命令的计算期限。

### 17.3.9 其他(ChDisk)

无法在ChDisk命令中指定USB选项。

## 17.4 功能限制

以下部分功能不可用。

### 17.4.1 TP3

您无法使用程序创建功能。如果执行创建功能，将发成错误结束程序。其他功能均可以使用。

### 17.4.2 循环处理

如果创建的机器人控制程序有多任务组成，且部分任务还具有无限循环的特点，系统会变得不稳定，与EPSON RC+的连接可能会断开。

控制器检测到无限循环任务。如果检测到有影响系统的可能性，则会发生以下错误并停止程序。

如果出现错误，请修改程序，并确认不会发生无限循环。

错误代码	: 2556
错误信息	: 检测到过度循环。 请减少循环任务或重新设置Wait
解决方法	: 尽量避免使用无限循环或类似无限循环的处理。

如果执行需要循环的计算或等待I/O信号时，请在循环处理中执行Wait或类似命令，避免占用CPU。

如果在循环处理中执行包含Wait的命令(Wait命令，机器人操作命令,Print命令,NetWait命令等)，则不会出现问题。

NOTE: 以下情况将发生无限循环

在Loop内仅写入操作命令、分配命令以及I/O检查命令等，不包含Wait的命令。

例1: 输入端口“0”开启时，打开输出端口“2”

可能引起错误的程序示例

```
Do
  If Sw(0) = On Then
    On(2)
  Exit Do
EndIf
Loop
```

正确示例

```
Wait Sw(0) = On
On(2)
```

**例2: 通过循环结构执行大量计算时****可能引起错误的程序示例**

```

For i = 0 To 10000
  For j = 0 To 10000
    a = a + 1
  Next
Next

```

**正确示例**

```

For i = 0 To 10000
  For j = 0 To 10000
    a = a + 1
  Next
  Wait 0.01      ' 执行等待以免占用 CPU
Next

```

**17.4.3 按CV1/CV2进行相机搜索**

如果使用CV1/CV2，并且满足以下两个条件，那么您可能无法通过T系列机器人使用相机搜索功能。

- 通过USB连接PC和T系列机器人
- 当T系列机器人的默认网关配置为None或“0.0.0.0”时。

当您无法使用相机搜索时，请手动输入CV1/CV2的IP地址。

有关相机搜索的更多详细信息，请参阅以下内容。

Vision Guide 7.0 Hardware & Setup

设置篇: 2.3.2 CV1/CV2摄像机配置

**17.4.4 恢复备份控制器数据的功能**

由虚拟控制器获得的备份控制器功能无法恢复至T系列机器人。

NOTE : 由实体设备获得的备份控制器功能可以恢复至T系列机器人。

## 18. 错误代码

错误代码的详细信息，请参阅以下手册。

《状态代码和错误代码》





# 定期维护

请进行定期维护防止故障产生，确保安全使用。

本章介绍定期维护的周期和内容。

请按照计划进行维护检查。



# 1. T3 T6机械手的定期维护

请进行定期维护防止故障产生，确保安全使用。  
本章介绍定期维护的周期和内容。  
请按照计划进行维护检查。

## 1.1 维护检查

### 1.1.1 维护检查进度表

检查项目分为日常, 1个月, 3个月, 6个月, 12个月5个阶段。并按阶段追加项目。  
其中, 1个月的运转通电时间超过250小时时, 请按250小时, 750小时, 1500小时, 3000小时追加检查项目。

	检查项目					
	日常检查	1个月检查	3个月检查	6个月检查	12个月检查	检修(更换)
1个月 (250 h)	请每天进行检查	√				
2个月 (500 h)		√				
3个月 (750 h)		√	√			
4个月 (1000 h)		√				
5个月 (1250 h)		√				
6个月 (1500 h)		√	√	√		
7个月 (1750 h)		√				
8个月 (2000 h)		√				
9个月 (2250 h)		√	√			
10个月 (2500 h)		√				
11个月 (2750 h)		√				
12个月 (3000 h)		√	√	√	√	
13个月 (3250 h)		√				
∴		∴	∴	∴	∴	∴
20000 h						√

h = 小时

1.1.2 检查内容

检查项目

检查项目	检查部位	日常检查	1个月检查	3个月检查	6个月检查	12个月检查
确认螺栓是否松动	夹具安装螺栓	√	√	√	√	√
	机械手安装螺栓	√	√	√	√	√
确认接头是否松动	机械手外侧(连接板等)	√	√	√	√	√
确认是否有外部缺陷 清除附着的灰尘	机械手整体	√	√	√	√	√
	外部电缆		√	√	√	√
确认是否有变形或位置偏移	安全防护等	√	√	√	√	√
确认制动器是否正常工作	第3关节	√	√	√	√	√
确认是否有异响或异常振动	整体	√	√	√	√	√
确认电源是否正常工作	控制器	-	-	-	-	√
确认紧急停止和安全门性能	紧急停止按钮	-	-	-	-	√
	安全门	-	-	-	-	√

检查方法

检查项目	检查方法
确认螺栓是否松动	使用六角扳手，检查夹具和机械臂的安装螺栓是否松动。 如果发生松动，请参考“1.4 紧固内六角螺栓”并使用正确的扭矩重新拧紧螺栓。
确认接头是否松动	检查接头是否松动。 如果接头松动，请重新连接以免脱落。
确认是否有外部缺陷 清除附着的灰尘	检查机械手的外观，如果附着灰尘，请进行清洁。 检查电缆外观，如果有划痕，请确认是否断线等损坏。
确认是否有辨性或位置偏移	检查安全防护装置等是否发生错位。 如果有错位，请恢复到原来的位置。
确认制动器是否正常工作	检查当电机关闭时，轴部不会因重力下降。 当电机关闭且未启用制动解除开关时，轴部发生下降，请咨询经销商。 如果操作制动解除开关无法解除制动，也请咨询经销商。
确认是否有异响或异常振动	检查机械手动作时是否有异响或异常振动。 如果发现有任何异常，请咨询经销商。
确认电源是否正常工作	关闭并重新启动电源，检查是否有任何错误。
确认紧急停止开关性能	在电机通电时，按下紧急停止开关，检查电源单元顶部的LED灯熄灭，且控制器上的ESTOP LED亮起。如果有连接EPSON RC+，请检查状态栏中显示“紧急停止”。
确认安全门性能	在电机通电时，打开安全门，检查电源单元顶部的LED灯熄灭。如果有连接EPSON RC+，请检查状态栏中显示“安全门”。

## 1.2 检修(更换部件)


请由受过专业培训的人员进行检修个更换部件的操作。


有关培训的详细信息，请参阅《安全手册》“培训”。

有关检修的详细信息，请参阅《维修手册》。

## 1.3 润滑脂加注

滚珠丝杠花键与减速机需要定期加注润滑脂。请务必使用指定的润滑脂。

 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 请注意避免润滑脂用光。如果润滑脂用光，滑动部件则会产生伤痕等，不仅无法充分发挥性能，而且修理也会花费大量时间与费用。</li> </ul>
--	--


 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 一旦润滑脂进入眼中、口中或粘附在皮肤上，请进行下述处理。           <ul style="list-style-type: none"> <li>进入眼中时               <ul style="list-style-type: none"> <li>：用清水彻底清洗眼睛，然后就医。</li> </ul> </li> <li>进入口中时               <ul style="list-style-type: none"> <li>：吞咽下去时请勿强行呕吐，应立即就医。</li> <li>进入嘴里时，请用水充分漱口。</li> </ul> </li> <li>粘附到皮肤上时               <ul style="list-style-type: none"> <li>：请用水与肥皂冲洗干净。</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
--	--

	润滑部件	时期	注意事项
第1关节	减速机	检修时间	请由受过专业培训的人员进行维护。
第2关节			更多详细信息，请参阅《T系列维修手册》。


	润滑部件	时期	润滑脂	润滑方法
第3关节	滚珠丝杠花键单元	运行100 km时 (首次润滑脂加注为50 km)	AFB	“滚珠丝杠花键单元的润滑脂加注” (下文)

### 第3关节滚珠丝杠花键单元

推荐的润滑间隔为运行100 km后。但是，润滑时间也可以通过润滑脂状况进行确认。如果润滑脂脱色或变干，则需要加注润滑脂。

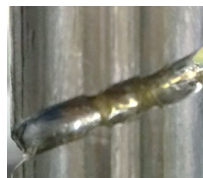

正常的润滑脂

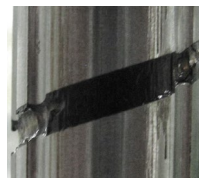

脱色的润滑脂

首次润滑脂加注在运行50 km后执行。

#### NOTE




对于EPSON RC+ 7.0，您可在[维护]对话框中查看滚珠丝杠花键单元润滑脂的建议更换时间。

详情请参阅以下手册。


请参阅《T系列维修手册》“4. 报警”

滚珠丝杆花键单元的润滑脂加注


	名称	数量	備考
润滑脂	滚珠丝杠花键单元用 (AFB润滑脂)	适量	
使用工具	抹布	1	润滑脂擦拭用(花键轴)


**NOTE**  
 为防止润滑脂滴落，请适当的遮盖夹具和周边设备。

- (1) 打开控制器电源。
- (2) 请执行以下方式之一，将轴部降低到下限位置。
  - 按住制动解除开关，将轴部降至最低。


**NOTE**  
 注意按下制动解除开关时，由于夹具自重导致轴部旋转和下降。

- 在EPSON RC+ 7.0 菜单中选择 [工具]-[机器人管理器]-[步进&示教]选项卡中，将轴部降低到下限位置。

**NOTE**  
 注意不要让夹具和周边设备发生干涉。

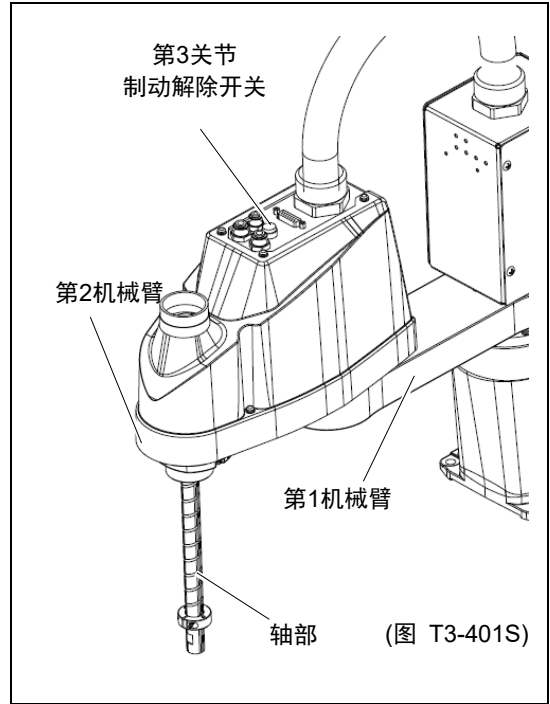


- (3) 关闭控制器电源。
- (4) 擦拭丝杆上旧的润滑脂，涂抹新的润滑脂。  
 润滑脂的涂抹范围是，花键螺母末端到机械挡块。

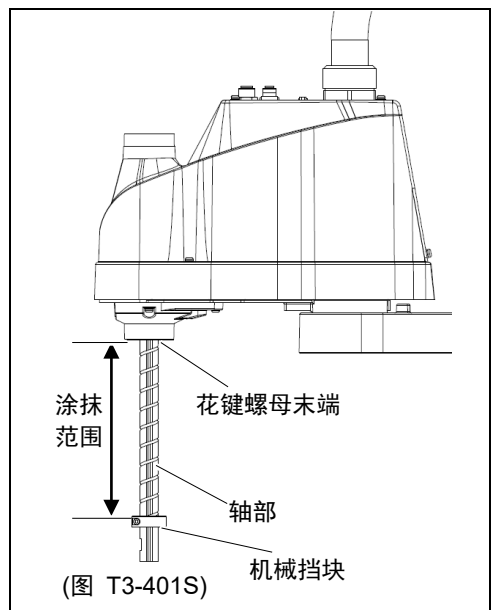

- (5) 在滚珠丝杆花键的螺旋槽和垂直槽上涂抹润滑脂，填满凹槽即可。



- (6) 打开控制器电源。
- (7) 启动机器人管理器，将轴部移动到原点位置。注意不要与周边设备发生干涉。
- (8) 移动到原点位置后，操作轴进行上下往返动作。往返动作，是指在低功率模式下，将轴移动到上限位置和下限位置。持续动作5分钟左右，让润滑油均匀分布在轴上。
- (9) 关闭控制器电源。
- (10) 擦拭花键螺母和机械挡块上多余的油脂。

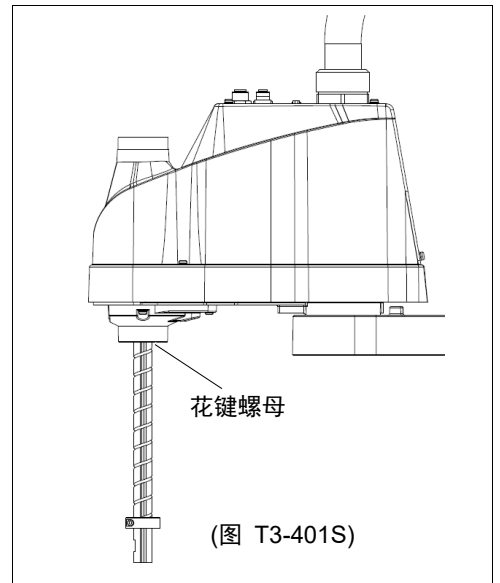

## 1.4 内六角螺栓的紧固

在需要机械强度的位置使用内六角螺栓(以下简称螺栓)。组装时，按下表所示的紧固扭矩紧固这些螺栓。


除了特别指定的情况之外，在本手册记载的作业中重新紧固这些螺栓时，请使用扭矩扳手等紧固到下表所示的紧固扭矩值。

螺栓	紧固扭矩值
M3	2.0 ± 0.1 N·m (21 ± 1 kgf·cm)
M4	4.0 ± 0.2 N·m (41 ± 2 kgf·cm)
M5	8.0 ± 0.4 N·m (82 ± 4 kgf·cm)
M6	13.0 ± 0.6 N·m (133 ± 6 kgf·cm)
M8	32.0 ± 1.6 N·m (326 ± 16 kgf·cm)
M10	58.0 ± 2.9 N·m (590 ± 30 kgf·cm)
M12	100.0 ± 5.0 N·m (1,020 ± 51 kgf·cm)

为止动螺丝时，请参阅下述内容。

止动螺丝	紧固扭矩值
M4	2.4 ± 0.1 N·m (26 ± 1 kgf·cm)
M5	4.0 ± 0.2 N·m (41 ± 2 kgf·cm)

如图所示，按对角线的顺序固定配置在圆周上的螺栓。

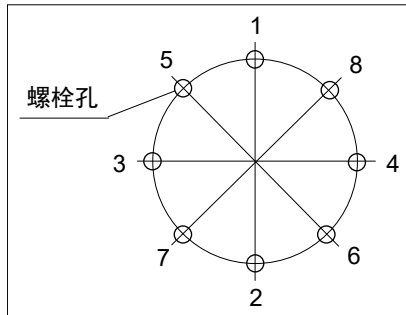

固定时，请勿一次性紧固螺栓，而要用六角扳手分2、3圈紧固，然后使用扭矩扳手等按上表所示的紧固扭矩值进行紧固。然后使用扭矩扳手按上表所示的紧固扭矩值进行紧固。



# Appendix

本章记载了各型号机械手的规格和停止时间、停止距离的数据。



## Appendix A: 规格表

T3 规格表

项目		T3-401S
机械臂长度	第1、2机械臂	400 mm
	第1机械臂	225 mm
	第2机械臂	175 mm
本体重量 (不含电缆)		16 kg :35 lb.(Pound)
驱动方式	所有关节	AC伺服电机
最大运动速度 *1	第1、2关节	3700 mm/s
	第3关节	1000 mm/s
	第4关节	2600 °/s
重复精度	第1、2关节	± 0.02 mm
	第3关节	± 0.02 mm
	第4关节	± 0.02°
最大运动范围	第1关节	± 132°
	第2关节	± 141°
	第3关节	150 mm
	第4关节	± 360°
最大脉冲范围 (pulse)	第1关节	- 95574 ~ 505174
	第2关节	± 320854
	第3关节	- 187734 ~ 0
	第4关节	± 71760
分辨率	第1关节	0.000439°/pulse
	第2关节	0.000439°/pulse
	第3关节	0.000799 mm/pulse
	第4关节	0.005017°/pulse
电机的额定容量	第1关节	200 W
	第2关节	100 W
	第3关节	100 W
	第4关节	100 W
有效负载 (负载)	额定	1 kg
	最大	3 kg
第4关节容许惯性力矩 *2	额定	0.003 kg·m <sup>2</sup>
	最大	0.01 kg·m <sup>2</sup>
夹具末端	轴径	ø 16 mm
	穿孔	ø 11 mm
第3关节下压力		83 N
夹具末端I/O接头		15 pin: D-sub
用户配管		2根空气管 (ø6 mm): 0.59 MPa (6 kgf/cm <sup>2</sup> : 86 psi)
		1根空气管 (ø4 mm): 0.59 MPa (6 kgf/cm <sup>2</sup> : 86 psi)
安装孔		120 × 120 mm
		4-M8
环境条件	环境温度	5 ~ 40°C *3
	环境相对湿度	20 ~ 80%(不得结露)
噪声等级 *4		L <sub>Aeq</sub> = 70 dB (A)以下

项目		T3-401S	
可设定值 ( )默认值	Speed	1 ~ (5) ~ 100	
	Accel *5	1 ~ (10) ~ 120	
	SpeedS	0.1 ~ (50) ~ 2000	
	AccelS	0.1 ~ (200) ~ 10000	
	Fine	0 ~ (1250) ~ 65535	
	Weight	0,175 ~ (1,175) ~ 3,175	
动作控制	开发环境	EPSON RC+ 7.0	
	编程语言	SPEL+(多任务机器人语言)	
	关节控制	标准 4 关节同时控制 数字交流伺服控制	
	定位控制	PTP(Pose-To-Pose控制) CP(Continuous控制)	
	速度控制	PTP动作 : 1至100%可编程范围 CP动作 : 可编程(手动输入的实际值。)	
	加速 / 减速控制	PTP动作 : 1至100%可编程范围; 自动 CP动作 : 可编程(手动输入的实际值。)	
外部接口	EMERGENCY		
	紧急停止: 内部/外部电源支持冗余(类别 3) 安全防护门: 外部电源支持冗余(类别3)		
	I/O	标准 I/O (机械手背面)	输入: 18 点 输出: 12 点 非极性, 支持漏型输入和源型输入
		远程 I/O (远程功能已被分配到标准 I/O 中)	输入: 8 点 程序, 3点 Start, Stop, Pause, Continue, Reset 输出: 8 点 Ready, Running, Paused, Error, SafeguardOn, SError, Warning, EStopOff
夹具末端 I/O (第 2 机械臂上方)		输入: 6 点 输出: 4 点 非极性, 支持漏型输入和源型输入 电源: 最高24 V 500 mA 电源: 24 V 最大500 mA	
外部接口	现场总线从站 (选件)	输入: 256 点 输出: 256 点 启用以仅再添加一个模块	
	TP 连接端口	支持示教器(选件: TP2、TP3)	
	PC 连接端口	USB B 连接器 支持USB 2.0 High Speed / Full Speed	
	USB 存储器 连接端口	USB A 连接器 支持USB 2.0 High Speed / Full Speed	
	Ethernet 端口	支持 10/100 Mbps 最多可用8个端口	
	重置开关	启用以重置系统	
显示	模式显示LED	TEACH, AUTO, PROGRAM, TestMode, Error, E-STOP	

项目	T3-401S
控制器状态保存	保存至 USB 存储器 保存在电脑(RC+)中
额定电压	100 ~ 240 VAC
相数	单相
频率	50 / 60 Hz
瞬时停电时间	10 ms 以下
额定功耗	660 VA
浪涌电流 (AC 电源接通时)	最大 30 A (2 ms 以下)
额定短路电流	5kA
最大负载电流	3.3A
泄漏电流	最大 10 mA
接地电阻	TN 接地 (100 $\Omega$ 以下)
安全标准	CE标志: EMC指令, 机械指令, RoHS指令 UKCA标志: EMC规则, 机械规则, RoHS规则 KC标志, KCs标志

- \*1: 使用PTP命令时。水平面上CP动作的最大运动速度为2000 mm/s。
- \*2: 该值是为当负载的中心和第4关节中心位置一致时的值。  
如果重心位置与第4关节中心位置不一致, 请使用Inertia命令设置参数。
- \*3: 如果本产品在近似产品规格最低温度的低温环境下使用时, 或因节假日及夜间长时间暂停使用, 可能会在重新开始运行时, 因驱动器电阻较大而发生碰撞感知的错误。这种情况下, 建议预热10分钟后再运行。
- \*4: 测量时的条件如下所示:  
机械手的动作条件 : 额定负载、4关节同时动作、最大速度、最大加减速度、占空比50%。  
测量位置 : 机器人背面、距离动作区域1000 mm、底座安装面50 mm以上的位置。
- \*5: 当Accel的值设置为“100”时, 是平衡加减速度和定位振动的最佳设置。虽然Accel也可以设置为大于100的值, 但如果长期在较大加速度的情况下运转, 会缩短机器人的使用寿命。建议如非必须情况请勿设置过大的加速度。

## T6 规格表

项目		T6-602S
机械臂长度	第1、2机械臂	600 mm
	第1机械臂	325 mm
	第2机械臂	275 mm
本体重量 (不含电缆)		22 kg: 49 lb.(Pound)
驱动方式	所有关节	AC伺服电机
最大运动速度*1	第1、2关节	4180 mm/s
	第3关节	1000 mm/s
	第4关节	1800 °/s
重复精度	第1、2关节	± 0.04 mm
	第3关节	± 0.02 mm
	第4关节	± 0.02°
最大运动范围	第1关节	± 132°
	第2关节	± 150°
	第3关节	200 mm
	第4关节	± 360°
最大脉冲范围 (pulse)	第1关节	- 152918 ~ 808278
	第2关节	± 341334
	第3关节	- 245760 ~ 0
	第4关节	± 245760
分辨率	第1关节	0.000275°/pulse
	第2关节	0.000439°/pulse
	第3关节	0.000814 mm/pulse
	第4关节	0.001465°/pulse
电机的额定容量	第1关节	300 W
	第2关节	200 W
	第3关节	100 W
	第4关节	100 W
有效负载 (负载)	额定	2 kg
	最大	6 kg
第4关节容许惯性力矩 *2	额定	0.01 kg·m <sup>2</sup>
	最大	0.08 kg·m <sup>2</sup>
夹具末端	轴径	ø 20 mm
	穿孔	ø 14 mm
第3关节下压力		83 N
夹具末端I/O接头		15 pin: D-sub
用户配管	2根空气管 (ø6 mm): 0.59 MPa (6 kgf/cm <sup>2</sup> : 86 psi)	
	1根空气管 (ø4 mm): 0.59 MPa (6 kgf/cm <sup>2</sup> : 86 psi)	
安装孔	150 × 150 mm	
	4-M8	
环境条件	环境温度	5 ~ 40°C *3
	环境相对湿度	20 ~ 80%(不得结露)
噪声等级 *4		L <sub>Aeq</sub> = 70 dB (A)以下

项目		T6-602S	
可设定值 ( )默认值	Speed	1 ~ (5) ~ 100	
	Accel *5	1 ~ (10) ~ 120	
	SpeedS	0.1 ~ (40) ~ 2000	
	AccelS	0.1 ~ (200) ~ 10000	
	Fine	0 ~ (1250) ~ 65535	
	Weight	0,275 ~ (2,275) ~ 6,275	
动作控制	开发环境	EPSON RC+ 7.0	
	编程语言	SPEL+(多任务机器人语言)	
	关节控制	标准 4 关节同时控制 数字交流伺服控制	
	定位控制	PTP(Pose-To-Pose控制) CP(Continuous控制)	
	速度控制	PTP动作 : 1至100%可编程范围 CP动作 : 可编程(手动输入的实际值。)	
	加速 / 减速控制	PTP动作 : 1至100%可编程范围; 自动 CP动作 : 可编程(手动输入的实际值。)	
外部接口	EMERGENCY		紧急停止: 内部/外部电源支持冗余(类别 3) 安全防护门: 外部电源支持冗余(类别3)
	I/O	标准 I/O (机械手背面)	输入: 18 点 输出: 12 点 非极性, 支持漏型输入和源型输入
		远程 I/O (远程功能已被分配到标准 I/O 中)	输入: 8 点 程序, 3 点 Start, Stop, Pause, Continue, Reset 输出: 8 点 Ready, Running, Paused, Error, SafeguardOn, SError, Warning, EStopOff
		夹具末端 I/O (第 2 机械臂上方)	输入: 6 点 输出: 4 点 非极性, 支持漏型输入和源型输入 电源: 最高24 V 500 mA 电源: 24 V 最大700 mA
外部接口	现场总线从站 (选件)	输入: 256 点 输出: 256 点 启用以仅再添加一个模块	
	TP 连接端口	支持示教器(选件: TP2、TP3)	
	PC 连接端口	USB B 连接器 支持USB 2.0 High Speed / Full Speed	
	USB 存储器 连接端口	USB A 连接器 支持USB 2.0 High Speed / Full Speed	
	Ethernet 端口	支持 10/100 Mbps 最多可用8个端口	
	重置开关	启用以重置系统	
显示	模式显示LED	TEACH, AUTO, PROGRAM, TestMode, Error, E-STOP	

项目	T6-602S
控制器状态保存	保存至 USB 存储器 保存在电脑(RC+)中
额定电压	100 ~ 240 VAC
相数	单相
频率	50 / 60 Hz
瞬时停电时间	10 ms 以下
额定功耗	1,200 VA
浪涌电流 (AC 电源接通时)	最大 60 A (2 ms 以下)
额定短路电流	5kA
最大负载电流	6.0A
泄漏电流	最大 10 mA
接地电阻	TN 接地(100 Ω以下)
安全标准	CE标志: EMC指令, 机械指令, RoHS指令 UKCA标志: EMC规则, 机械规则, RoHS规则 KC标志, KCs标志

\*1: 使用PTP命令时。水平面上CP动作的最大运动速度为2000 mm/s。

\*2: 该值是当负载的中心和第4关节中心位置一致时的值。  
如果重心位置与第4关节中心位置不一致, 请使用Inertia命令设置参数。

\*3: 如果本产品在近似产品规格最低温度的低温环境下使用时, 或因节假日及夜间长时间暂停使用, 可能会在重新开始运行时, 因驱动器电阻较大而发生碰撞感知的错误。这种情况下, 建议预热10分钟后再运行。

\*4: 测量时的条件如下所示:

机械手的动作条件 : 额定负载、4关节同时动作、最大速度、最大加减速度、占空比50%。

测量位置 : 机器人背面、距离动作区域1000 mm、底座安装面50 mm以上的位置。


\*5: 当Accel的值设置为“100”时, 是平衡加减速度和定位振动的最佳设置。虽然Accel也可以设置为大于100的值, 但如果长期在较大加速度的情况下运转, 会缩短机器人的使用寿命。建议如非必须情况请勿设置过大的加速度。



## Appendix B: 紧急停止时的停止时间和停止距离

以下是每个机型在紧急停止时的停止时间和停止距离的图表。

停止时间是指，下图中“停止时间”对应的部分。请根据机器人的安装环境和动作，确保安全作业。

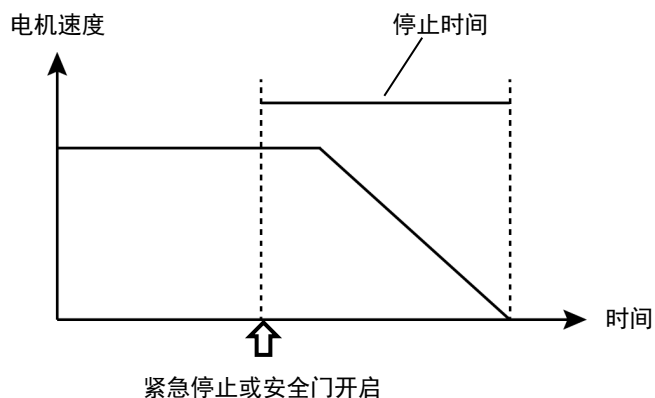

条件：

停止时间和停止距离，因机器人设置的参数(设定值)而异。本节中的图表的测试条件如下。

Accel : 100, 100  
其他 : 默认值



图例说明：

图表分别显示各Weight设定值(最大负载的100%、约66%、约33%的值，以及额定负载值)。



横轴 : 手臂速度 (Speed设定值)  
纵轴 : 各手臂速度下的停止时间和停止距离  
Time[sec] : 停止时间 (秒)  
Distance[deg] : J1和J2的停止距离 (度)  
Distance [mm] : J3的停止距离 (毫米)

### T3 紧急停止时的停止时间和停止距离



#### T3-401S: J1

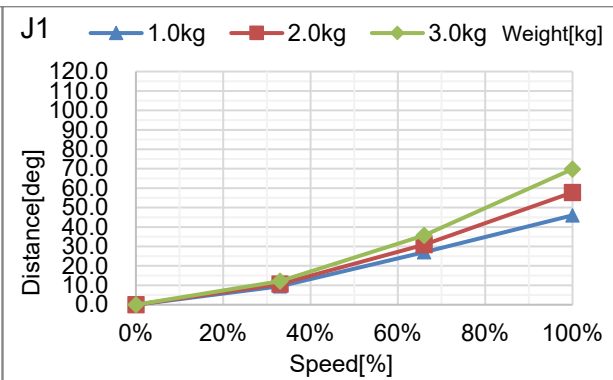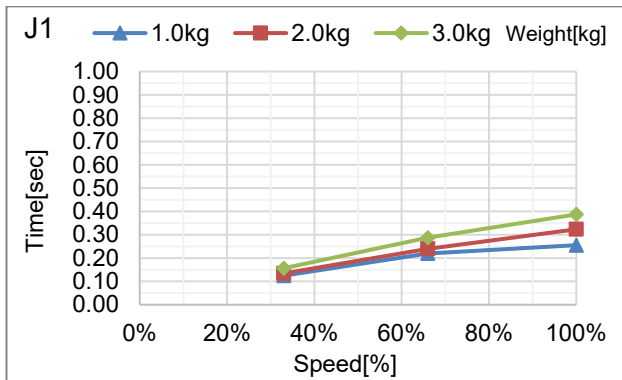

#### T3-401S: J2

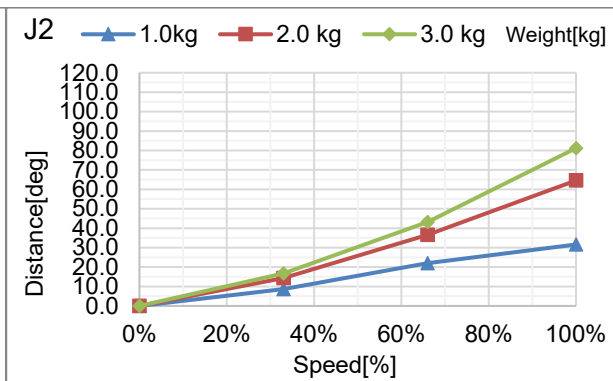
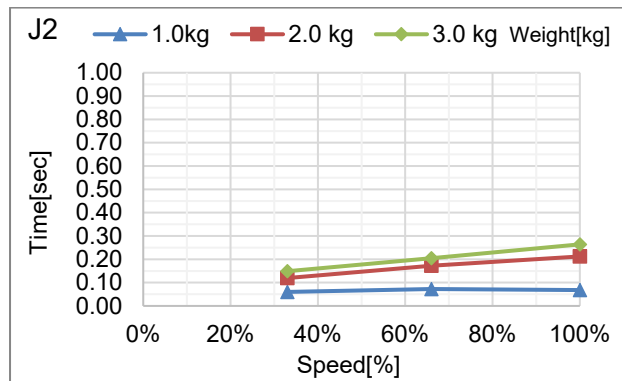


#### T3-401S: J3

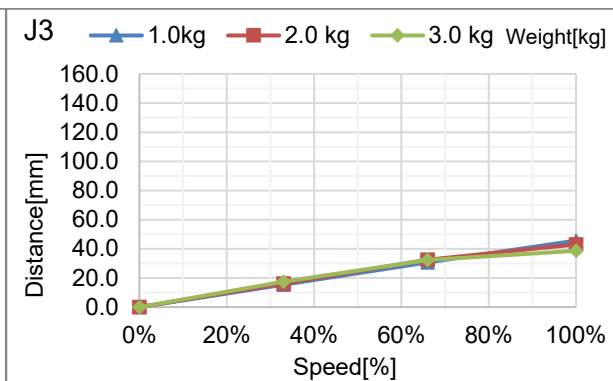
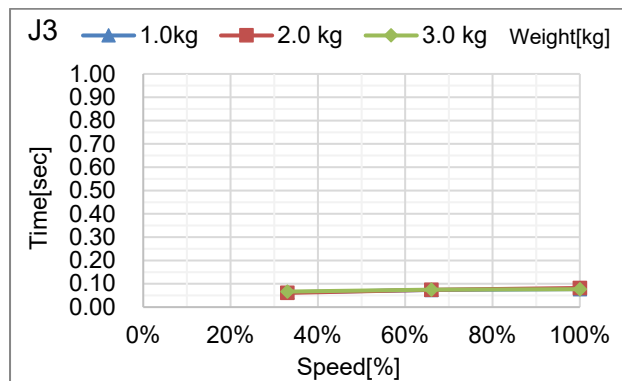


## T6 紧急停止时的停止时间和停止距离



## T6-602S: J1

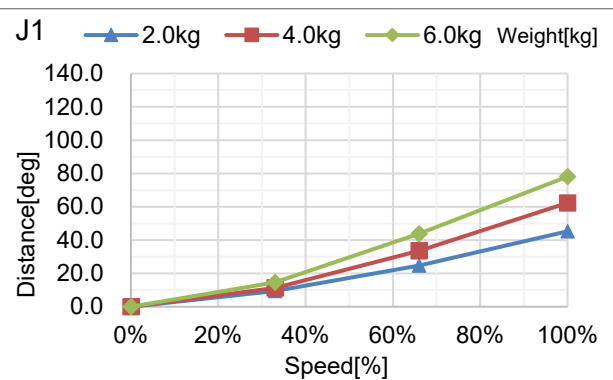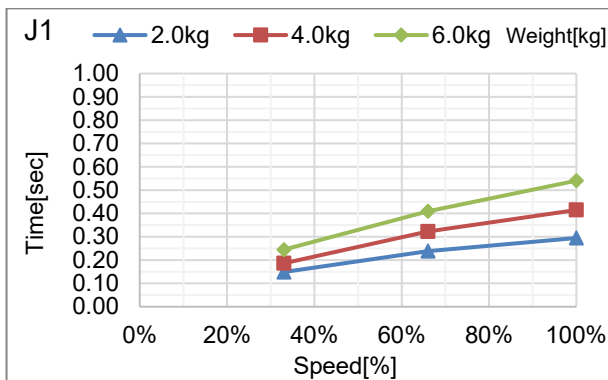

## T6-602S: J2

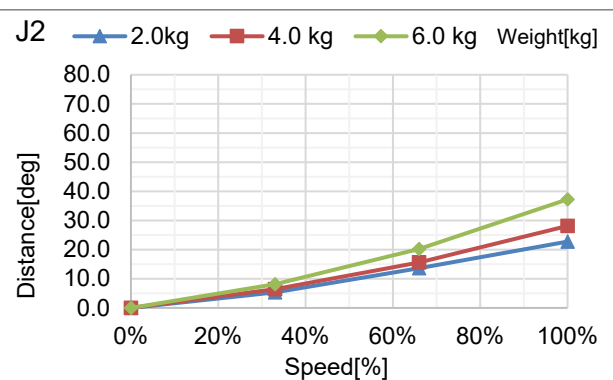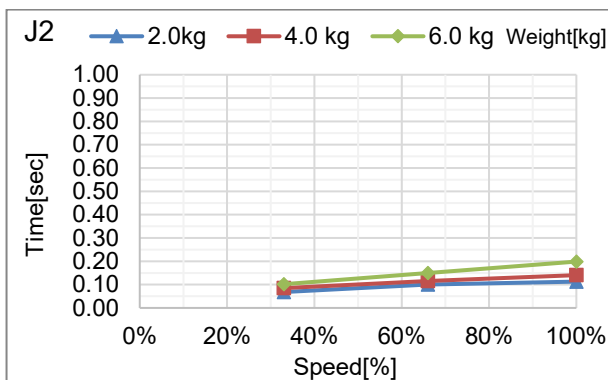


## T6-602S: J3

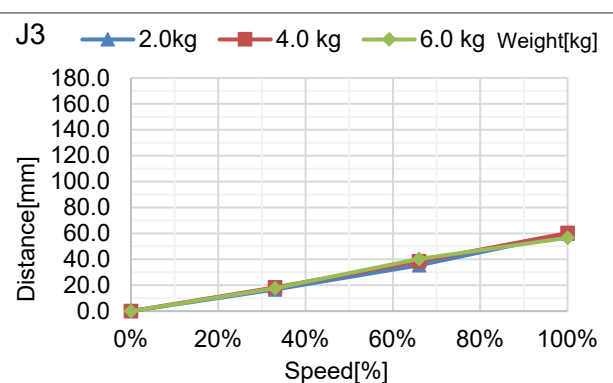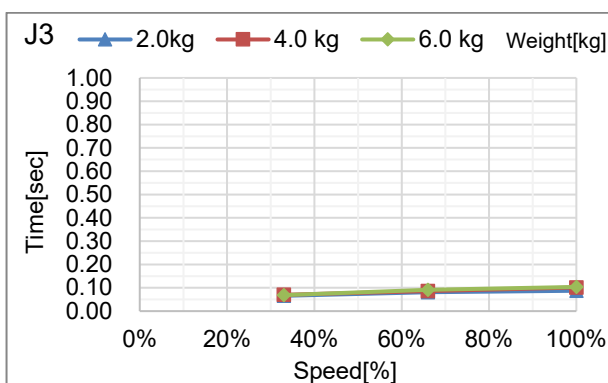

## Appendix C: 安全门开启时的停止时间和停止距离

以下是每个机型在安全门开启时的停止时间和停止距离的图表。

停止时间是指，下图中“停止时间”对应的部分。请根据机器人的安装环境和动作，确保安全作业。

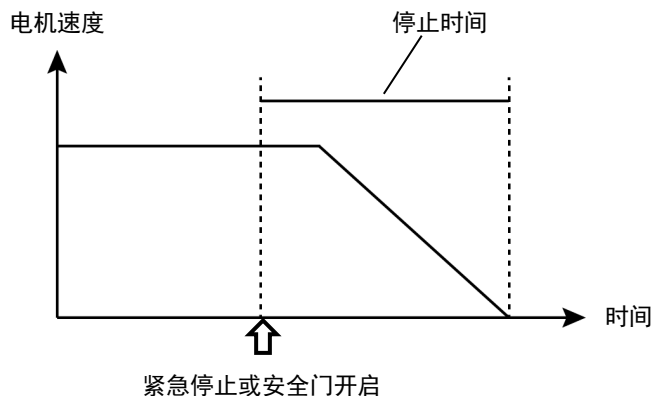

条件：

停止时间和停止距离，因机器人设置的参数(设定值)而异。本节中的图表的测试条件如下。

Accel : 100, 100  
其他 : 默认值


图例说明：

图表分别显示各Weight设定值(最大负载的100%、约66%、约33%的值，以及额定负载值)。


横轴 : 手臂速度 (Speed设定值)  
纵轴 : 各手臂速度下的停止时间和停止距离  
Time[sec] : 停止时间 (秒)  
Distance[deg] : J1和J2的停止距离 (度)  
Distance [mm] : J3的停止距离 (毫米)

## T3 安全门开启时的停止时间和停止距离


## T3-401S: J1

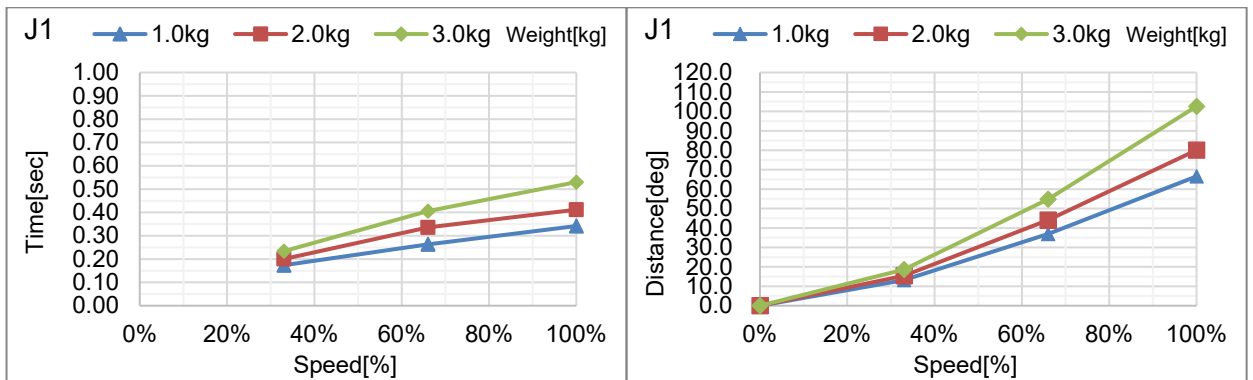

## T3-401S: J2


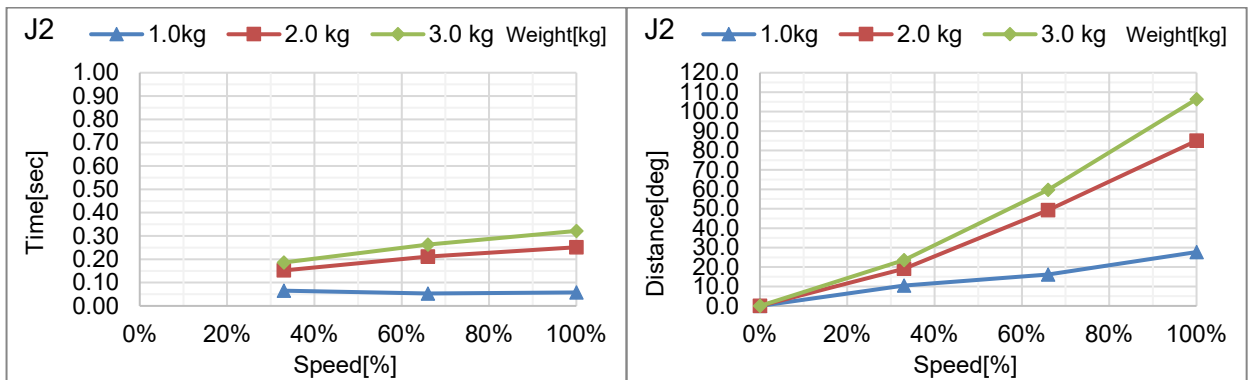


## T3-401S: J3


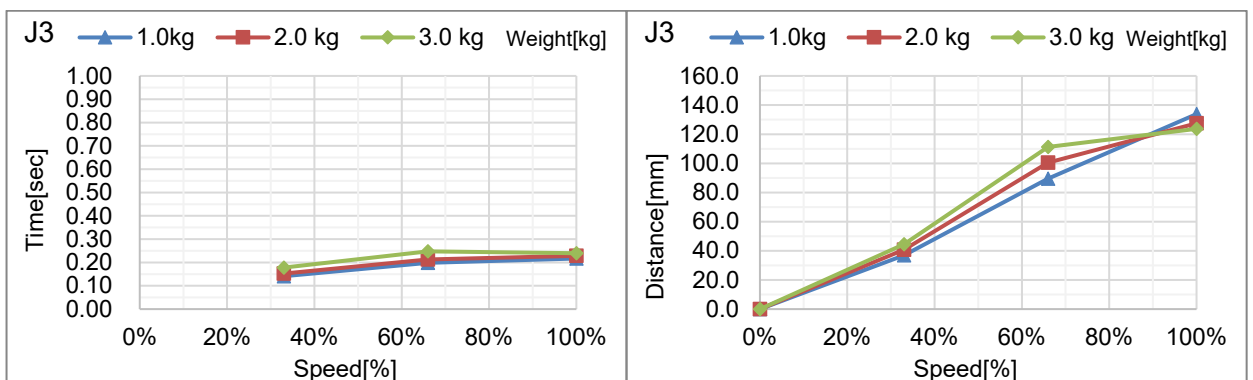


## T6 安全门开启时的停止时间和停止距离



### T6-602S: J1

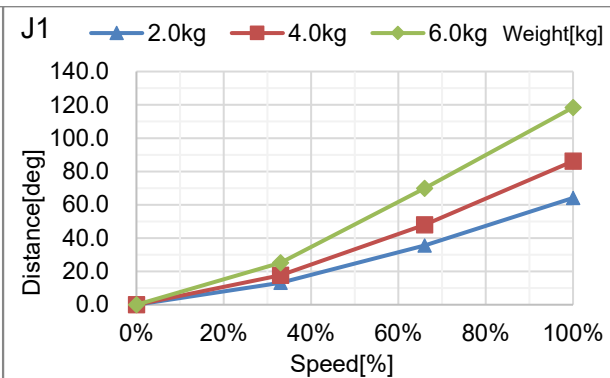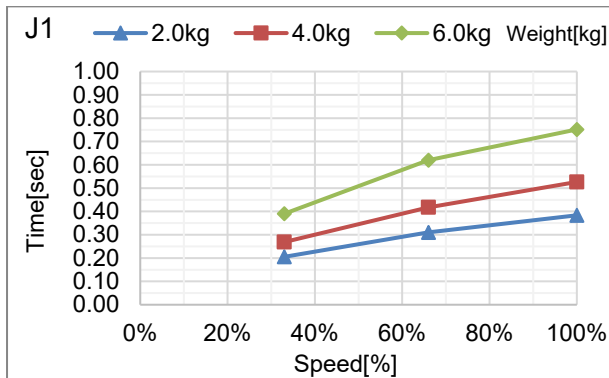

### T6-602S: J2

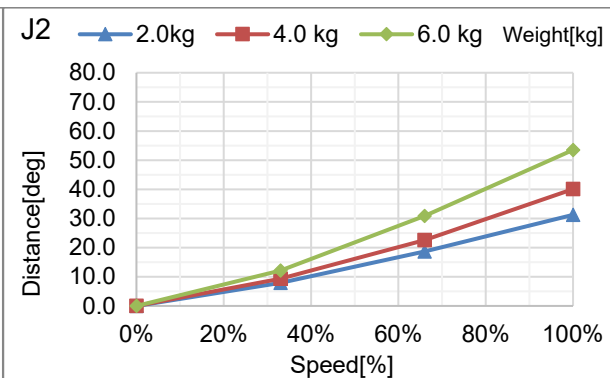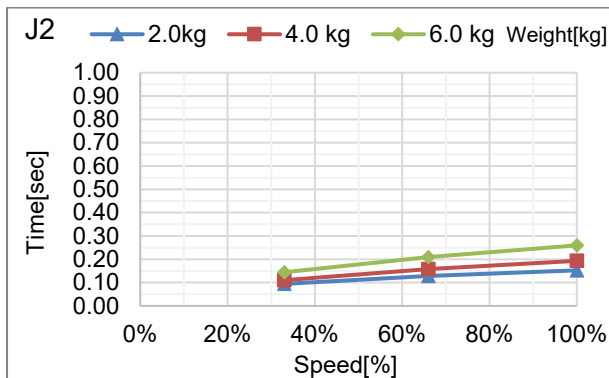

### T6-602S: J3

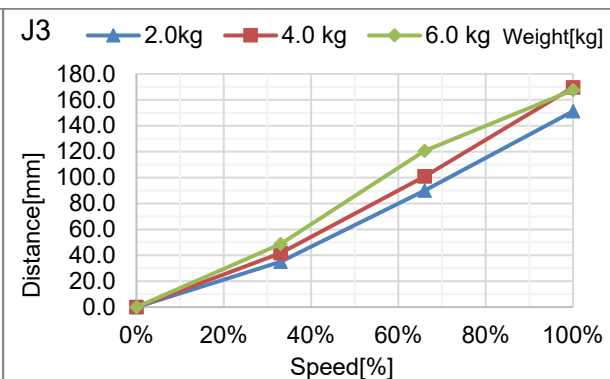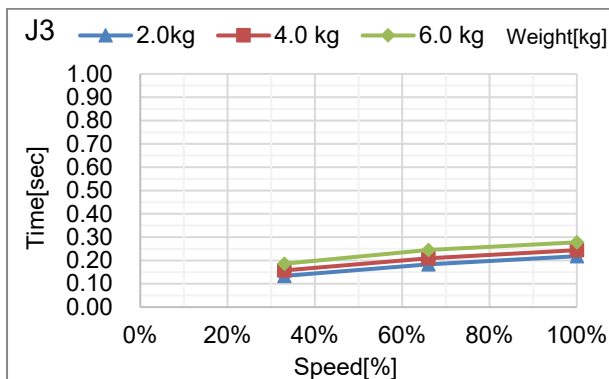

## Appendix D: 开源软件许可证

(T系列)

- (1) 本公司根据版权所有者提供的许可协议条款，使用(9)中所示的开源软件程序。
- (2) 本产品根据各开源软件的序列协议，公开本产品所含开源软件的源代码。源代码的公开期间为，该产品下市后的 5 年内。如需复制、修改或分发开源软件，请咨询《安全手册》中所记载的各国家或地区的“销售商”。复制、修改或分发开源软件，请遵守各个许可协议的相关条款。
- (3) 开源软件均按照默认状态提供，不提供任何形式的保证。此处所述的保证是指但不仅限于，若出于商业目的或有商业倾向的目的使用时的妥当性，以及第三方权益(包括但不限于专利、版权和商业机密)。有关更多信息，请参阅(10)中的开源软件许可的详细信息。
- (4) **OpenSSL 工具包**  
This product includes software developed by the OpenSSL project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).  
(本产品包含由 OpenSSL Project 开发的 OpenSSL Toolkit 软件)  
(<http://www.openssl.org/>)。  
This product includes cryptographic software written by Eric Young ([eay@cryptsoft.com](mailto:eay@cryptsoft.com))  
该产品包括 Eric Young([eay@cryptsoft.com](mailto:eay@cryptsoft.com))编写的加密软件。
- (5) **cJSON**  
This library is available under the MIT License.  
Copyright (c) 2009-2017 Dave Gamble and cJSON contributors  
<https://opensource.org/licenses/mit-license.php>
- (6) **Libxml2**  
This library is available under the MIT License.  
Copyright (C) 1998-2012 Daniel Veillard. All Rights Reserved.  
<https://opensource.org/licenses/mit-license.php>
- (7) **OPC UA Stack**  
This module is released under the RCL Licence.  
Portions copyright (C) by OPC Foundation, Inc. and licensed under the Reciprocal Community License (RCL)  
<https://opcfoundation.org/license/rcl.html>
- (8) 本产品所含开源软件程序的许可协议，请参阅(10)中的开源软件许可的详细内容。
- (9) 本产品所含的开源软件如下。

bash	dash	libc-bin	libc6
libcomerr2	libdevmapper 1.02.1	libgcc1	libstdc++6
libudev1	login	Logrotate	makedev
mount	mountall	net-tools	netbase
rsyslog	ssh	sudo	tzdata
ubuntu-minimal	udev	Linux	Xenomai

(10) 本产品中包含的开源软件许可的信息，请参阅以下链接。

bash	<a href="http://tiswww.case.edu/php/chet/bash/bashtop.html">http://tiswww.case.edu/php/chet/bash/bashtop.html</a>
dash	<a href="http://packages.ubuntu.com/ja/precise/dash">http://packages.ubuntu.com/ja/precise/dash</a>
libc-bin	<a href="http://www.eglibc.org/home">http://www.eglibc.org/home</a>
libc6	<a href="http://www.eglibc.org/home">http://www.eglibc.org/home</a>
libcomerr2	<a href="http://packages.ubuntu.com/ja/precise/libcomerr2">http://packages.ubuntu.com/ja/precise/libcomerr2</a>
libdevmapper1.02.1	<a href="ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/">ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/</a>
libgcc1	<a href="ftp://gcc.gnu.org/pub/gcc/releases/">ftp://gcc.gnu.org/pub/gcc/releases/</a>
libstdc++6	<a href="ftp://gcc.gnu.org/pub/gcc/releases/">ftp://gcc.gnu.org/pub/gcc/releases/</a>
libudev0	<a href="http://packages.ubuntu.com/ja/precise/libudev0">http://packages.ubuntu.com/ja/precise/libudev0</a>
login	<a href="http://packages.ubuntu.com/ja/precise/login">http://packages.ubuntu.com/ja/precise/login</a>
logrotate	<a href="https://fedorahosted.org/logrotate/">https://fedorahosted.org/logrotate/</a>
makedev	<a href="ftp.redhat.com">ftp.redhat.com</a>
mount	<a href="ftp://ftp.us.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux-ng/">ftp://ftp.us.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux-ng/</a>
mountall	<a href="http://packages.ubuntu.com/ja/precise/mountall">http://packages.ubuntu.com/ja/precise/mountall</a>
net-tools	<a href="https://developer.berlios.de/projects/net-tools/">https://developer.berlios.de/projects/net-tools/</a>
netbase	<a href="http://packages.ubuntu.com/ja/precise/netbase">http://packages.ubuntu.com/ja/precise/netbase</a>
rsyslog	<a href="http://www.rsyslog.com">http://www.rsyslog.com</a>
ssh	<a href="http://www.openssh.com/ftp.html">http://www.openssh.com/ftp.html</a>
sudo	<a href="http://www.sudo.ws/">http://www.sudo.ws/</a>
tzdata	<a href="http://www.iana.org/time-zones">http://www.iana.org/time-zones</a>
ubuntu-minimal	<a href="http://packages.ubuntu.com/ja/precise/ubuntu-minimal">http://packages.ubuntu.com/ja/precise/ubuntu-minimal</a>
udev	<a href="http://packages.ubuntu.com/ja/precise/udev">http://packages.ubuntu.com/ja/precise/udev</a>
Linux	<a href="http://www.kernel.org/">http://www.kernel.org/</a>
Xenomai	<a href="http://www.xenomai.org/">http://www.xenomai.org/</a>